

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

(+32) 02 88 02 171 E-mail info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be



^^/2023/54217/01:1

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

TVA BE0536501654

SPECIMEN

DATE DU CONTRÔLE ADRESSE DU CONTRÔLE 08/02/2023

Rue Mélayes 16 - 4530 Villers-le- TYPE DE CONTRÔLE Visito de contrôle (6.5.) Bouillet

N° Compte BE57 0688 9789 1035

AGENT VISITEUR

Jean François Nibus







DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Type de locaux Obiet du contrôle Propriétaire Responsable des travaux Dérogations applicables/appliqui

L'examen de conformité de l'extension et/ou la modification de l'installation électrique

Rue Mélayes 16 - 4330 Villers-le-Bouillet

Unité d'habitatic n (m)ison)



por e su toute l'installation sauf l'installation photo o taïque.

DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Code EAN Numéro du compte

Index jour/nuit

sioncteur

Type de coupure générale opt ur - ableau Tension nominate de service

Disioncteur

bipolaire

Courant nominal de la protection de branchen ent

TETHYS

on communiqué 04630254

036701,7/041398,8

Teco

VFVB 4 x 16 mm²

3x400V + N - AC

20A

CONTRÔLE

Circuits

Protection

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position

Disioncteur

tripolaire

Disjoncte

2x 16A 3kA- 1x 20A 6kA

tripolaire

Sans obie

Disiono

Nombre de tableaux

Nombre de circuits

8 et 1 en 11 et 1 en

	6kA		3kA-6kA	4,5kA			
Section (mm²)	2,5	4	1,5-2,5	2,5	? 5	1,5-2,5	
Conclusion	ОК	OK	ОК	ОК	⊃K	OK	
Les fondations datent			D'avant le 1/10/196.			Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Type d'électrode de terre			Indéterminée			Dispositif différentiel "sdb"	ID - 25A - 30mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)			35,2			Fixation/Etat/Détérioration material	Pas OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE			Pas OK			Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	ок
Test de continuité			Pas conc vant			Protection contre les co. tacts directs	Pas OK
Contrôle boucle de défaut			Con luant			Résistance générale d'isolement (MΩ)	1,87
Protection contre les contacts indirects			Pas OK			Adéquation DPCDR – prise de terre	Pas OK
				,		Adéquation or tactions surintensités sections	OK

Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans

Hotte - Eclairages

CONCLUSION: NON CONFORME

A la date du 08/02/2023 , l'installation électrique de Rue Mélayes 16 - 4530 Villers-le-Bouillet n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre sur les installations électriques à basse tension, et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par Certiner gie a ponté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les travaux nécessaires pour fa. e d'sparaître les infractions constatées pendant la site de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Une nouvelle visite de cor trôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le 08/02/2024.





CERTINERGIE VZW - ERKEND CONTROLEORGANISME

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Domicilie 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Domicilie 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Domicilie 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

BTW: BE0536501654 Rekeningnummer: BE57 0688 9789 1035



Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

SPECIMEN

44/2023/54217/01:1

> LIJST VAN DE INBREUKEN

- Le câble d'alimentation du tableau principal n'est pas conforme. 4.4.1.5.;4.3.3;5.2.7. Les schémas unifilaires et/ou plans de position ne sont pas présents.
- 3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2. Il manque des obturateurs dans le tableau électrique. - 4.2.2.1.;4.2.2.3
- La section des conducteurs de protection n'est pas conforme. 5.4.3. Les circuits, les appareils de coupure et/ou les dispositifs de protection ne sont pas
- repérés de manière claire et visible. 3.1.3. La prise de terre n'est pas conforme. 4.2.3.2.;5.4.2.1.
- Les connexions ne sont pas réalisées de manière sûre selon les règles de l'art et leur continuité n'est pas assurée en tout temps. 5.4.3.4.
- Les canalisations principales d'eau et/ou de gaz internes au bâtiment, et/ou les colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les élém métalliques fixes et accessibles qui font partie de la structure de la construction et/o les autres éléments métalliques principaux ne sont pas connectés à la borne principale de terre. - 4.2.3.2.;5.4.4.1.;8.2.1.
- Les protections contre les chocs électriques direct et/ou indirect, ou les protections de l'installation électrique sont altérés. - 9.5.
- Du matériel électrique est présent dans un/des volume(s) qui ne lui est/sont pas autorisé(s) de la salle de bains/de douche. 7.1.5.3.
- Il faut revoir l'introduction des conducteurs dans le matériel électrique Le conducteur actif interrompu par une coupure unipolaire est le neu re. 5.5 3.2
- 4.2.4.3 -543
- Le conducteur de protection n'est pas relié aux appareils de classe l' Interrupteur(s) et/ou socle(s) de prise et/ou boîte(s) de dérivation ne pas fixés

- La tensi, n d'alimentation n'est pas indiquée, laire nent de manière apparente sur chaque table su de répartition et de manoeuvre. . . 1.3.3 a chaque table u de répartition et de manoeuvre. -Les presse-étoupes d'attente ne sont pas ob ure
- os disjoncteurs, excepté ceux à broche ne sont pas pourvus d'un marquage onforme pour la classe de limitation d'épuncie sur 5.3.5.5.

 De conflucteurs du type VOB ne sont (as pli cés sous conduit et/ou comme il se doit.

- La presence de plusieurs sources de la nsion, et/ou de nature différente, n'est pas clairement indiquée. 3.1.2.;3.1,3.3.2 2 La résistance de dispersion de la nise de terre est supérieure à 30Ω. Il faut l'abaisser. Si ce n'est pas possible et qu' lle na dépasse pas 100Ω, le tableau électrique doit comporter des dispositifs de protection différentielle à haute sensibilité qui complètent le dispositif de protection différentielle à la sute sensibilité qui complètent le dispositif de protection différentielle à la sute sensibilité qui complètent le sectionneur de terre n'est as conforme ou est absent. 5.4.3.5. Les liaisons équipotentie le s' piplémentaires dans la salle de bain pour toutes les parties métalliques simultaiment accessibles et les conducteurs de protection de tous les appareille et machines électriques ne sont pas réalisées.

Tel.

Email

Website

- parties métalliques simultal inent accessibles et les conducteurs de protection de tous les appareille et machines électriques ne sont pas réalisées. 4.2.3.2.;5.4.4.2.;7.1.4. 8.2.1.

 La correspondanc outre les moyens de protection contre les contacts indirects et les volumes dans la salle à bain n'est pas respectée. 7.1.;8.2.1.

 La correspondanc outre les degrés de protection (IP) du matériel électrique contre les contacts direr s'et es volumes dans la salle de bain n'est pas respectée. 7.1.4.3.

 DPCDR (diffe entir)) de tête n'est pas complété par des dispositifs de protection à haute sens nitre alors que la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieur à 3 ohms. 4.2.4.3.

 Coupure unipolaire non conforme. 4.4.4.7.;5.3.5.4.

 Des contacts de terre de socles de prise de courant ne sont pas reliés au conducteur

- Des contacts de terre de socles de prise de courant ne sont pas reliés au conducteur de roteo on de la canalisation électrique. 6.4.6.4.,6.5.7.2.

OPMERKINGEN


- Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépôt des s mas il puisse y avoir d'autres
- Le nombre de socles de prise ou assimilés par circuit doit être limité à 8.
- L'habitation étant meublée et les plans n'avant pas été fournis, il se peut que tout n'a
- Il faut prévoir les accessoires de scellée a di pos if différentiel de tête.
- Le rapport de contrôle de l'installation photovoltaï ue n'est pas présent
- socles de prise ne comportent pas de protections enfants.

 a résistance de dispersion de la prise de terre doit être, sans protection omplémentaire, inférieure à 30 Ohms.
 - Nous attirons l'attention sur le fait que machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle doivent être sur des circuits séparés et su moonnes à un dispositif différentiel à haute (entre 10 et 30mA) ou très haute sensibilit. (=<10mA), lui-même subordonné au dispositif différentiel de tête d'installation électrique.
 - Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus être appliquées.

Herinnering aan de wettelijke voorschriften :

- 1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is urbe gehouden:
 a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud:
 b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 val. het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vas st. ling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betref ende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
 c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te I ewan in ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter
- beschikking van elke eventuele huurder te stellen;

- beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigen a. benonder of uitbater over te maken;
 e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Fiderale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevondheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te witen is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijzig, no intbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op eine belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
 h) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgested uit ons net controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwinn zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vistgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen paar le algemene Directie Energie die belast is met hit hoog vezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

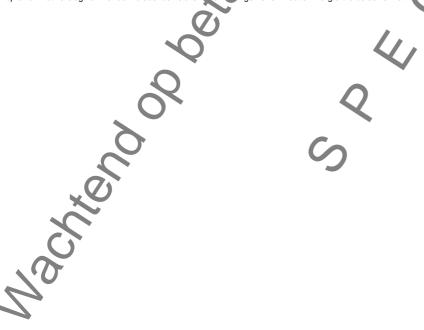



CERTINERGIE VZW - ERKEND CONTROLEORGANISME

 Sociale zetel
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Domicilie
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Domicilie
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Domicilie
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

Rekeningnummer : BE57 0688 9789 1035 BTW: BE0536501654

Tel. (+32) 02 88 02 171
Email info@certinergie.be
Website www.certinergie.be




Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

SPECIMEN

KFF 44/2023/54217/01:1

BIJLAGEN

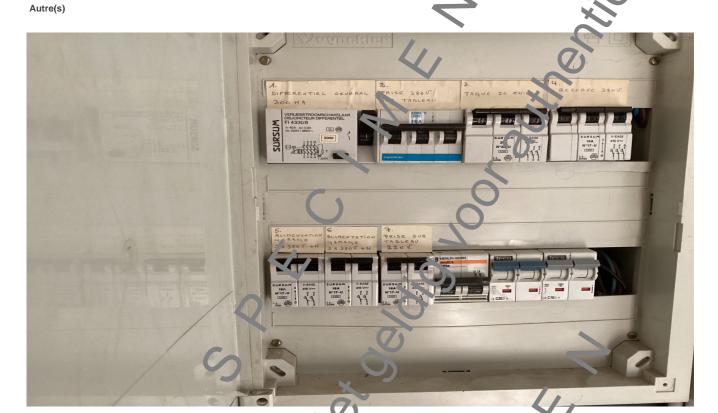





CERTINERGIE VZW - ERKEND CONTROLEORGANISME

Rekeningnummer : BE57 0688 9789 1035

 Sociale zetel
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Domicilie
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Domicilie
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Domicilie
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

Tel. (+32) 02 88 02 171
Email info@certinergie.be
Website www.certinergie.be



Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

BTW: BE0536501654

SPECIMEN

CFF 44/2023/54217/01:1

> BIJLAGEN



