

Asbestinventarisatetest

Sint-Andriessteenweg 30, 9620 Zottegem




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20250214-000407.000

Uitgegeven op : 14.02.2025

Geldig tot : 14.02.2030

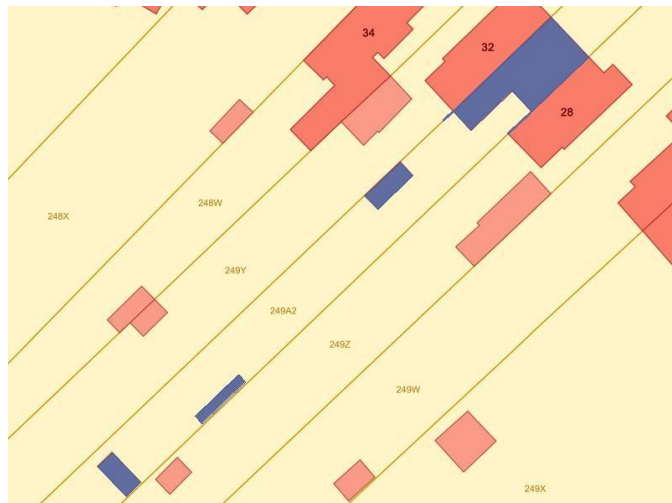

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

12

Asbestmaterialen

0

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 3 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 5 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 4 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Kurt Boydens - DES-P3RU4

Procescertificaat : AsbestAttest - ORG-68KPV

KBO-nummer : 0765224288

Fiche 1: kippenhok – dakbedekking in golfplaten uit asbestcement

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Kippenhok

- Plan 4.1: Schematisch grondplan kippenhok

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Hoog materiaalisico en/of hoge kans op vezelvrijgave
--------------------------------	--

Berekening materiaalisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens


Beschrijving	kippenhok - dakbedekking in golfplaten uit asbestcement
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 8,40 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	8,40 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 2: lessenaarsdak tuinbering uit golfplaten in asbestcement

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto

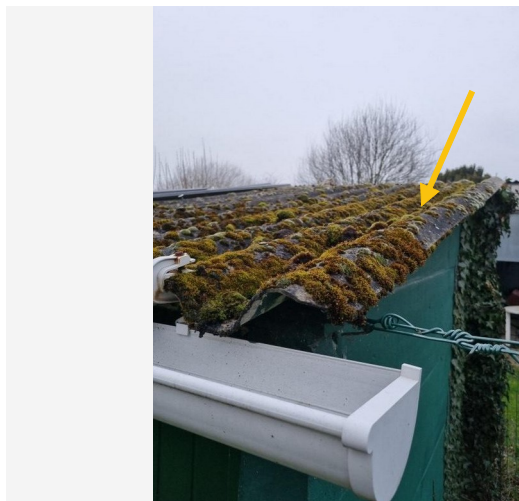

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Tuinberging

- Plan 2.1: Schematisch grondplan tuinberging

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Hoog materiaalisico en/of hoge kans op vezelvrijgave
--------------------------------	--

Berekening materiaalisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	lessenaarsdak tuinbering uit golfplaten in asbestcement
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 15,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	15,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 3: gestockeerde gedemonteerde golfplaten in asbestcement

Asbestmateriaal – afvalstof

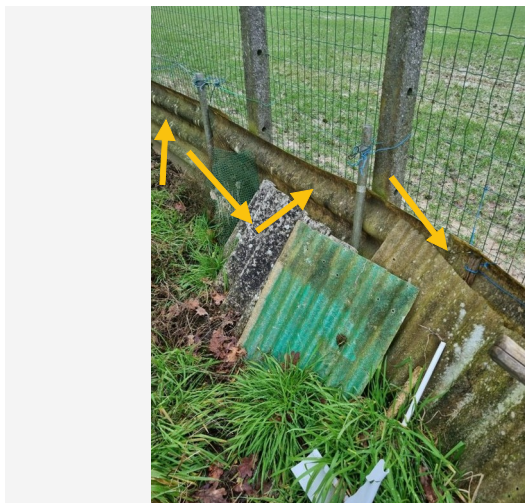

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 7: Overig gebied

- Plan 7.1: Vaststellingen buiten de constructies


Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	gestockeerde gedemonteerde golfplaten in asbestcement
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Geen resten aanwezig
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Bodem
Asbestmaterialen	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	100,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	100,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername

Fiche 4: stooklokaal - vinylzeil met onderlaag in asbestkarton tegen muur

Asbestmateriaal

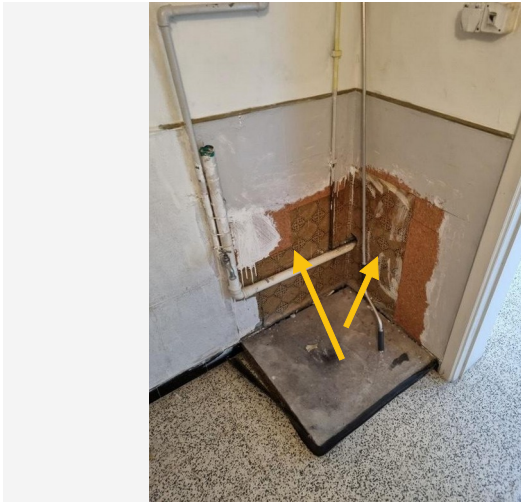

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
De onderzijde van het vloerzeil betreft een niet-hechtgebonden toepassing die bovendien is gekleefd. Gezien het losgebonden karakter van de toepassing en het grote risico op vezelvrijgave dient de verwijdering uitgevoerd te worden door een door FOD WASO erkend asbestverwijderaar. De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.2: Schematisch grondplan gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Verhoogd materiaalisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Hoog ($\geq 50\%$)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	ASB002-30	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	stooklokaal - vinylzeil met onderlaag in asbestkarton tegen muur
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Asbestmateriaal	Prefab - afwerking - Vloerzeil
Bindmiddel van asbestmateriaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 3,50 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	3,50 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

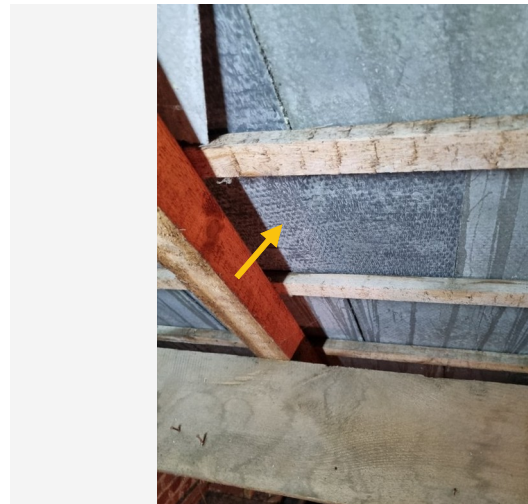

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar

De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.5: Gezinswoning dakenplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	woning - dak in leien uit asbestcement
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 100,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	100,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

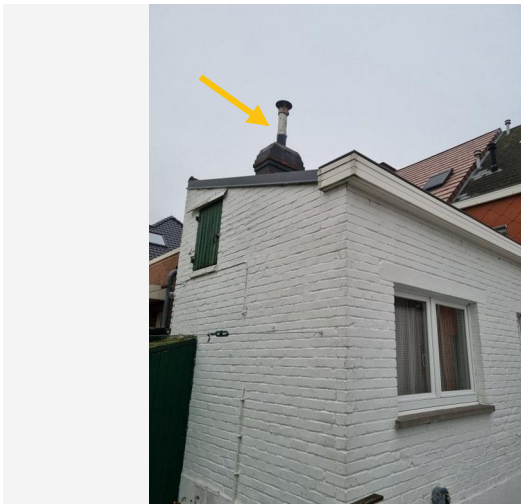

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.5: Gezinswoning dakenplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Laag materiaalisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	rookgasafvoer in asbestcement
Omgeving	Buiten
Primaire drager	gemetste schouw
Asbestmateriaal	Rookgaskanaal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 1,50 m - 40,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,006 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 7: keukenkast - vinylzeil met onderlaag in asbestkarton

Asbestmateriaal

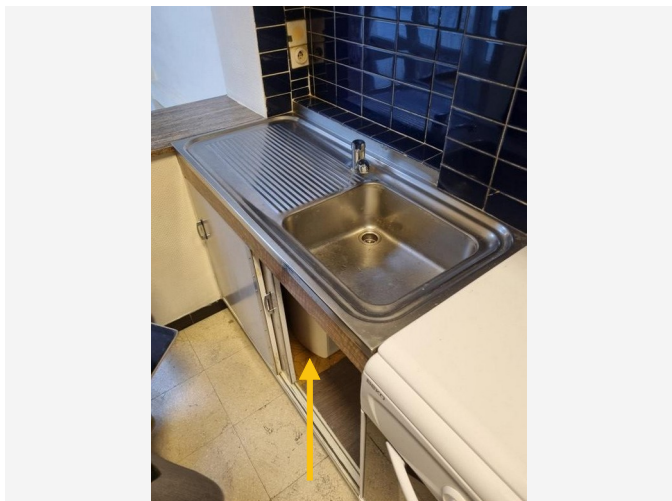

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
De onderzijde van het vloerzeil betreft een niet-hechtgebonden toepassing die bovendien is gekleefd. Gezien het losgebonden karakter van de toepassing en het grote risico op vezelvrijgave dient de verwijdering uitgevoerd te worden door een door FOD WASO erkend asbestverwijderaar. De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.2: Schematisch grondplan gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Verhoogd materiaalisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico


Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Hoog ($\geq 50\%$)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
7.1	Puntmonster	ASB001-30	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	keukenkast - vinylzeil met onderlaag in asbestkarton
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Inrichting (meubilair, ...)
Asbestmateriaal	Prefab - afwerking - Vloerzeil
Bindmiddel van asbestmateriaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 0,68 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	0,68 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Los (al dan niet bedekt) • Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

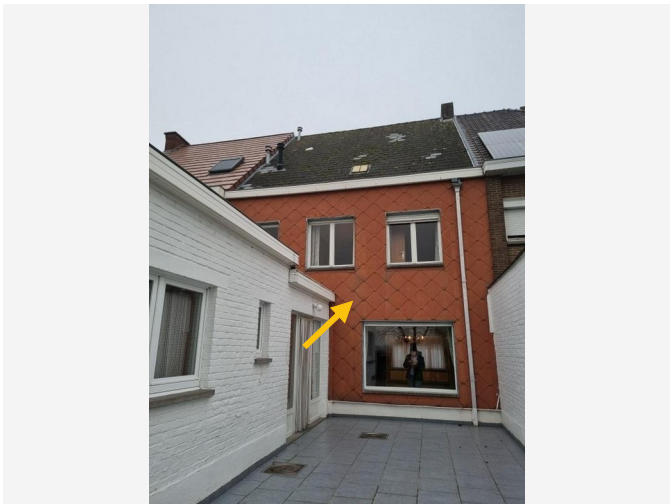

Overzichtsfoto

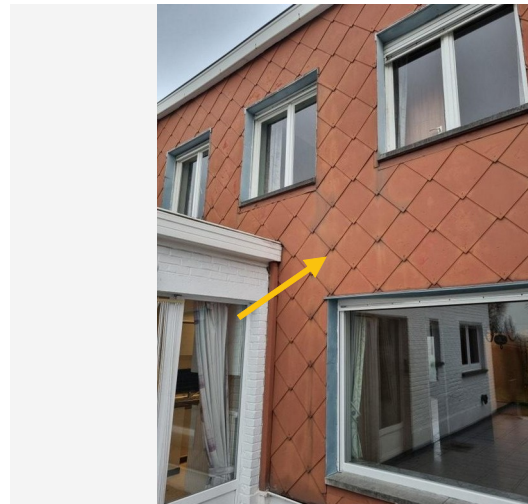

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.2: Schematisch grondplan gelijkvloers
- Plan 1.3: Schematisch grondplan verdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Niet stootvaste afscherming
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	achtergevel woning - gevelleien
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 25,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	25,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 5: Tuinmuur 1

- Plan 5.1: Tuinmuur 1 plan

Zone 6: Tuinmuur 2

- Plan 6.1: Tuinmuur 2 plan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens


Beschrijving	tuinmuren - dekstenen in asbestcement
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand vrijstaand (scheidingsmuur, ...)
Asbestmateriaal	Deksteen, muurkap - Hol
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,46 m ² - 4,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,058 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 10: kelder – mantelbuis binnenkomende nutsleidingen

Asbestmateriaal

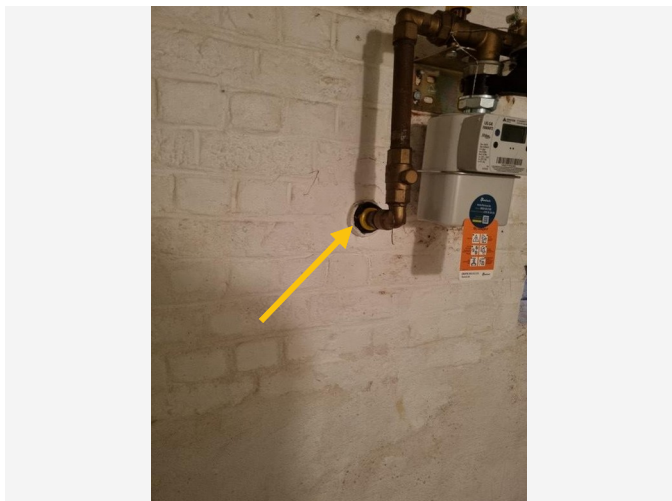

Overzichtsfoto

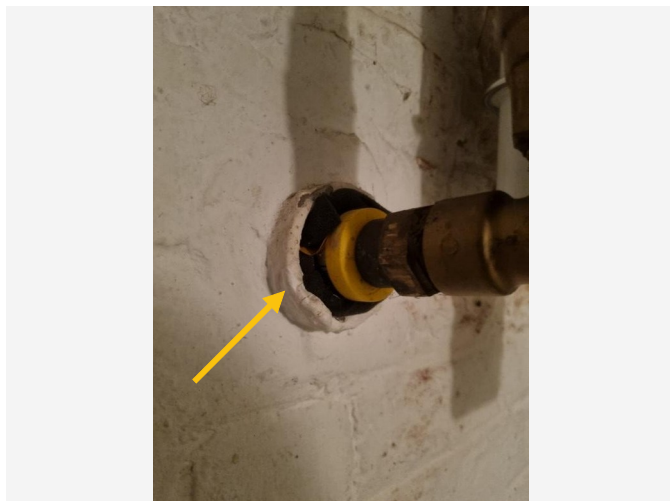

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.1: Schematisch grondplan kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Laag materiaalisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Niet stootvaste afscherming
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	kelder - mantelbuis binnenkomende nutsleidingen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal)
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 1,00 m - 25,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,003 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De toepassing betreft een mantelbuis van de binnenkomende nutsleiding en is ingewerkt in de keldermuur. Het exacte ondergrondse tracé is niet gekend.

Fiche 11: kelder - voormalige rookgasafvoer in asbestcement

Asbestmateriaal

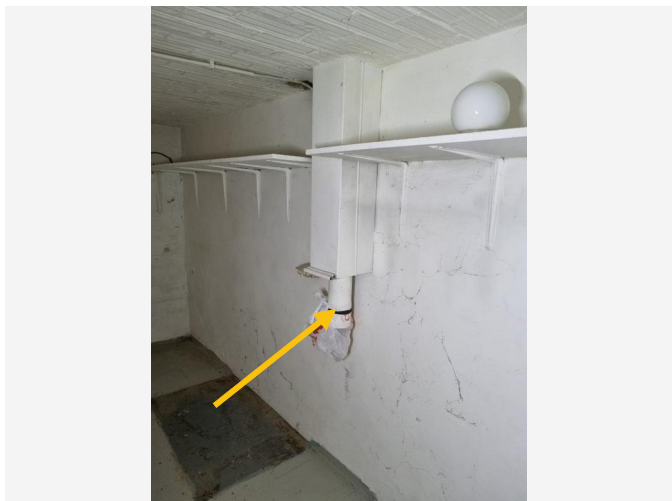

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.1: Schematisch grondplan kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Zeer laag materiaalisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
--------------------------------	--

Berekening materiaalisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Niet stootvaste afscherming
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens


Beschrijving	kelder - voormalige rookgasafvoer in asbestcement
Omgeving	Binnen
Primaire drager	gemetsste schouw
Asbestmateriaal	Rookgaskanaal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 2,00 m - 40,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,008 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De toepassing betreft vermoedelijk een voormalig rookgaskanaal. Het volledige tracé kon niet achterhaald worden. De opgegeven hoeveelheid betreft een raming die niet als sluitend kan gebruikt als meetstaat voor de uitvoering van werken.

Fiche 12: onderdelen elektrische installatie in witte en/of bruine bakeliet

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto

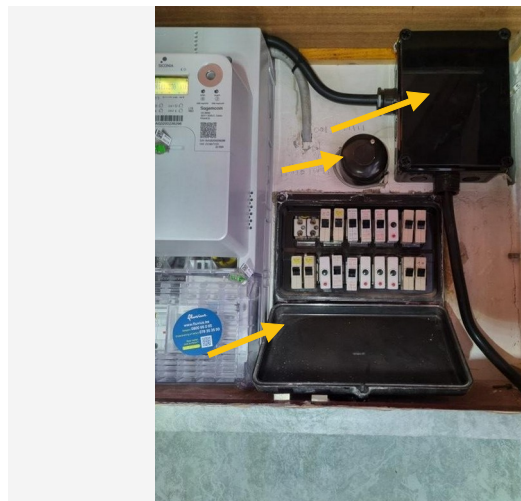

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.
- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De verwijdering is uit te voeren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Codex voor het Welzijn op het Werk – boek VI – titel 3 “Asbest”.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.1: Schematisch grondplan kelder
- Plan 1.2: Schematisch grondplan gelijkvloers
- Plan 1.3: Schematisch grondplan verdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Laag materiaalisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	onderdelen elektrische installatie in witte en/of bruine bakeliet
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Vorgevormde toepassingen in bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 25,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	25,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De toepassing komt verspreid binnen de verschillende gebouwen voor, wordt als asbestverdacht weerhouden en betreft onderdelen van de elektrische installatie (verdeeldozen, behuizingen tellers en zekeringen, schakelaars, stopcontacten, armaturen, ...) in witte en/of bruine bakeliet.

Fiche 13: stooklokaal – asbestverdachte stookinstallatie

Advies

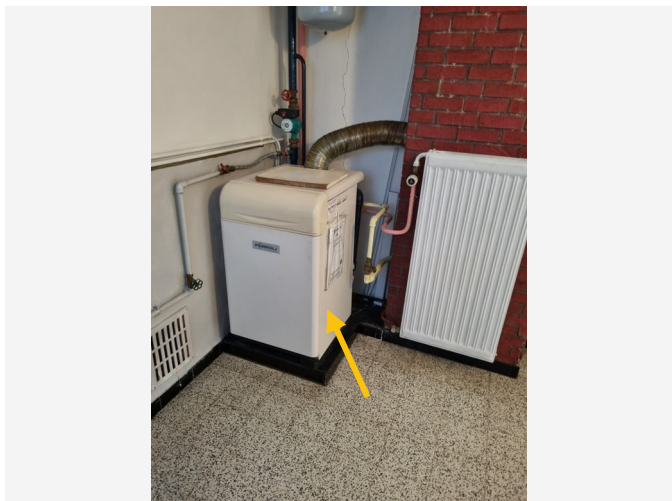

Vrije foto

Advies

De toepassing betreft de stookinstallatie van het CV-net waarin potentieel asbesthoudende pakkingen, dichtingen en/of asbestkoord(en) werden verwerkt.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.2: Schematisch grondplan gelijkvloers

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

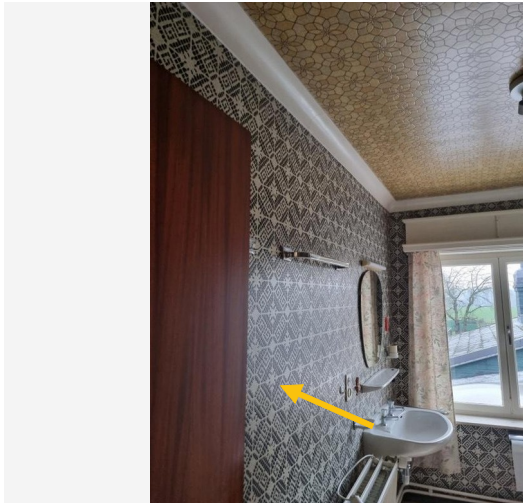

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.3: Schematisch grondplan verdieping

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Puntmonster	ASB005-30	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	badkamer - vinylbekleding wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 25,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	25,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 15: pleisterwerk muren

Geen asbest

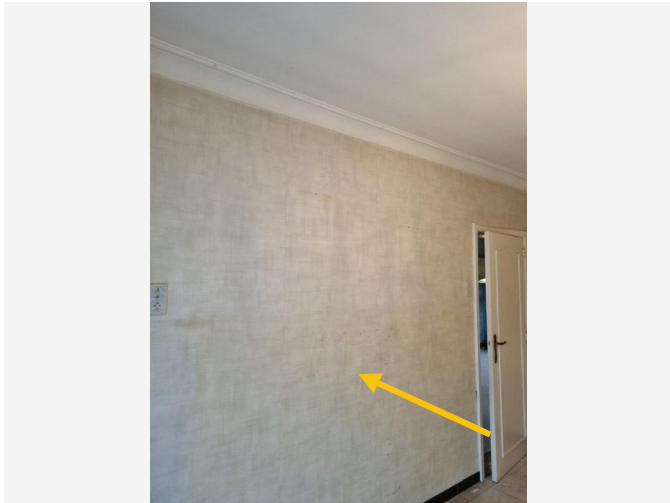

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.2: Schematisch grondplan gelijkvloers
- Plan 1.3: Schematisch grondplan verdieping

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	ASB003-30	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 150,00 m ² - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,25 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 16: pleisterwerk plafonds

Geen asbest

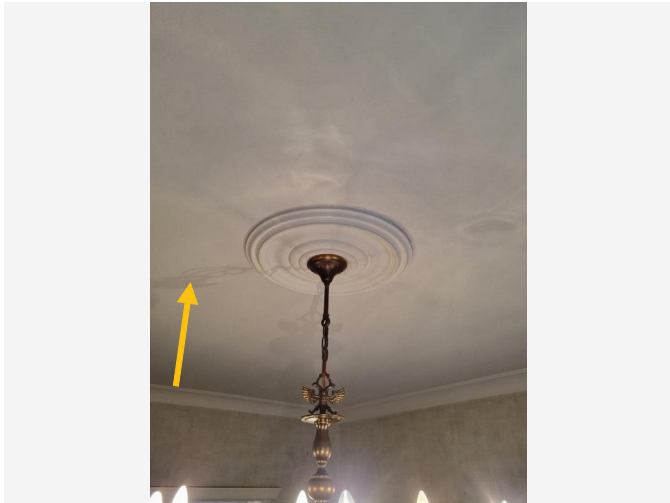

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Gezinswoning

- Plan 1.2: Schematisch grondplan gelijkvloers
- Plan 1.3: Schematisch grondplan verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	ASB004-30	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 120,00 m ² - 1,25 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,50 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee