

Asbestinventarisatattest

Mechelsesteenweg 120, 2820 Bonheiden



Attestnummer : 20260729-000334.000

Uitgegeven op : 29.07.2026

Geldig tot : 29.07.2031



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

12

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

3	Asbestmaterialen	Dringend verwijderen
0	Asbestmaterialen	Dringend maatregelen nemen
4	Asbestmaterialen	Verwijderen
0	Asbestmaterialen	Maatregelen nemen
5	Asbestmaterialen	Zorgvuldig beheeren

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Geert De Swert - DES-7P46M

Procescertificaat : FYSIQ-K - ORG-U7UCQ

KBO-nummer : 1006572958

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheeren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheeren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Woning.....	7
Plan 1.1: Kelder muren.....	8
Plan 1.2: Glvl muren.....	10
Plan 1.3: Glvl plafond.....	12
Plan 1.4: 1e muren.....	14
Plan 1.5: 1e plafond.....	16
Plan 1.6: 2e muren.....	18
Plan 1.7: 2e plafond.....	19
Plan 1.8: Dakplan.....	20
Zone 2: Volière.....	22
Plan 2.1: Volière plan.....	23
Zone 3: Tuinhuis.....	24
Plan 3.1: Tuinhuis plan.....	25
Zone 4: Overig gebied.....	26
Plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	27
Plan 4.2: Afdruipzones/afvloeizones.....	29
Asbestmaterialen.....	31
Fiche 1: Leidingisolatie in de kelder.....	32
Fiche 2: Residu in dakgoten.....	35
Fiche 3: Platen in tuin.....	37
Fiche 4: Dakbedekking tuinconstructies.....	40
Fiche 5: Gevelbekleding dakkapellen.....	43
Fiche 6: Dakbedekking schuin dak woning.....	46
Fiche 7: Dakbedekking schuin dak woning - nokken.....	49
Fiche 8: Dakbedekking plat dak woning.....	52
Fiche 9: Radiatorknop.....	55
Fiche 10: Schakelmateriaal.....	58
Fiche 11: Vloertegel keuken.....	61
Fiche 12: Kit schrijnwerk.....	64
Beperkingen.....	67
Fiche 13: Dakbedekking plat dak dakkapellen.....	68
Fiche 14: Schouwen op schuin dak.....	69
Geen asbest.....	70
Fiche 15: Pakkingkoord kachel woonkamer.....	71

Fiche 16: Pleisterwerk plafond.....	73
Fiche 17: Pleisterwerk muur.....	75
Fiche 18: Vloerzeil kruipzolder.....	77
Fiche 19: Pakking CV-ketel in de garage.....	79
Fiche 20: Crepi terras.....	81
Afdruipzones/afvloeizones.....	83
Fiche 21: Afdruipzone tuinconstructies.....	84
Overige ruimtes en materialen.....	86
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	87
Toelichting.....	88

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Woning



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 10 Asbestmaterialen**
- 2 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 6 Geen asbest**

Plan 1.1: Kelder muren

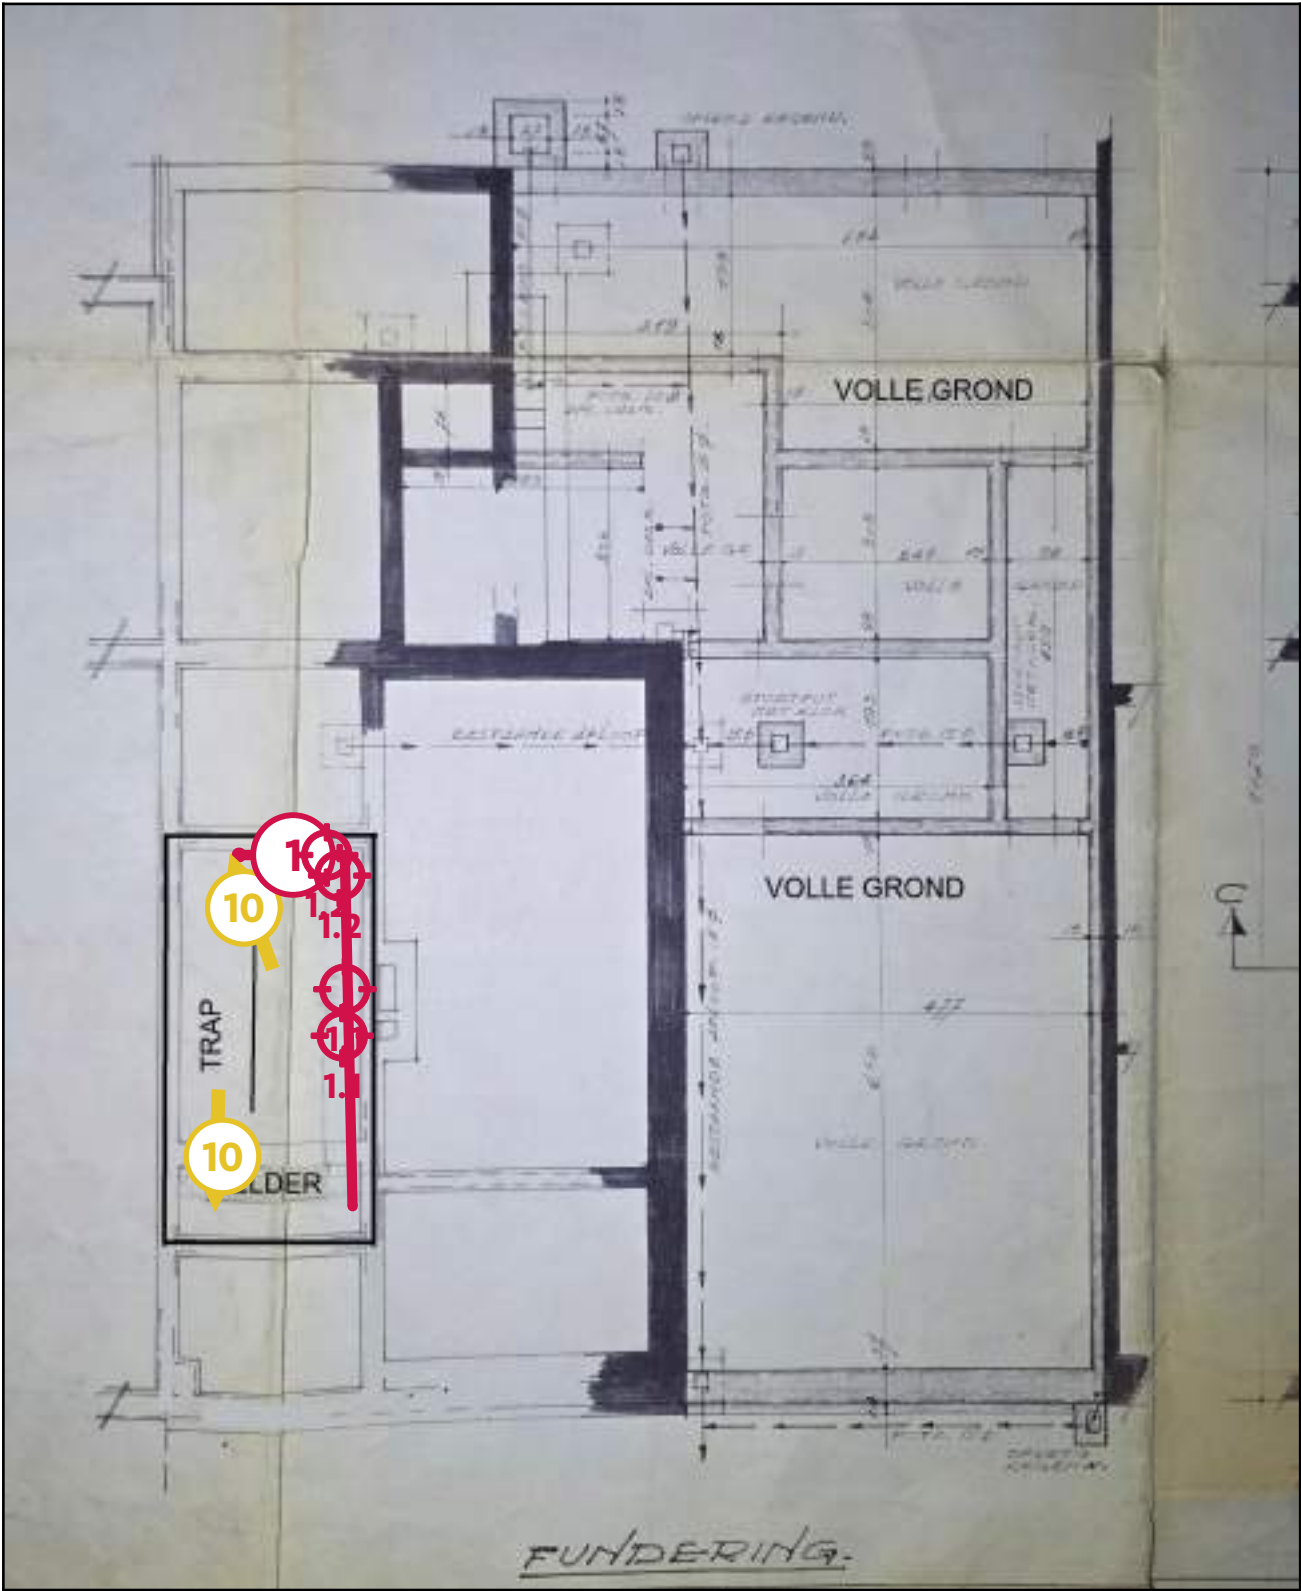


Legende van plan 1.1: Kelder muren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

1. Leidingisolatie in de kelder	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
1.1 Code: MM10 Leiding isolatie recht	Mengmonster	-
1.2 Code: MM11 Leiding isolatie bocht	Mengmonster	-
10. Schakelmateriaal	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren

Plan 1.2: Glvl muren

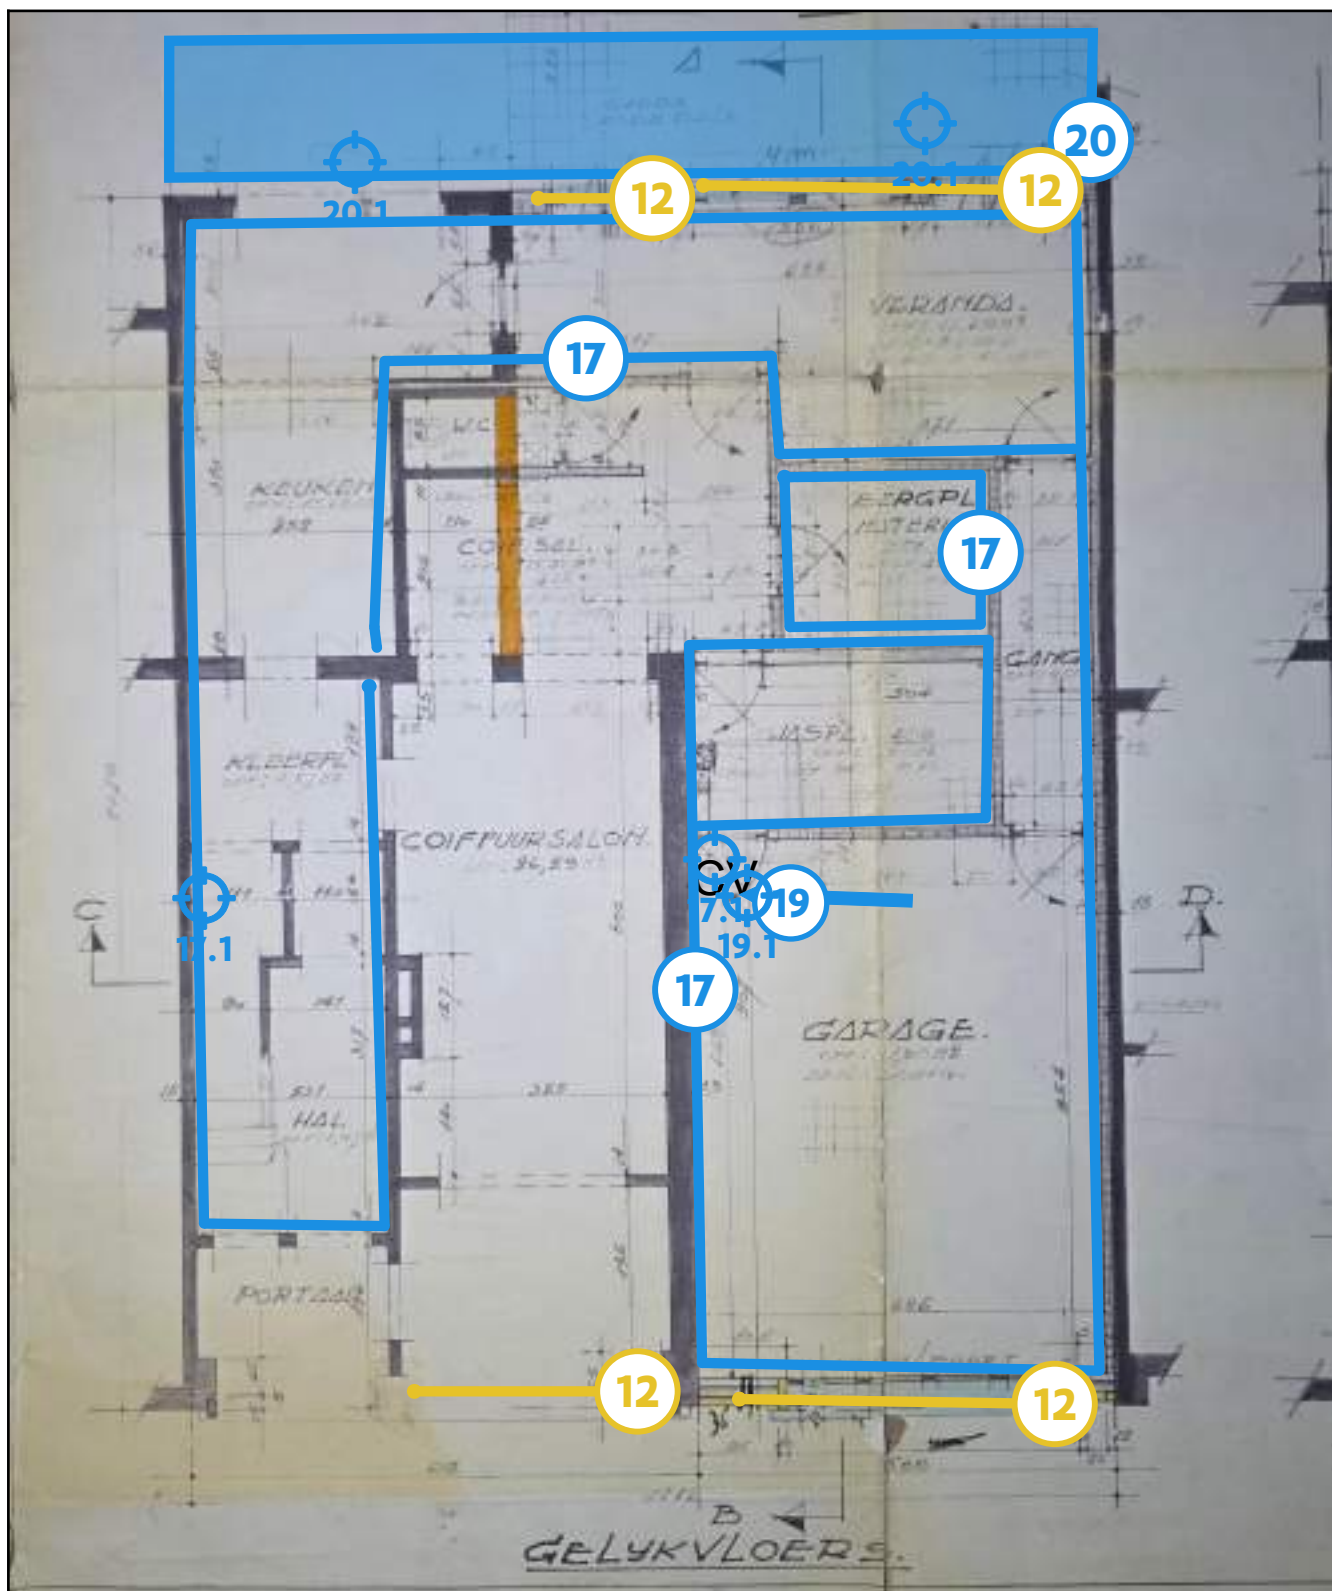


Legende van plan 1.2: Glvl muren

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

12. Kit schrijnwerk	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
17. Pleisterwerk muur	Geen asbest	-
17.1 Code: MM1 Pleister muur	Mengmonster	-
19. Pakking CV-ketel in de garage	Geen asbest	-
19.1 Code: PM5 Pakking cv-ketel	Puntmonster	-
20. Crepi terras	Geen asbest	-
20.1 Code: MM3 Crepi terras	Mengmonster	-

Plan 1.3: Glvl plafond

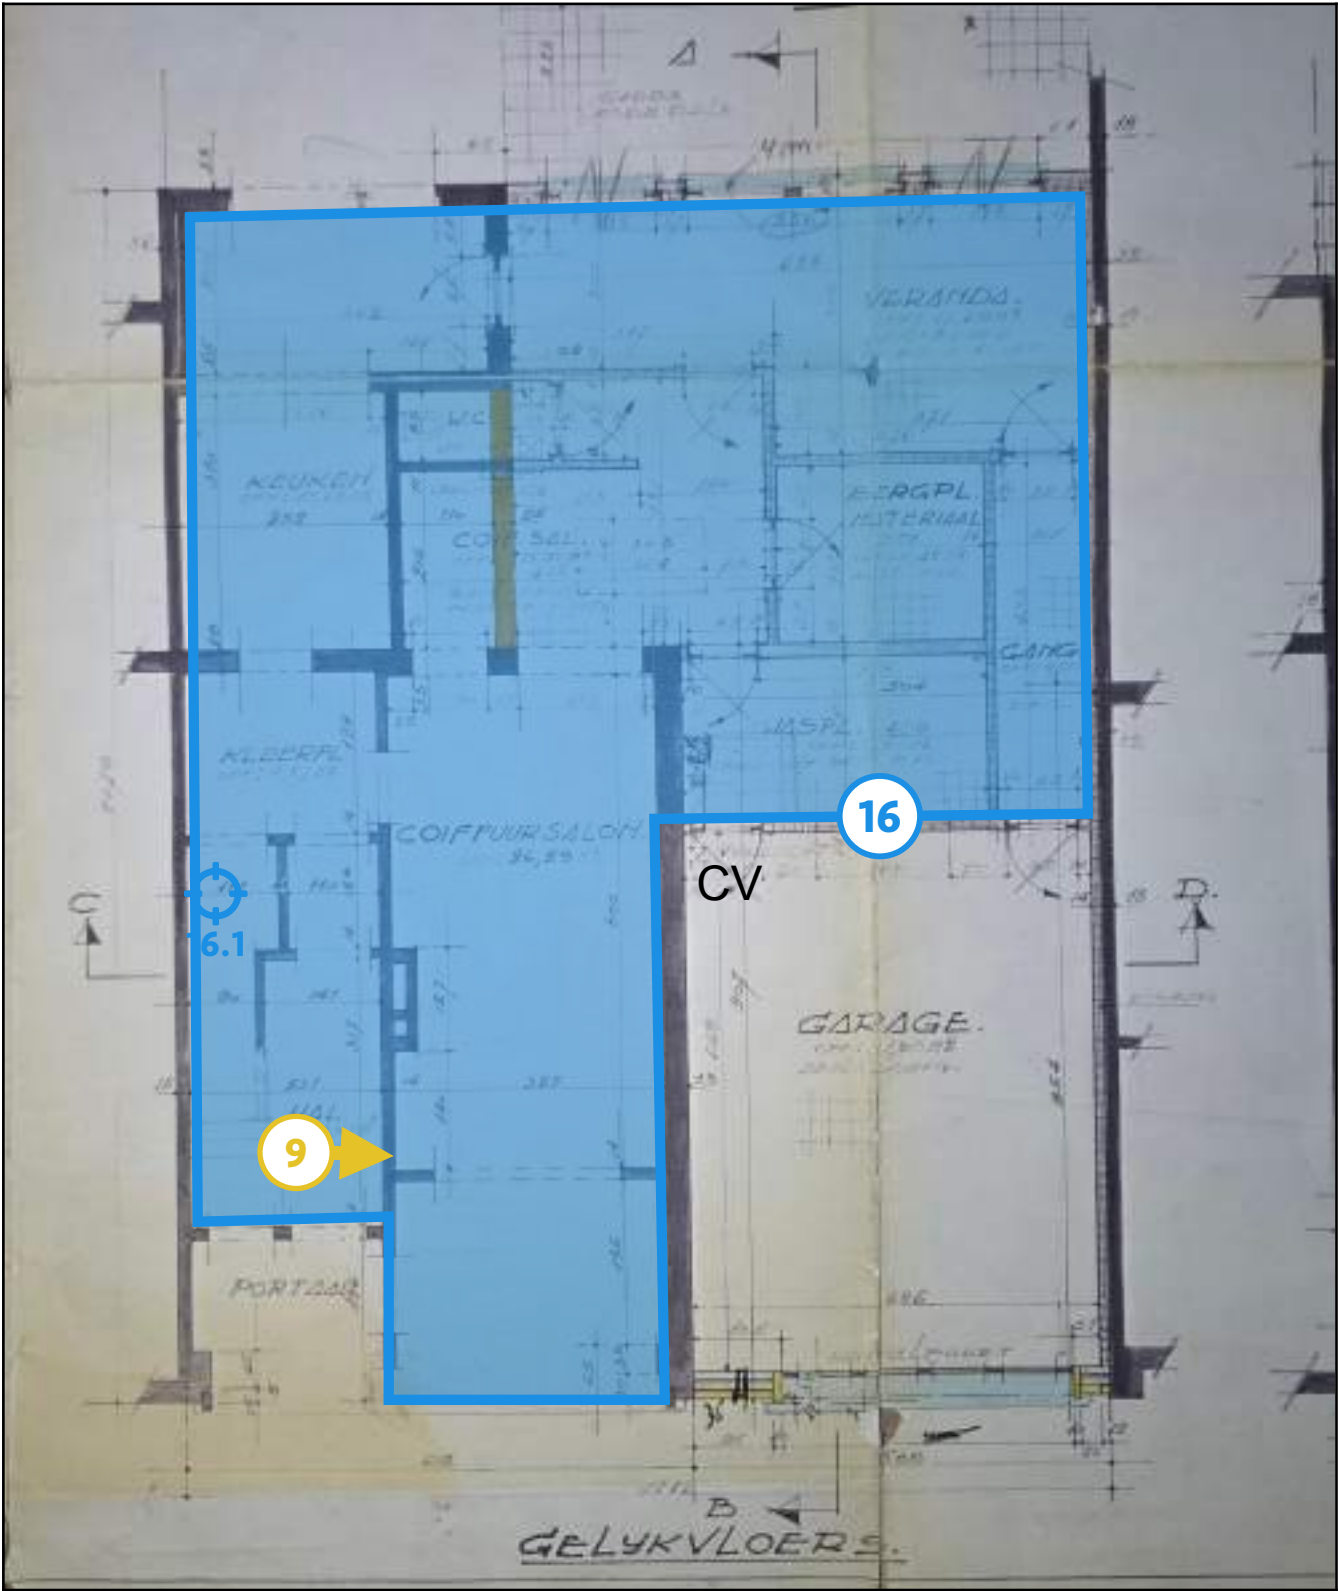


Legende van plan 1.3: Glvl plafond

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

9. Radiatorknop	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
16. Pleisterwerk plafond	Geen asbest	-
16.1 Code: MM2 pleister plafond	Mengmonster	-

Plan 1.4: 1e muren

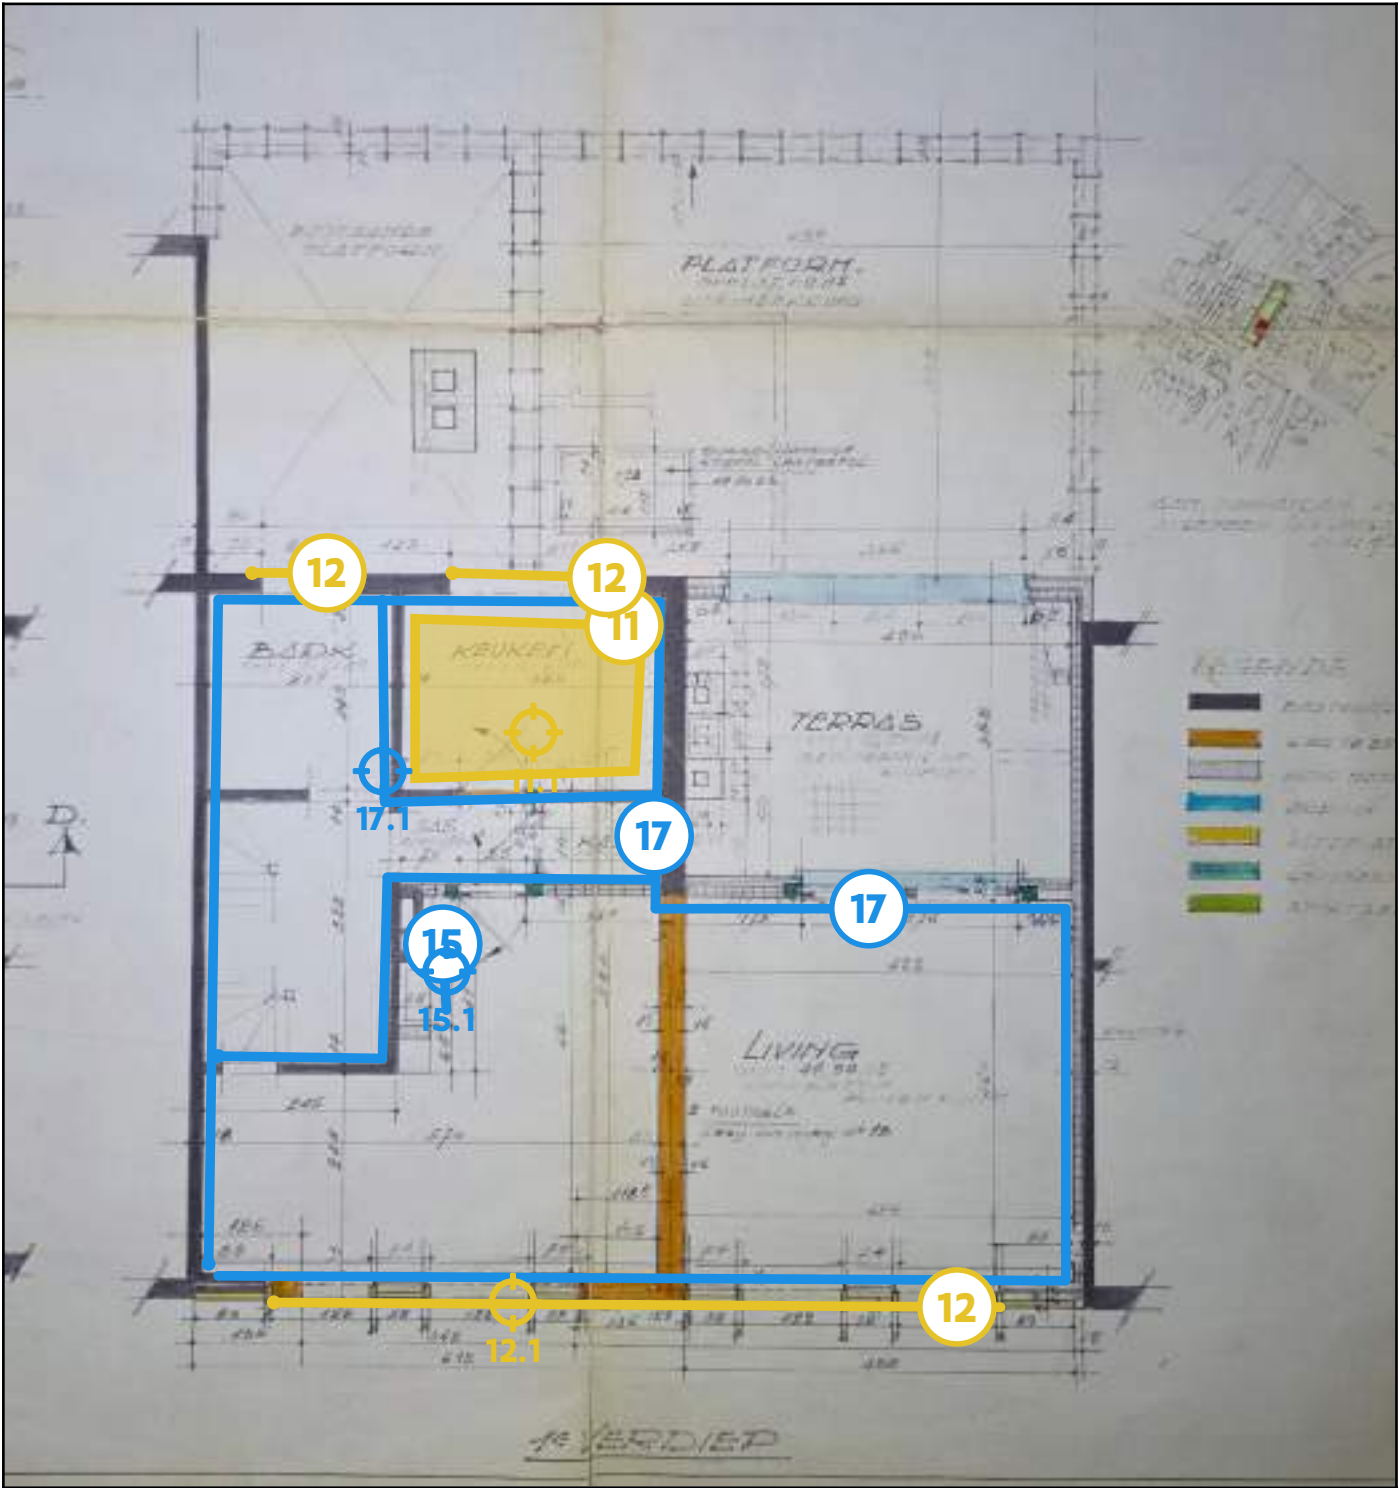


Legende van plan 1.4: 1e muren

Beschrijving	Type	Actie
11. Vloertegel keuken	Asbestmateriaal	Zorgvuldig behandelen
11.1 Code: PM7 Vloerzeil 2e keuken	Puntmonster	-

12. Kit schrijnwerk	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
12.1 Code: PM4 Kit ramen	Puntmonster	-
15. Pakkingkoord kachel woonkamer	Geen asbest	-
15.1 Code: PM12 Pakking kachel	Puntmonster	-
17. Pleisterwerk muur	Geen asbest	-
17.1 Code: MM1 Pleister muur	Mengmonster	-

Plan 1.5: 1e plafond

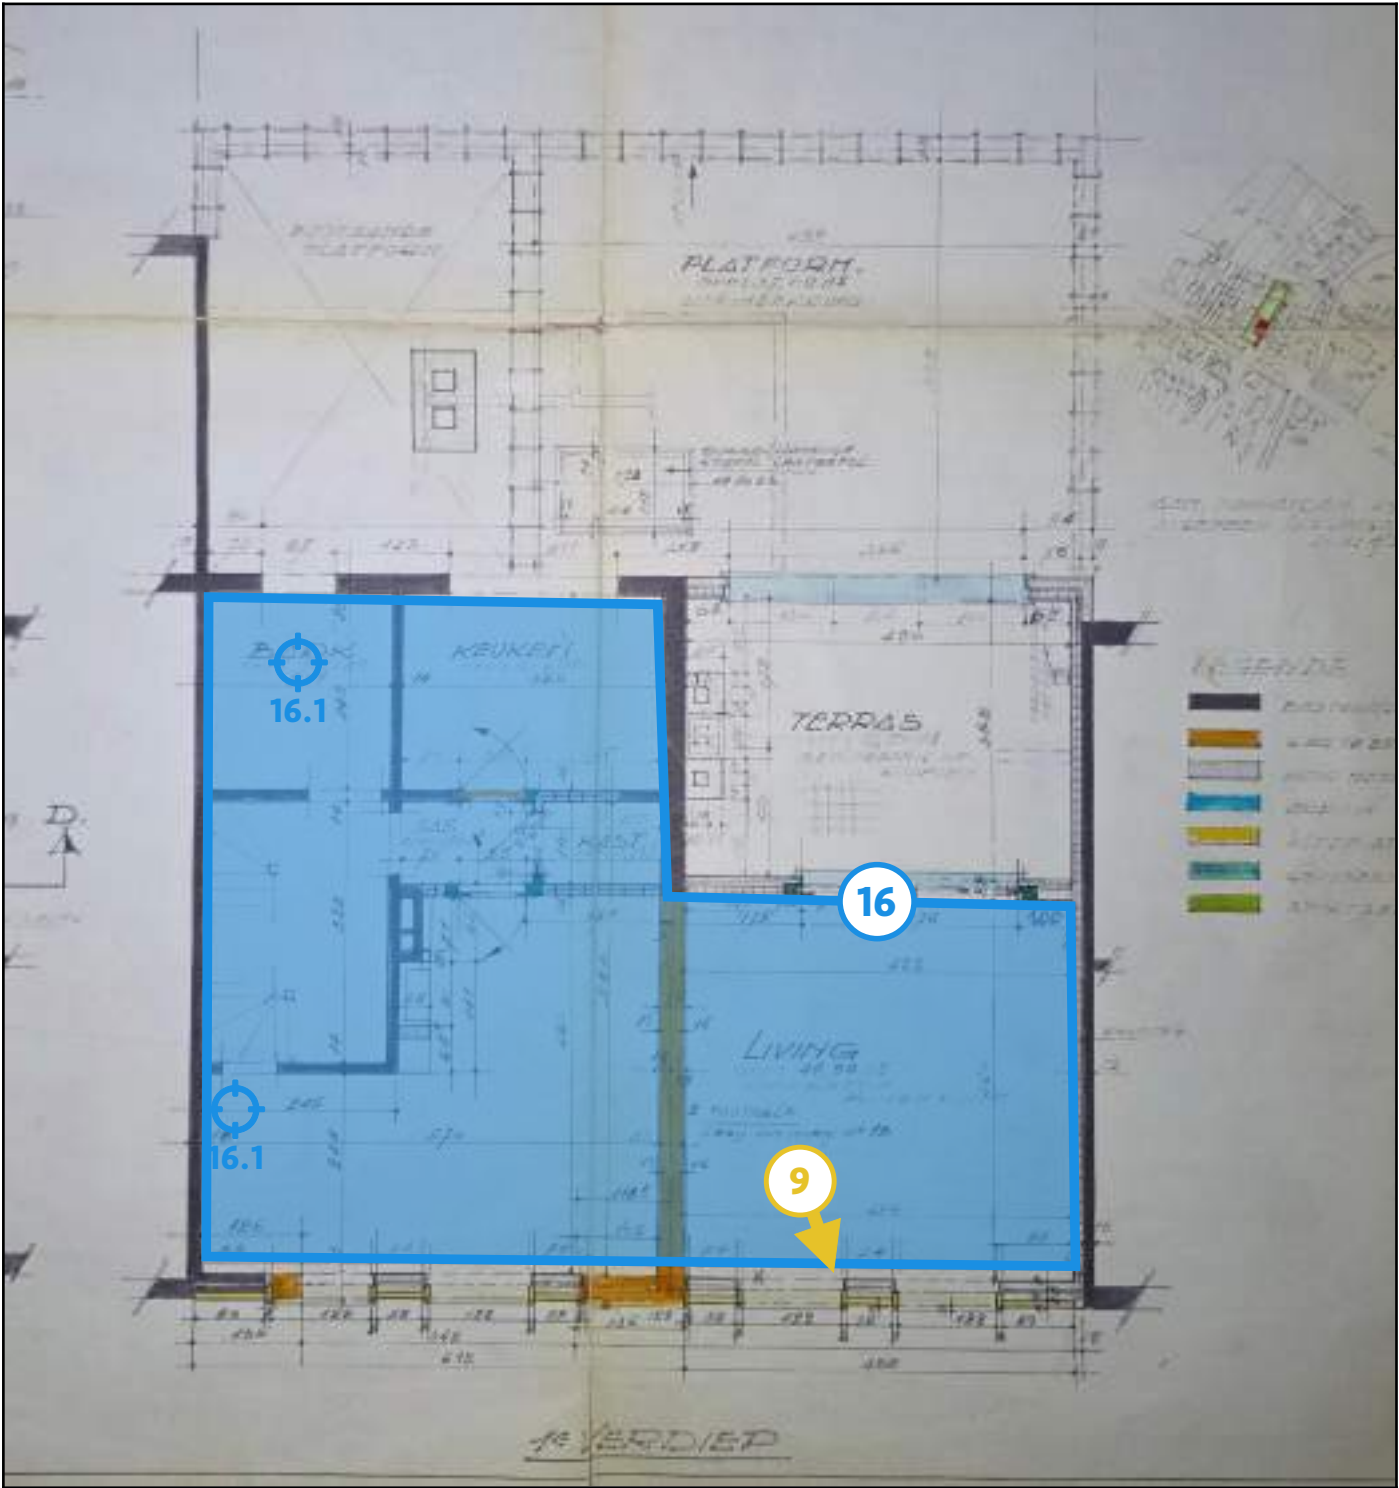


Legende van plan 1.5: 1e plafond

Beschrijving	Type	Actie
9. Radiatorknop	Asbestmateriaal	Zorgvuldig behandelen
16. Pleisterwerk plafond	Geen asbest	-

16.1 Code: MM2 pleister plafond	Mengmonster	-
---------------------------------	-------------	---

Plan 1.6: 2e muren

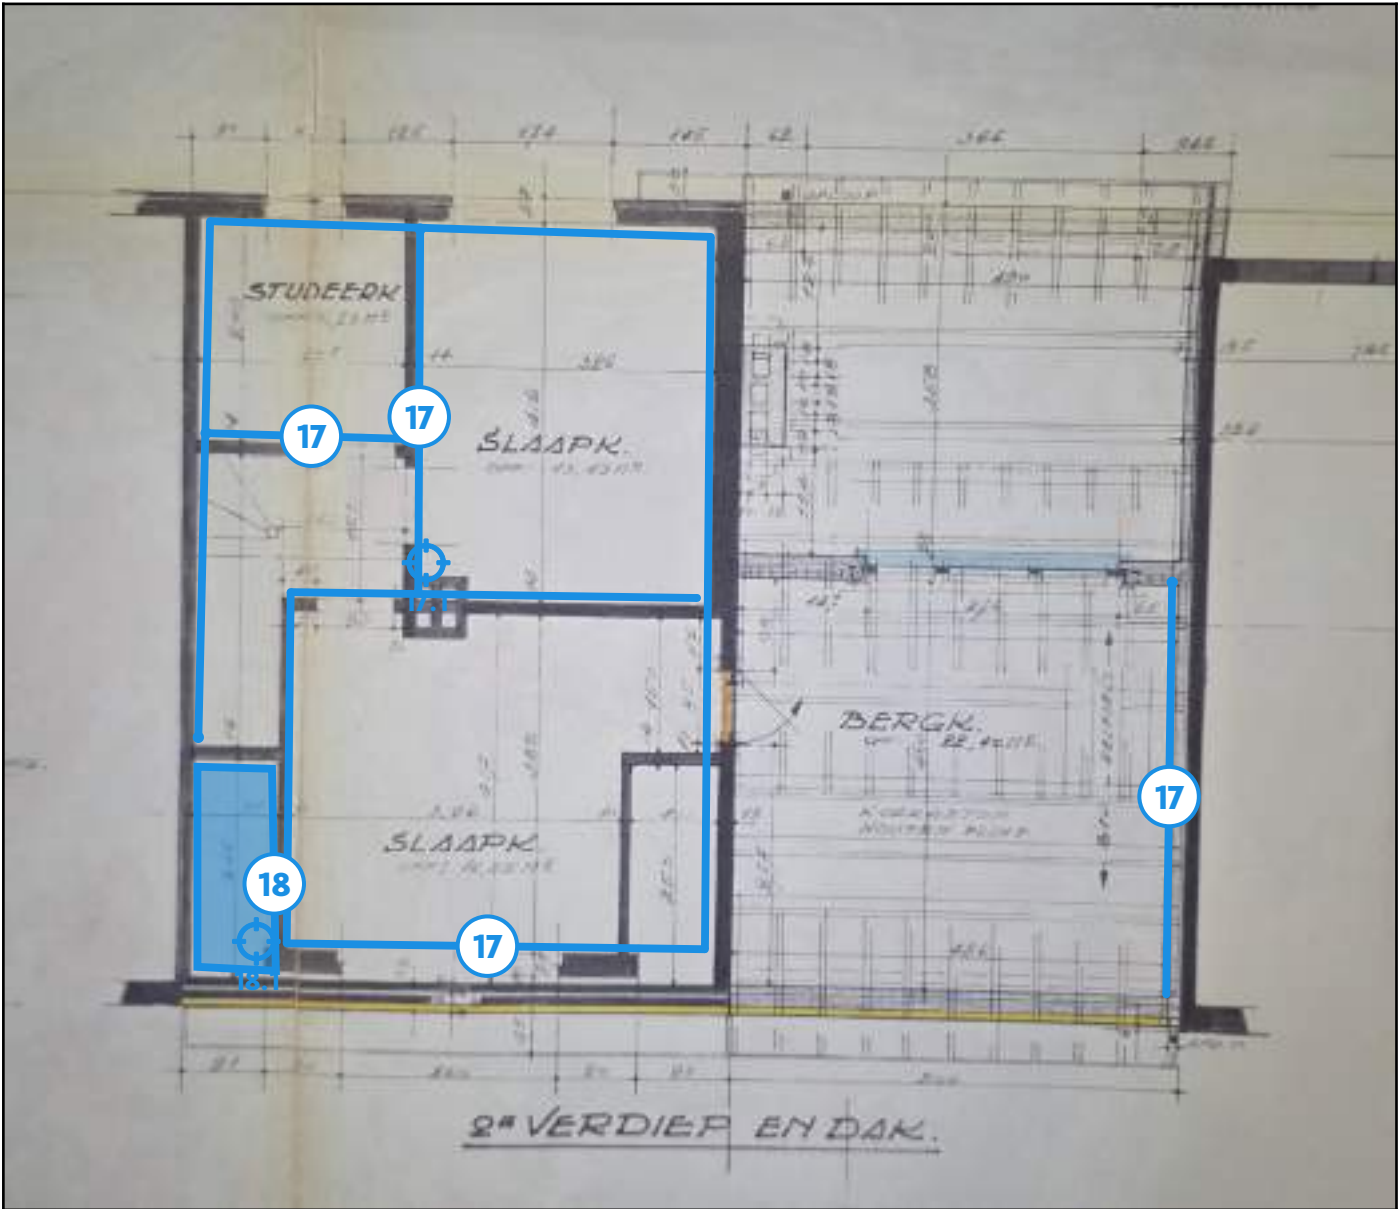

Legende van plan 1.6: 2e muren

Beschrijving	Type	Actie
17. Pleisterwerk muur	Geen asbest	-
17.1 Code: MM1 Pleister muur	Mengmonster	-
18. Vloerzeil kruipzolder	Geen asbest	-
18.1 Code: PM6 Vloerzeil 2e kruipzolder	Puntmonster	-

Hand-drawn architectural floor plan of the 2nd floor and roof (2e verdiep en dak) of a building. The plan shows a complex layout with rooms labeled 'STUDEERK' (Study), 'SLAAPK.' (Bedroom), and 'BERGK.' (Storage). Dimensions are provided in meters (m) and centimeters (cm). The plan includes a central corridor, a staircase, and a large open area on the right side. The drawing is on a grid background.

STUDEERK
opp. 12.15


SLAAPK.
opp. 13.20

SLAAPK.
opp. 12.15

BERGK.
opp. 12.15

2e VERDIEP EN DAK.

Plan 1.8: Dakplan

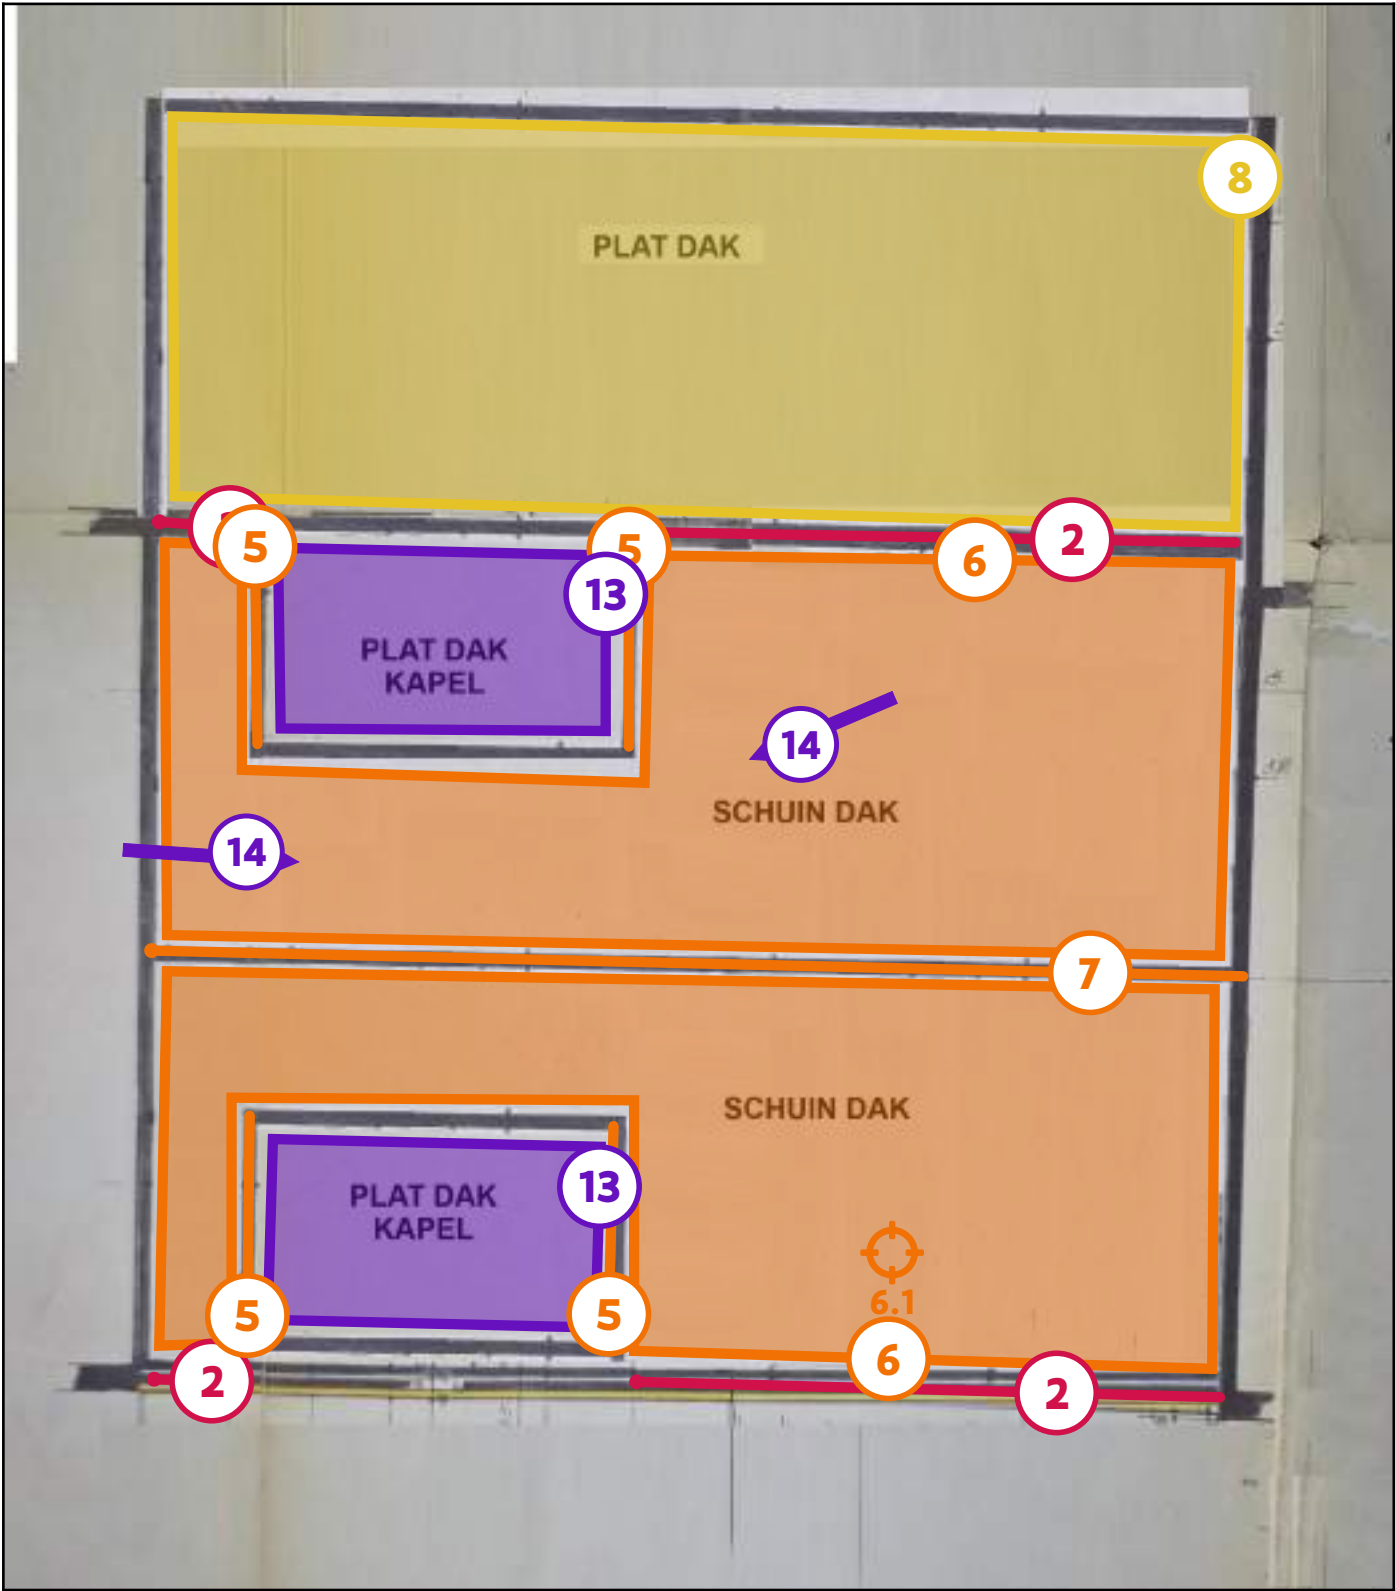

Legende van plan 1.8: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

2. Residu in dakgoten	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
5. Gevelbekleding dakkapellen	Asbestmateriaal	Verwijderen
6. Dakbedekking schuin dak woning	Asbestmateriaal	Verwijderen
6.1 Code: PM8 Lei dak	Puntmonster	-
7. Dakbedekking schuin dak woning - nokken	Asbestmateriaal	Verwijderen
8. Dakbedekking plat dak woning	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
13. Dakbedekking plat dak dakkapellen	Beperking	-
14. Schouwen op schuin dak	Beperking	-


Zone 2: Volière



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 2.1: Volière plan

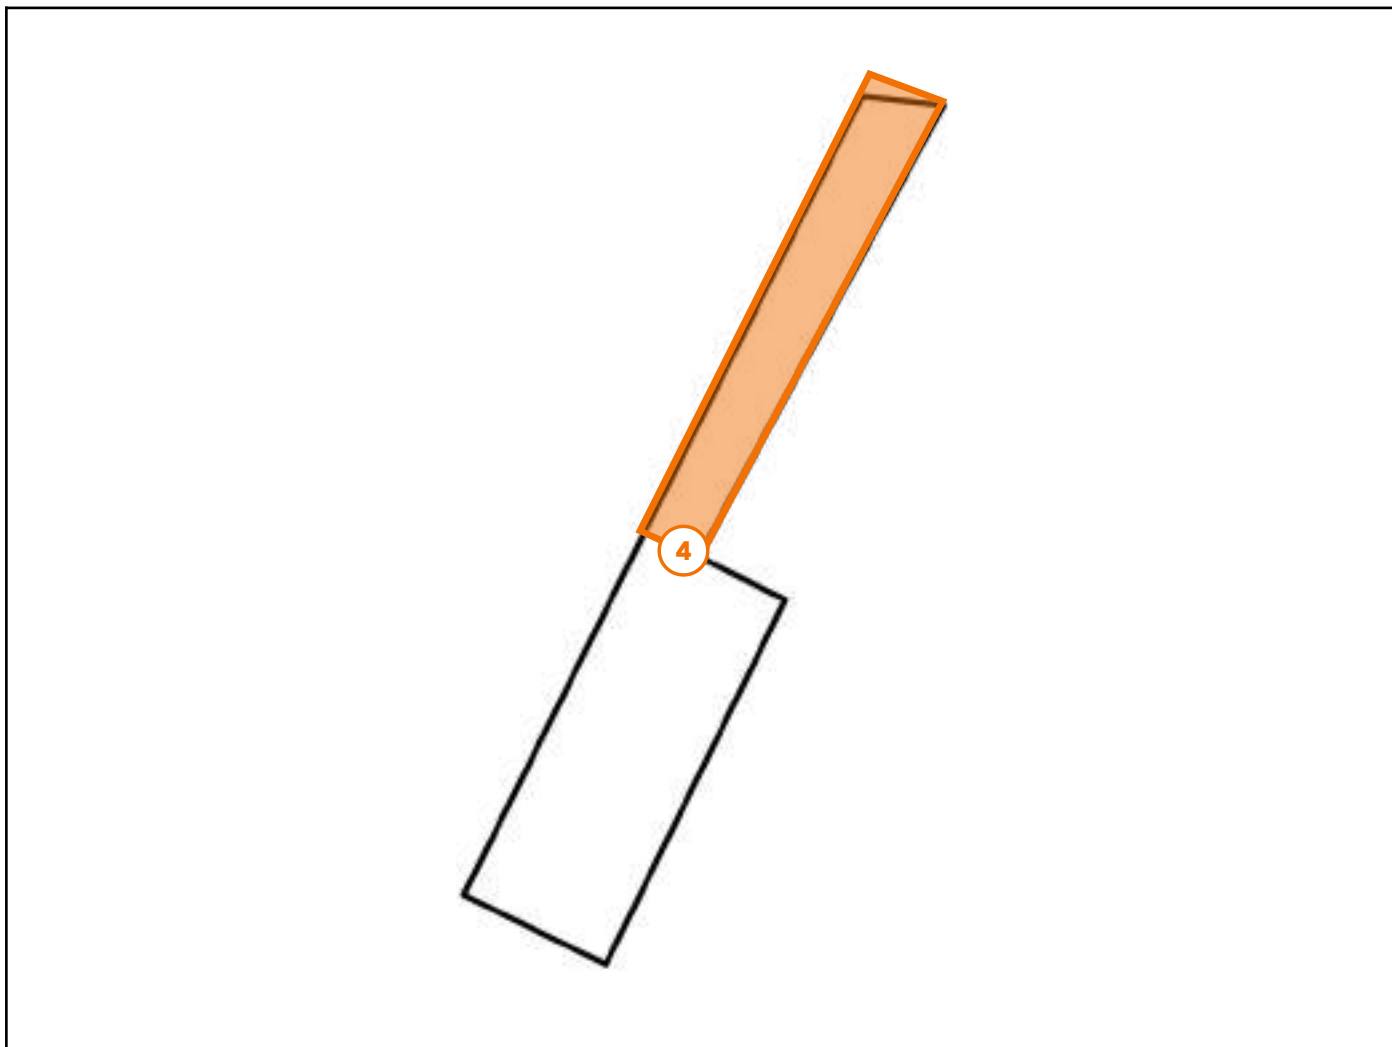

Legende van plan 2.1: Volière plan

Beschrijving	Type	Actie
4. Dakbedekking tuinconstructies	Asbestmateriaal	Verwijderen


Zone 3: Tuinhuis



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 3.1: Tuinhuis plan

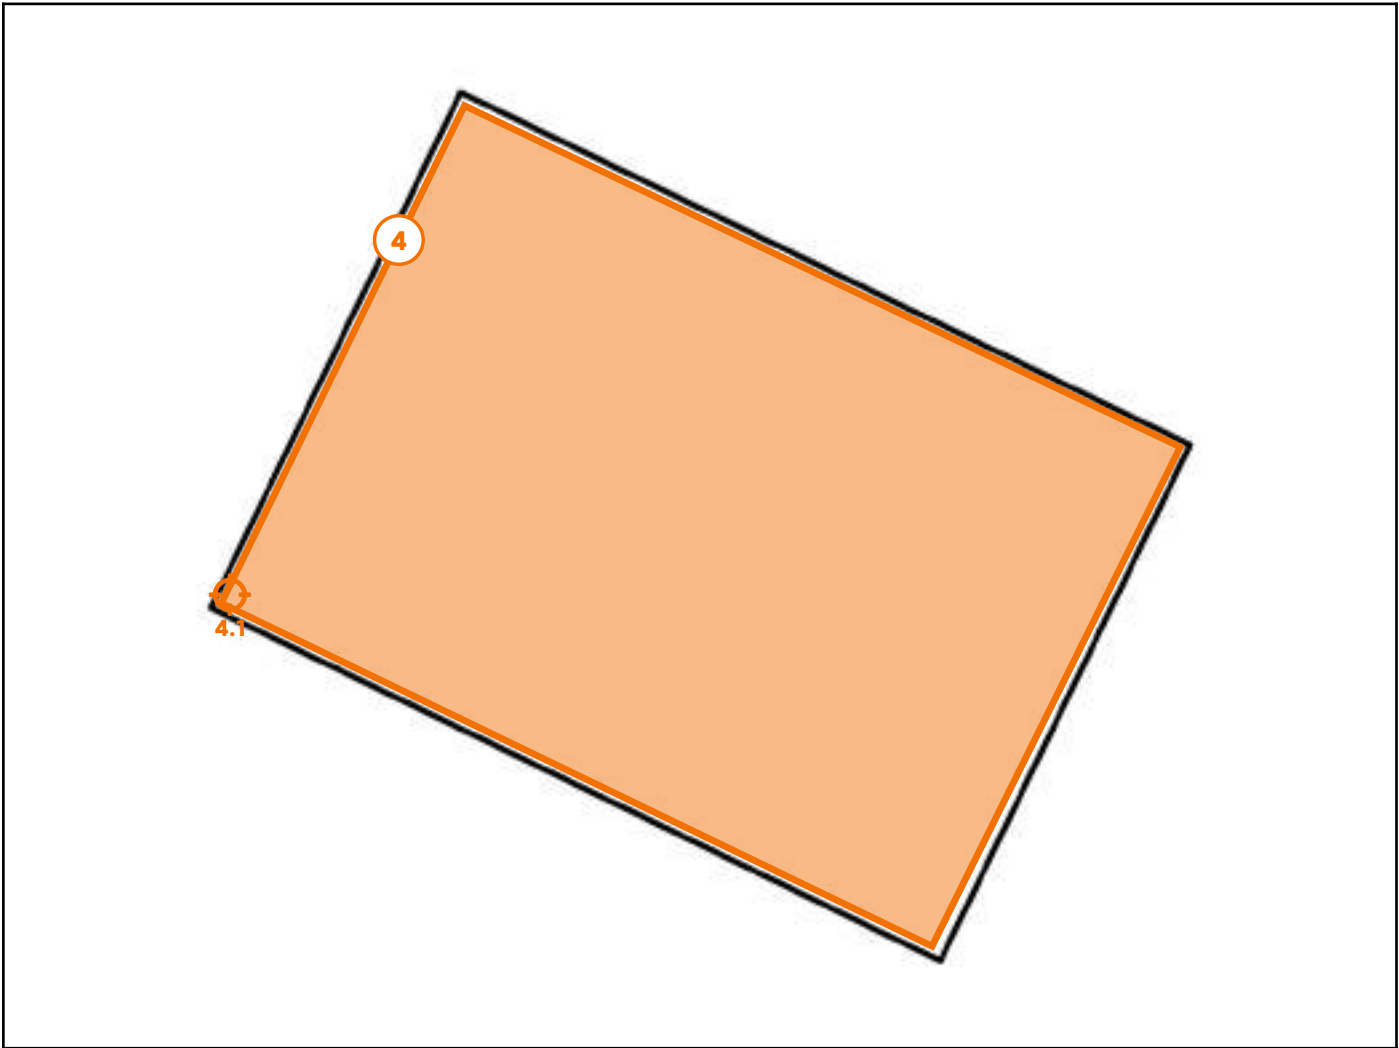

Legende van plan 3.1: Tuinhuis plan

Beschrijving	Type	Actie
4. Dakbedekking tuinconstructies	Asbestmateriaal	Verwijderen
4.1 Code: PM9 Golfplaat	Puntmonster	-

Zone 4: Overig gebied



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest
- 1 Afdruiptzone/afvloeizone**

Plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies



Legende van plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

3. Platen in tuin	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
-------------------	-----------------	----------------------

Plan 4.2: Afdrui zones/afvloe zones



Legende van plan 4.2: Afdrui zones/afvloe zones

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

21. Afdruipzone tuinconstructies	Afdruipzone/afvloeizone	-
----------------------------------	-------------------------	---

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
Dit isolatiemateriaal is een risicovolle asbesttoepassing, het betreft een niet hecht gebonden asbesttoepassing waar bij de verwijdering makkelijk asbestvezels kunnen vrijkomen. Uitvoering in hermetisch afgesloten zone, door erkend saneerder en volgens de richtlijnen uit de codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3. Een erkende aannemer volgt bij de verwijdering strikte veiligheidsprocedures en gebruikt gespecialiseerd materieel. Particulieren, zelfstandigen of aannemers zonder erkenning mogen dit asbesthoudend materiaal niet verwijderen. Raadpleeg de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Kelder muren

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Amfibool aanwezig, uitgezonderd crocidoliet
Asbestconcentratie	Hoog ($\geq 50\%$)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
1.1	Mengmonster	MM10 Leiding isolatie recht	Amosiet
1.2	Mengmonster	MM11 Leiding isolatie bocht	Amosiet

Technische gegevens

Beschrijving	Leidingisolatie in de kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Thermische isolatie
Bindmiddel van asbestmateriaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 6,00 m - 0,60 cm - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 2: Residu in dakgoten

Asbestmateriaal - afvalstof



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Reinig dakgoten enkel bij nat weer; verzamel het slib en gooi het dubbel verpakt bij het restafval. Meer info op volgende bron: <https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels>.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: Dakplan


Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	Residu in dakgoten
Type afvalstof	Betreft resten (contaminatie) van verwerking of beschadiging
Type resten (contaminatie)	• Stof, deeltjes < 4 mm, flinters, gruis (los, opliggend) • Stof, deeltjes < 4 mm, flinters, gruis (vermengd in materiaal)
Besmette materialen	• Sediment (dakgoot, afvoerbuys, regenwaterput, ...)
Bron van de resten	Dakbedekking schuin dak bestaat uit leien.
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Infrastructuur hemelwater (opvang en afvoer)
Gebondenheid resten	Niet hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 20,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	20,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monsternamen.



Overzichtsfoto

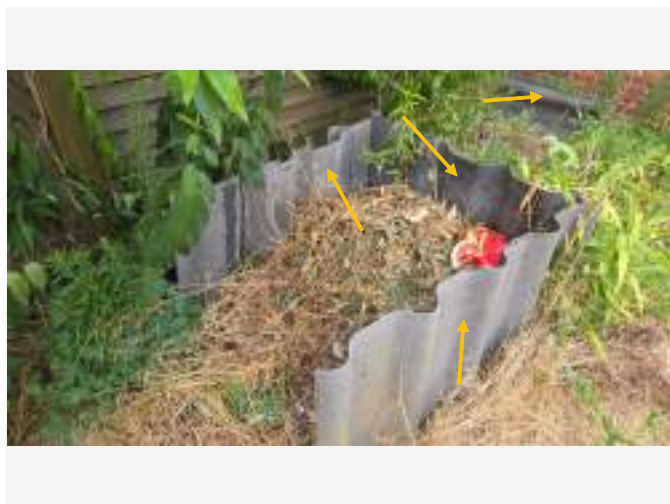

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.
- Vermijd het bewerken of het intensief betreden (belopen, rijden, ...) van de verontreinigde zone. Is dit niet mogelijk vraag dan advies aan een erkend bodemsaneringsdeskundige voor verdere maatregelen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze platen zijn een hecht gebonden asbesttoepassing in de oorsprong. Indien u zelf de asbesthoudende platen wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpovertrek Categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit asbesthoudende materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Overig gebied

- Plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	Platen in tuin
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Buitengebruik gestelde golfplaten naast het tuinhuis. Buitengebruik gestelde platen onder de houtopslag naast de volière. Er werd een staal genomen van de dakbedekking (golplaten) van de tuinconstructies, deze zijn identiek aan deze platen. De staalname van de golfplaten wordt hier beschouwd als representatief voor de platen.
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Gedemonteerd of buitengebruik gesteld materiaal
Asbestmaterialen	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	50,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	50,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige gebruikt een bestaande laboanalyse als bewijsdocument met bevestiging door vaststelling en expertise.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze golplaten zijn een hecht gebonden asbesttoepassing in de oorsprong. Indien u zelf de asbesthoudende golplaten wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpoverall Categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees

deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit asbesthoudende materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Volière

- Plan 2.1: Volière plan

Zone 3: Tuinhuis

- Plan 3.1: Tuinhuis plan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	PM9 Golfplaat	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Dakbedekking tuinconstructies
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 25,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	25,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Geschroefd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

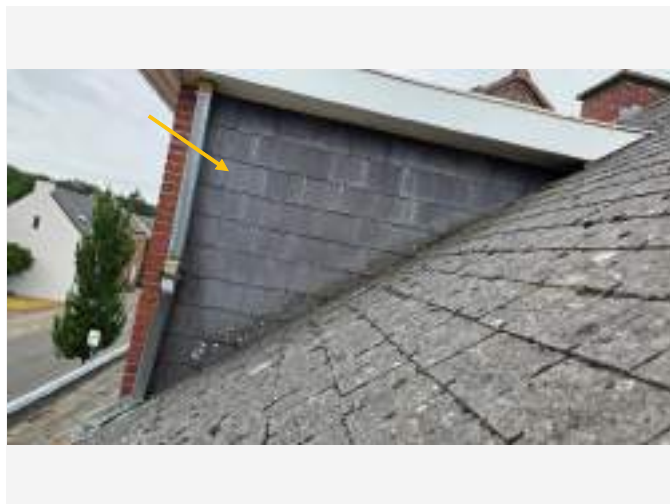

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze leien betreffen een hecht gebonden asbesttoepassing in de oorsprong. Indien u zelf de asbesthoudende leien wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. Dit gevelvlak bevindt zich op een hoogte van meer dan 5 meter. De werken vergen specifieke vaardigheden en ervaring. Houdt hiermee rekening bij het plannen van deze werken. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpoverall Categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te

voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit asbesthoudende materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: Dakplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Verhoogd materiaalarisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Gevelbekleding dakkapellen
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 8,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	8,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: Er is een onderzoeksbeperking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er werd een staal genomen van de dakbedekking. De gevelbekleding van de dakkapellen is uitgevoerd met identieke leien. De staalname van de dakleien wordt hier beschouwd als representatief voor de gevelleien.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze leien betreffen een hecht gebonden asbesttoepassing in de oorsprong. Indien u zelf dit asbesthoudende materiaal wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. Dit dakvlak bevindt zich op een hoogte van meer dan 7 meter. De werken vergen specifieke vaardigheden en ervaring. Houdt hiermee rekening bij het plannen van deze werken. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpoverall Categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het

materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit asbesthoudende materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: Dakplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
6.1	Puntmonster	PM8 Lei dak	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Dakbedekking schuin dak woning
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 150,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	150,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

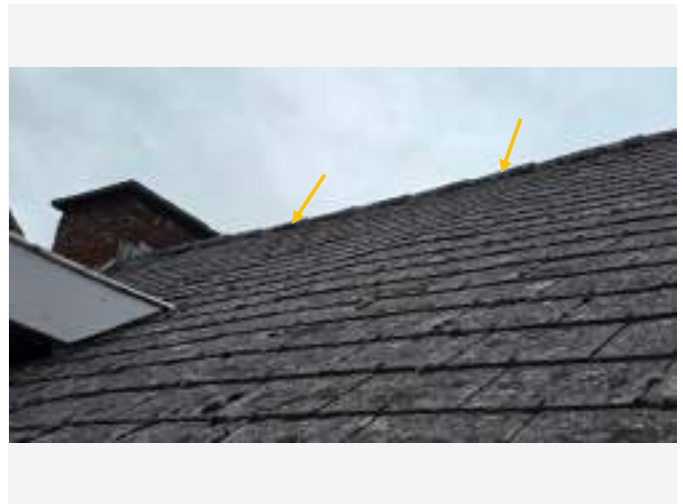

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De nokken betreffen een hecht gebonden toepassing in de oorsprong. Alvorens de werken te plannen, voert u een staalname uit van de nokken. Indien u zelf dit materiaal wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. De nok ligt op een hoogte van meer dan ca 8.5 meter. De werken vergen specifieke vaardigheden en ervaring. Houdt hiermee rekening bij het plannen van deze werken. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een

wegwerpoverall Categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: Dakplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Verhoogd materiaalarisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Dakbedekking schuin dak woning - nokken
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Nok, windveer, boeiboord
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 4,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	4,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: Er is een onderzoeksbeperking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheeren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze roofing betreft een hecht gebonden toepassing in de oorsprong. Alvorens de werken te plannen, voert u een staalname uit. Indien u zelf de dakbedekking wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. Dit plat dak bevindt zich op een hoogte van 3.5 meter. De werken vergen specifieke vaardigheden en ervaring. Houdt hiermee rekening bij het plannen van deze werken. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpoverall Categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over

voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: Dakplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Technische gegevens

Beschrijving	Dakbedekking plat dak woning
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Roofing
Bindmiddel van asbestmateriaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 56,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	56,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheeren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen

De bakelieten knoppen betreffen een hecht gebonden toepassing in de oorsprong. Alvorens de werken te plannen, voert u een staalname uit van het materiaal. Indien u zelf de radiatorknoppen wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpoverall Categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees

deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: GIVI plafond
- Plan 1.5: 1e plafond

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Radiatorknop
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,02 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De bakelieten radiatorknoppen bevinden zich op diverse plaatsen in de woning.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheeren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De schakelaar betreft een hecht gebonden toepassing in de oorsprong. Alvorens de werken te plannen, voert u een staalname uit van het materiaal. Indien u zelf dit materiaal wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpovertuig categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees

deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit asbesthoudende materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Kelder muren

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Schakelmateriaal
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,01 m² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het bakelieten schakelmateriaal bevindt zich op diverse plaatsen in de woning (schakelaars en stopcontacten).

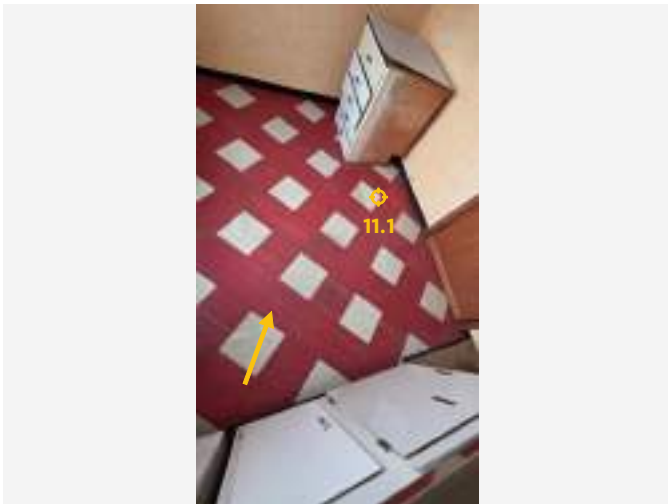

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
De vloerbekleding is verlijmd aan de ondergrond, en is daardoor een risicovolle asbesttoepassing; het betreft een hecht gebonden asbesttoepassing waar bij de verwijdering makkelijk asbestvezels kunnen vrijkomen. Uitvoering in hermetisch afgesloten zone, door erkend saneerder en volgens de richtlijnen uit de codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel 3. Een erkende aannemer volgt bij de verwijdering strikte veiligheidsprocedures en gebruikt gespecialiseerd materieel. Particulieren, zelfstandigen of aannemers zonder erkenning mogen dit asbesthoudend materiaal niet verwijderen. Raadpleeg de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.4: 1e muren

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Puntmonster	PM7 Vloerzeil 2e keuken	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Vloertegel keuken
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Asbestmateriaal	Prefab - afwerking - Vloerzeil
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 12,60 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	12,60 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monsternamen door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheeren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze kit betreft een hecht gebonden asbesttoepassing in de oorsprong. Indien u zelf de asbesthoudende kit wil wegnemen en afvoeren, plant u deze werken grondig. De werken vergen specifieke vaardigheden en ervaring. Houdt hiermee rekening bij het plannen van deze werken. Vervang bij voorkeur het complete schrijnwerk. Volg de informatie die u kan vinden op www.asbestinfo.be en de richtlijnen van de CODEX over het welzijn op het werk, boek VI titel 3.

Zorg voor geschikte en voldoende PBM's (beschermende kledij, aansluitend FFP3 stofmasker, een wegwerpovertuig categorie 3 Type 5/6, afspoelbare schoenen, kunststof handschoenen). Om vezelvrijgave te voorkomen fixeert u het bronmateriaal alvorens het materiaal los te maken en af te voeren, houdt het materiaal vochtig tijdens de werken, vermijdt stofvorming, breek het materiaal niet. Meer informatie over voorzorgsmaatregelen bij asbestverwijdering, zoals het opruimen en poetsen vindt u op deze website; lees deze informatie vóór het plannen van de werken - <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>

Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kan het asbestafval in een dubbele doorzichtige plastic zak verpakken. Sluit beide zakken luchtdicht af. De informatie over het correct afvoeren van asbesthoudend afval vindt u op - <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>. Raadpleeg ook de rubriek asbest beheren en verwijderen in dit attest. Indien u asbestafval aanbiedt bij het recyclagepark, raadpleegt u de voorwaarden van het recyclagepark.

Indien u een aannemer contacteert voor het wegnemen en afvoeren van dit asbesthoudende materiaal, moeten de uitvoerders over een geldig opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikken. Vraag ernaar bij de keuze van een aannemer. Dit geldig opleidingsattest moeten alle uitvoerders tijdens de uitvoering van de werken steeds op zak hebben, dit attest kan op elk moment opgevraagd worden.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: GVI muren
- Plan 1.4: 1e muren

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid


Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Puntmonster	PM4 Kit ramen	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Kit schrijnwerk
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 6,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	6,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Beperkingen

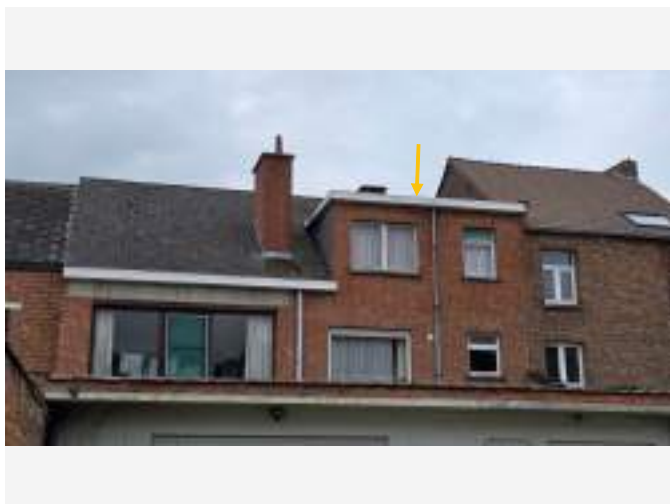

Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De platte daken bevinden zich hoger dan 3.5m boven een stabiele en veilige ondergrond; dit is niet bereikbaar voor nazicht en inspectie. Er is geen veilig materiaal aanwezig om op die hoogte een inspectie uit te voeren. De platte daken zijn niet-inspecteerbaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: Dakplan



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond


Uitleg van de asbestdeskundige: De schouwen bevinden zich hoger dan 3.5m; deze zijn niet bereikbaar voor nazicht en inspectie. Er is geen veilig materiaal aanwezig om op die hoogte een inspectie uit te voeren. De schouwen zijn niet-inspecteerbaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: Dakplan

Geen asbest

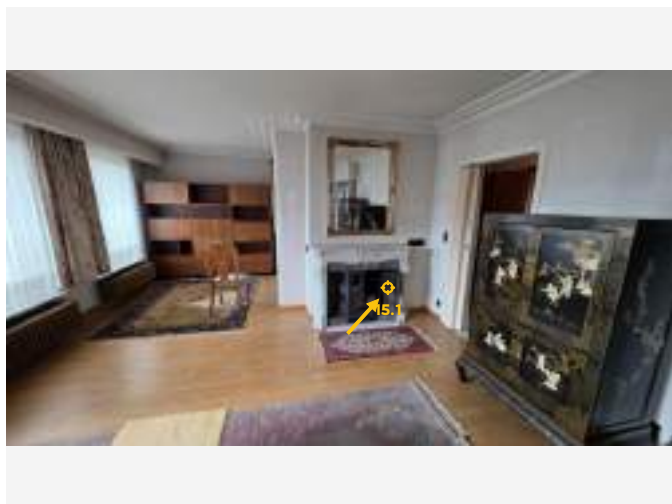

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.4: 1e muren

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Puntmonster	PM12 Pakking kachel	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pakkingkoord kachel woonkamer
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Bindmiddel van materiaal	Weinig of geen bindmiddel (textiel, bevloeking, ...)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - aantal)	• 1,40 m - 2,00 cm - 1 stuk
Totale oppervlakte	0,028 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 16: Pleisterwerk plafond

Geen asbest

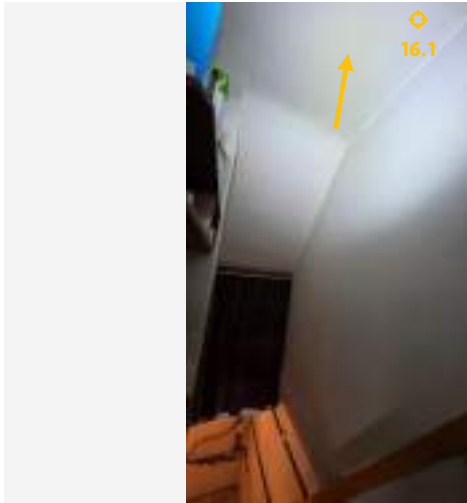

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Gvl plafond
- Plan 1.5: 1e plafond

Detailinformatie

Monsternamen


#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	MM2 pleister plafond	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 85,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,85 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Stalen genomen in volgende ruimtes: badkamer/woonkamer/traphal. De garage waar de cv-ketel staat heeft geen plafondpleister.

Fiche 17: Pleisterwerk muur

Geen asbest

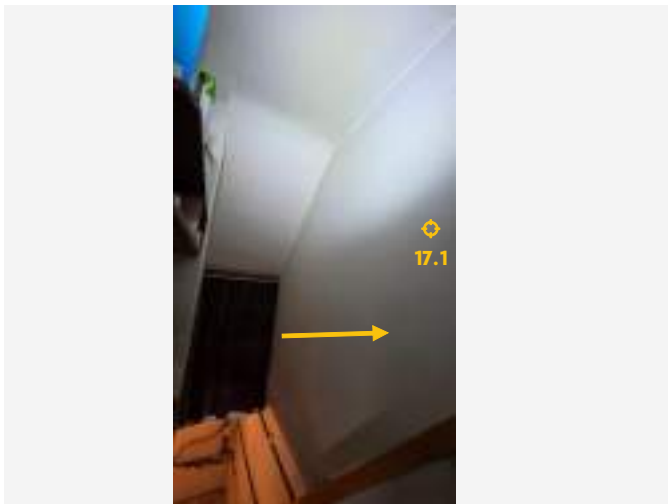

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gvl muren
- Plan 1.4: 1e muren
- Plan 1.6: 2e muren

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	MM1 Pleister muur	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk muur
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 250,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,50 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Stalen genomen in volgende ruimtes: badkamer/slaapkamer/garage waar de cv-ketel staat/traphal.

Fiche 18: Vloerzeil kruipzolder

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.6: 2e muren

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Puntmonster	PM6 Vloerzeil 2e kruipzolder	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Vloerzeil kruipzolder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 4,20 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	4,20 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

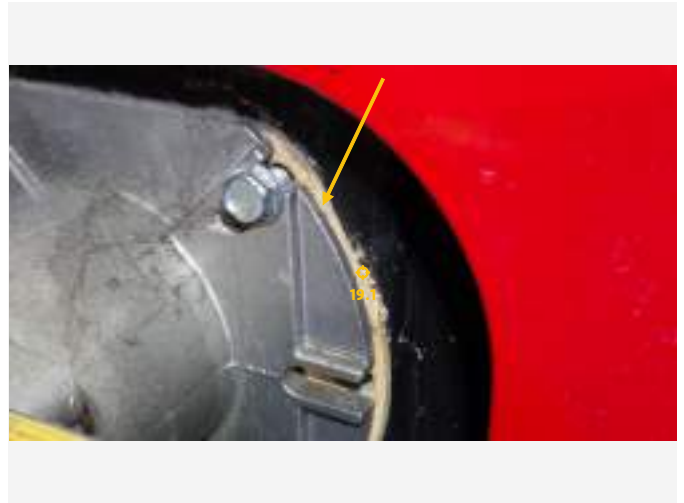

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gvl muren

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Puntmonster	PM5 Pakking cv-ketel	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pakking CV-ketel in de garage
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Bindmiddel van materiaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,20 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	0,20 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 20: Crepi terras

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gvl muren

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
20.1	Mengmonster	MM3 Crepi terras	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Crepi terras
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 16,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	16,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Afdruipzones/afvloeizones



Afdruipzone/afvloeizone



Bron

Conclusie

Toelichting

Afspoelend regenwater kan asbestdeeltjes van verweerde asbestcementen dak- of gevelbekleding meenemen naar de bodem. De asbestdeeltjes in de bodem vormen een laag risico: bodempartikels houden de asbestdeeltjes voldoende vast om gezondheidsrisico's te vermijden. Door deze asbesthoudende bodemzone zorgvuldig te beheren, vermijdt u gezondheidsrisico's.

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Om het afspoelen van asbestdeeltjes te stoppen, is het verstandig om de verwijdering van de dak- of gevelbekleding in te plannen en in afwachting hiervan een dakgoot te plaatsen om het regenwater af te voeren naar de riolering.
- Vermijd dat kinderen spelen in de bodemzone door bijvoorbeeld dichte begroeiing aan te brengen.

Voorstel van verwijderingsmethode

De uitgraving van een afdruipzone gebeurt volgens de methodiek "eenvoudige handelingen". Vermijd daarbij vermenging met andere bodem en laat de uitgegraven asbesthoudende grond afvoeren naar een daartoe vergunde stortplaats. Voor de uitgraving wordt een richtdiepte van 30 cm gehanteerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Overig gebied

- Plan 4.2: Afdruipzones/afvloeizones

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	Afdruipzone tuinconstructies
Bron van de asbestdeeltjes	Bron is nog aanwezig
Type	Afdruipzone dak
Afmetingen (lengte - breedte - diepte)	• 12,00 m - 0,50 m - 0,30 m
Geraamd volume	1,80 m ³

Overige ruimtes en materialen

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 22: Onderdak	Deze toepassing is niet aanwezig in het inspectiegebied.	-
Fiche 23: Liftinfrastructuur	Deze toepassing is niet aanwezig in het inspectiegebied.	-

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.