

Asbestinventarisatattest

Grotesteenweg 91, 2600 Antwerpen



SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20250527-000514.000

Uitgegeven op : 27.05.2025

Geldig tot : 27.05.2035



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

11

Asbestmaterialen

5

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 3 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 8 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Bastien Helsmoortel - DES-KKDQH

Procescertificaat : Asbestattesten Vlaanderen - ORG-2BK3T

KBO-nummer : 0800325422

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave


Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	7
Zone 1: Hoofdgebouw.....	8
Plan 1.1: Kelder.....	9
Plan 1.2: Kelder.....	11
Plan 1.3: Kelder.....	12
Plan 1.4: Kelder.....	13
Plan 1.5: Gelijkvloers.....	14
Plan 1.6: Gelijkvloers.....	16
Plan 1.7: Gelijkvloers.....	18
Plan 1.8: Gelijkvloers.....	20
Plan 1.9: Eerste verdieping.....	22
Plan 1.10: Eerste verdieping.....	23
Plan 1.11: Eerste verdieping.....	24
Plan 1.12: Eerste verdieping.....	26
Plan 1.13: Tweede verdieping.....	27
Plan 1.14: Tweede verdieping.....	28
Plan 1.15: Tweede verdieping.....	29
Plan 1.16: Derde verdieping.....	30
Plan 1.17: Derde verdieping.....	31
Plan 1.18: Dakenplan.....	32
Plan 1.19: Dakenplan.....	33
Zone 2: Achterbouw.....	34
Plan 2.1: Gelijkvloers.....	35
Plan 2.2: Gelijkvloers.....	37
Plan 2.3: Gelijkvloers.....	39
Plan 2.4: Gelijkvloers.....	41
Plan 2.5: Gelijkvloers.....	43
Plan 2.6: Eerste verdieping.....	45
Plan 2.7: Eerste verdieping.....	46
Plan 2.8: Eerste verdieping.....	47
Plan 2.9: Eerste verdieping.....	48
Plan 2.10: Dakenplan.....	49
Plan 2.11: Dakenplan.....	50
Plan 2.12: Dakenplan.....	51
Zone 3: Terras.....	52

Plan 3.1: Terras.....	53
Zone 4: Overig gebied.....	54
Plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	55
Asbestmaterialen.....	56
Fiche 1: Leien type 1 hellend dak achterbouw.....	57
Fiche 2: Leien type 2 hellend dak achterbouw.....	60
Fiche 3: Doorvoerleiding kelder.....	63
Fiche 4: Bakeliet tellerkasten + toebehoren kelder hoofdgebouw.....	66
Fiche 5: Afvoerleiding kelder (naast de trap).....	69
Fiche 6: Invulpanelen schrijnwerk achterbouw.....	72
Fiche 7: Afvoerleidingen stooklokaal kelder.....	75
Fiche 8: Bakeliet elektrische installaties hoofdgebouw.....	78
Fiche 9: Massal trappenhal eerste verdieping hoofdgebouw.....	81
Fiche 10: Zuil afdak terras.....	84
Fiche 11: Bakeliet radiatorknoppen gebouwen.....	87
Beperkingen.....	90
Fiche 12: Liftschacht hoofdgebouw.....	91
Fiche 13: Plafonds eerste verdieping hoofdgebouw.....	92
Fiche 14: Materiaal in opslag berging 2 achterbouw.....	93
Fiche 15: Zijgevel achterbouw.....	94
Fiche 16: Materiaal in opslag kelder hoofdgebouw.....	95
Adviezen.....	96
Fiche 17: Oude vloerzeil onder laminaat inkomhal achterbouw.....	97
Fiche 18: Leien hellend dak hoofdgebouw.....	98
Fiche 19: Kolomradiatoren hoofdgebouw.....	99
Fiche 20: Valse plafonds achterbouw.....	100
Fiche 21: Onderdak hellend dak achterbouw.....	101
Fiche 22: Onderdak hellend dak hoofdgebouw.....	102
Geen asbest.....	103
Fiche 23: Lijm laag plinten trappenhal hoofdgebouw.....	104
Fiche 24: Lijm laag wandtegels keuken 1.....	106
Fiche 25: Pleisterwerk binnenmuren achterbouw.....	108
Fiche 26: Roofing plat dak achterbouw.....	110
Fiche 27: Pleisterwerk binnenwanden kelder.....	112
Fiche 28: Waterkering muren achterbouw.....	114
Fiche 29: Cementering binnenwanden stookplaats hoofdgebouw.....	116
Fiche 30: Wandpanelen kantoorruimte 4.....	118
Fiche 31: Pleisterwerk type 1 binnenmuren hoofdgebouw.....	120

Fiche 32: Roofing plat dak hoofdgebouw.....	122
Fiche 33: Pleisterwerk plafonds kelder.....	124
Fiche 34: Cementering buitengevels achterbouw.....	126
Fiche 35: Lijm laag vloertegels terras hoofdgebouw.....	128
Fiche 36: Pleisterwerk plafonds hoofdgebouw.....	130
Fiche 37: Pleisterwerk type 2 binnenmuren inkomhal en trappenhal hoofdgebouw.....	132
Fiche 38: Leidingisolatie kelder hoofdgebouw.....	134
Fiche 39: Cementering buitengevels hoofdgebouw.....	136
Fiche 40: Cementering binnenwanden achterbouw.....	138
Toelichting.....	140

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw

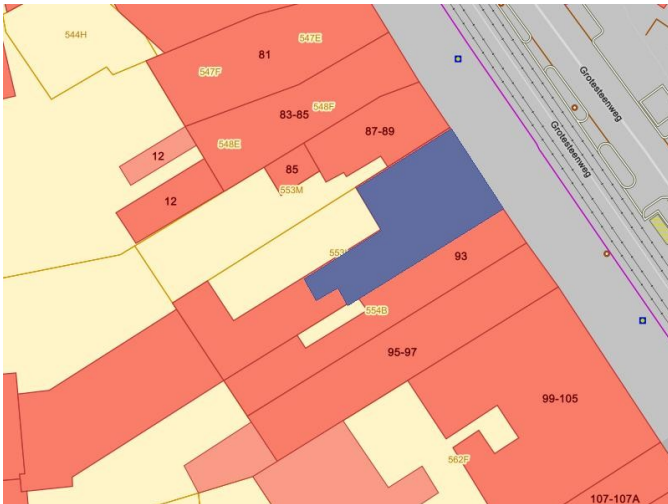

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 8 Asbestmaterialen**
- 3 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 3 Adviezen**
- 12 Geen asbest**

Plan 1.1: Kelder

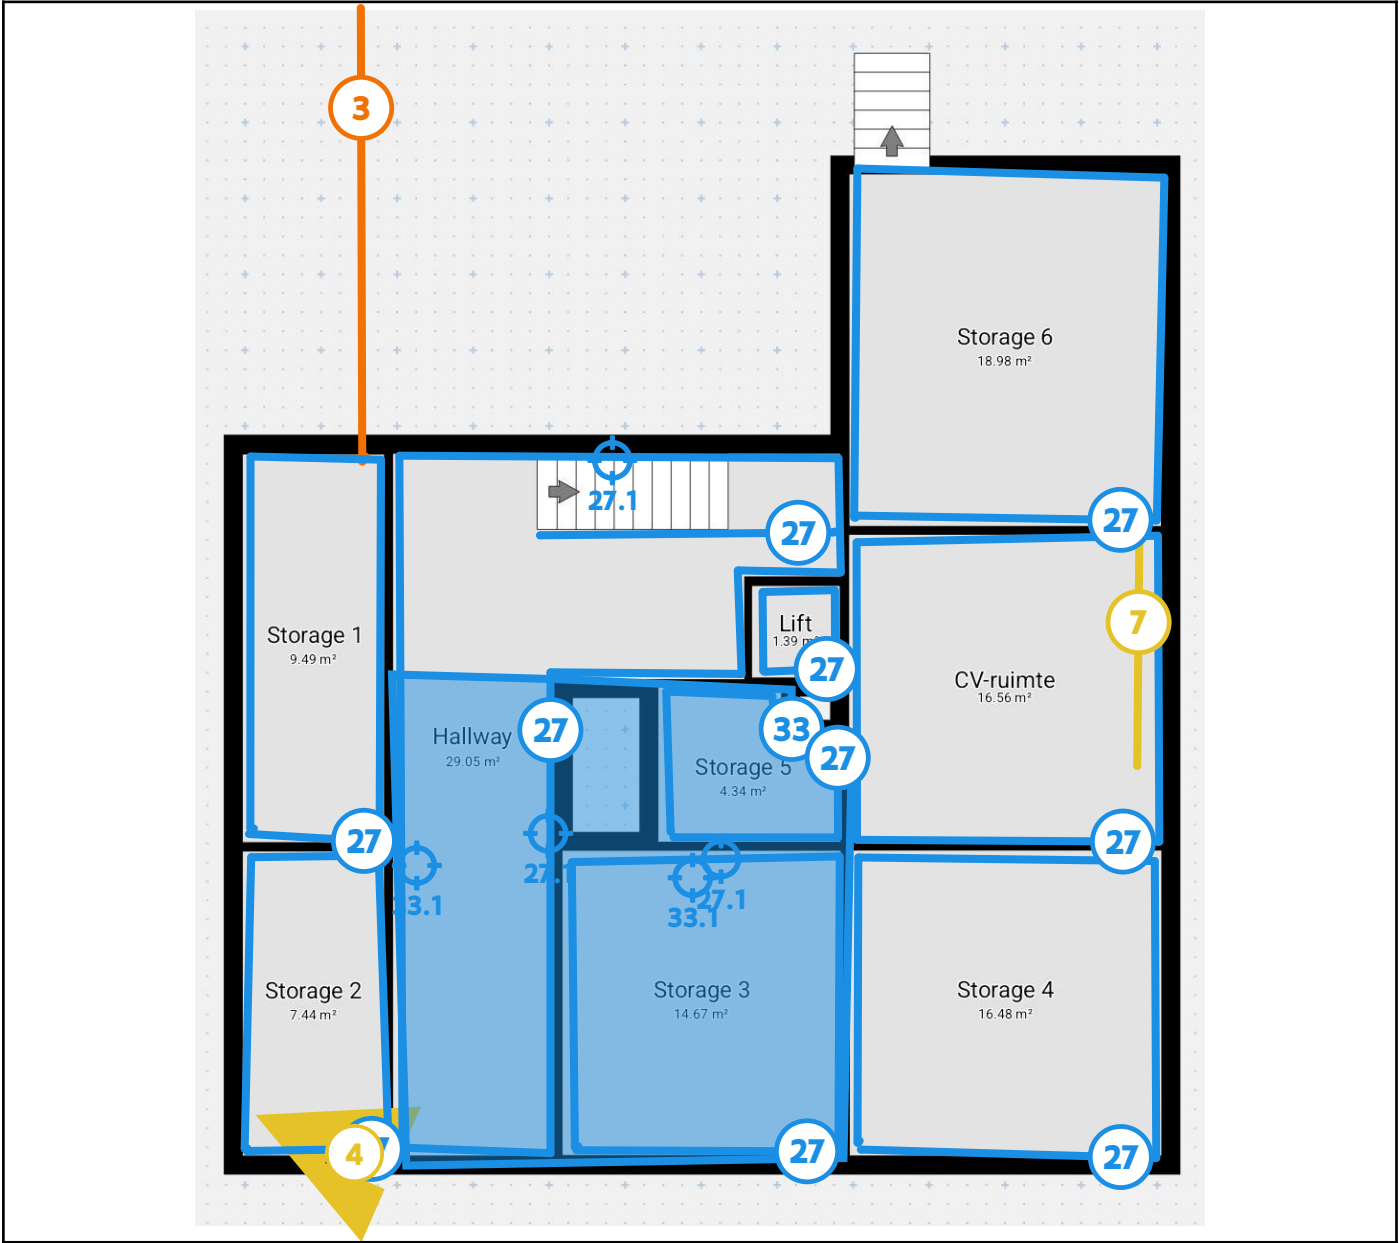

Legende van plan 1.1: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
3. Doorvoerleiding kelder	Asbestmateriaal	Verwijderen
4. Bakeliet tellerkasten + toebehoren kelder hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
7. Afvoerleidingen stooklokaal kelder	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
27. Pleisterwerk binnenwanden kelder	Geen asbest	-

27.1 Code: 1.3	Mengmonster	-
33. Pleisterwerk plafonds kelder	Geen asbest	-
33.1 Code: 2.1	Mengmonster	-


Plan 1.2: Kelder



Legende van plan 1.2: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
5. Afvoerleiding kelder (naast de trap)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
16. Materiaal in opslag kelder hoofdgebouw	Beperking	-


Plan 1.3: Kelder

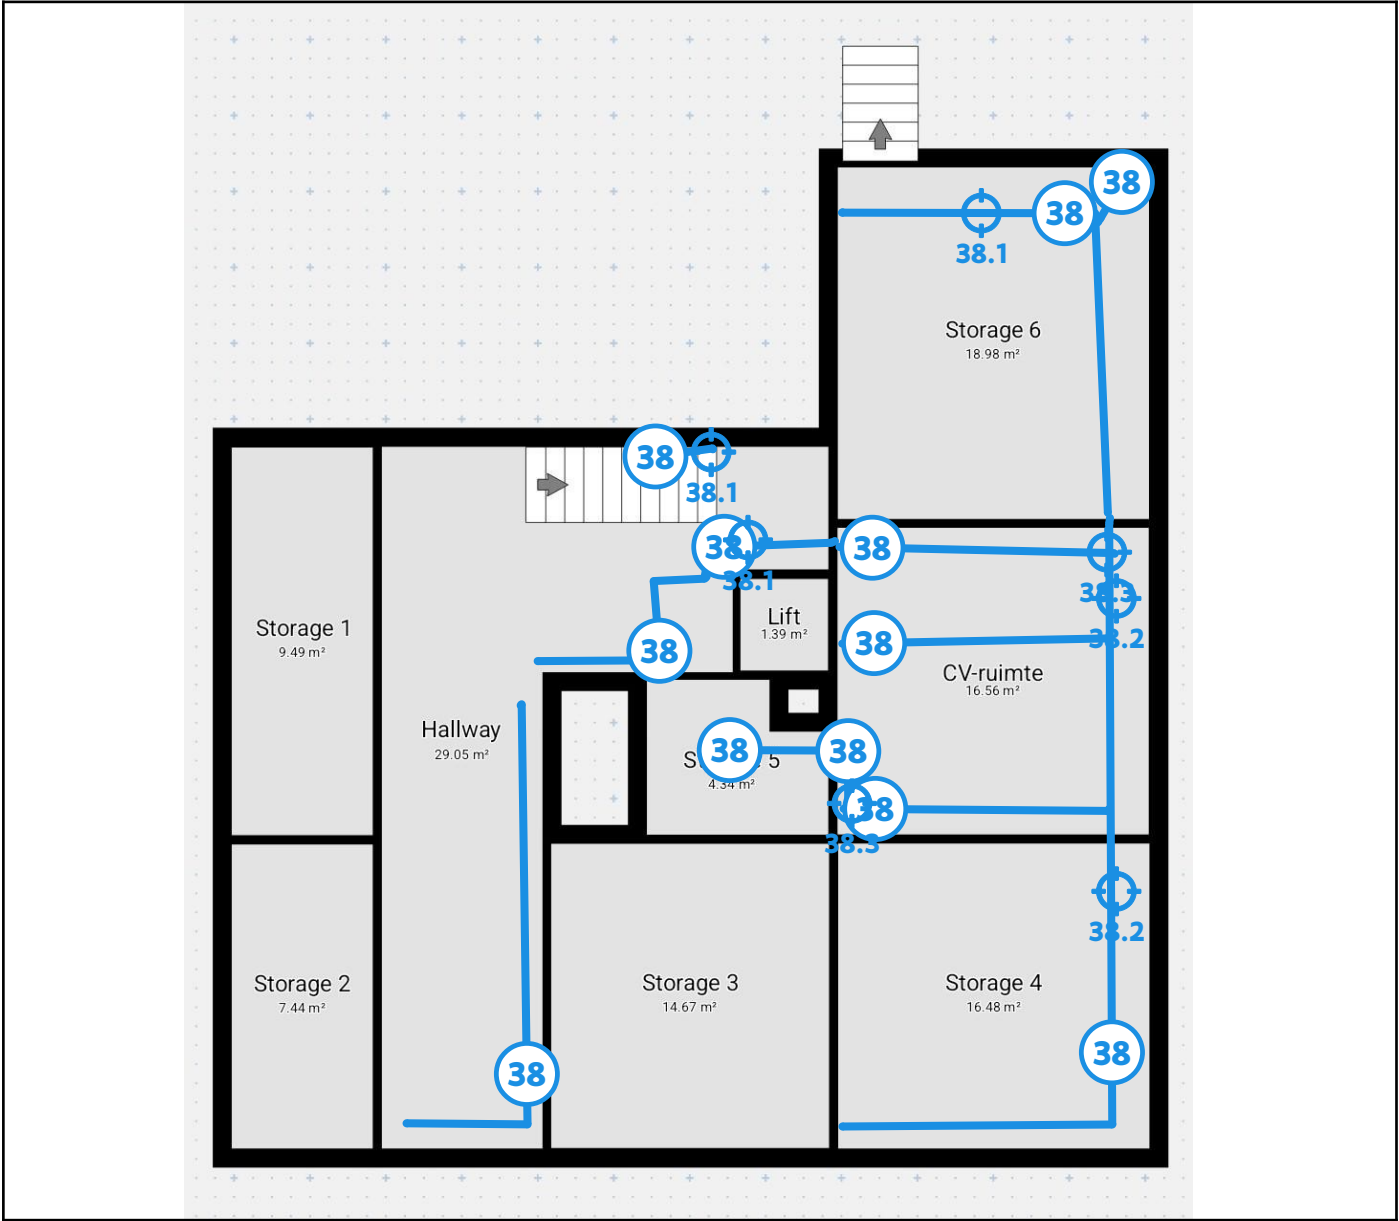

Legende van plan 1.3: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
38. Leidingisolatie kelder hoofdgebouw	Geen asbest	-
38.1 Code: 7.1	Mengmonster	-
38.2 Code: 7.2	Mengmonster	-
38.3 Code: 7.3	Mengmonster	-


Plan 1.4: Kelder

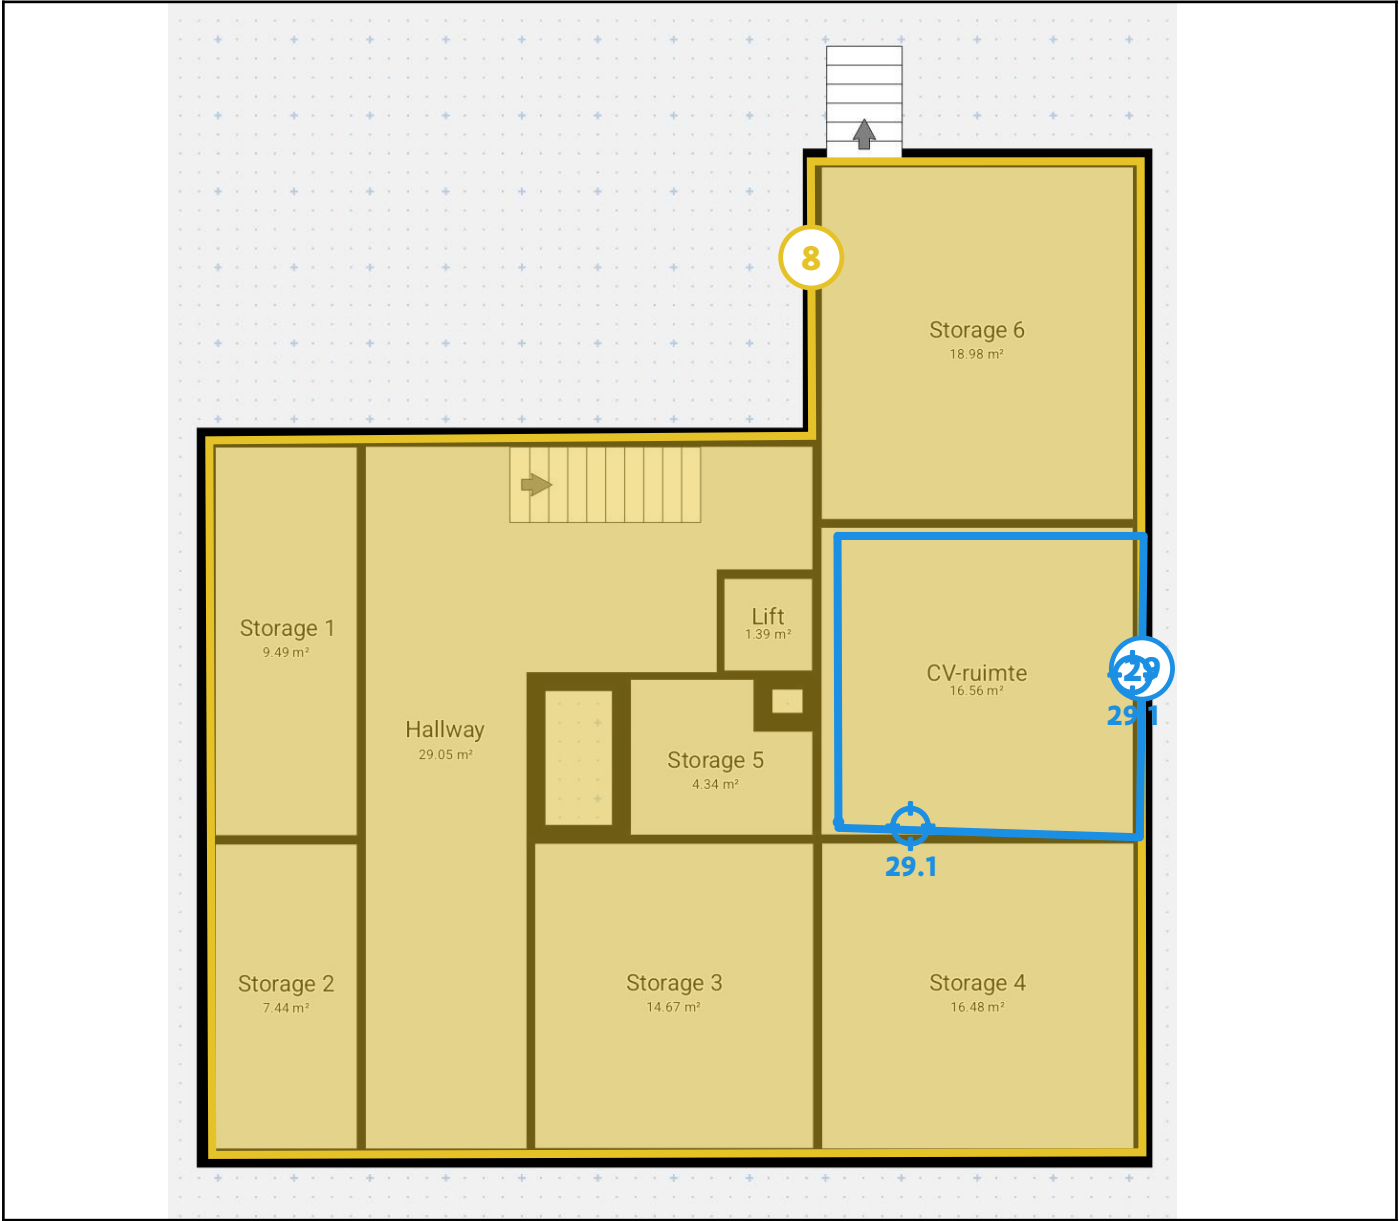

Legende van plan 1.4: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
8. Bakeliet elektrische installaties hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
29. Cementering binnenwanden stookplaats hoofdgebouw	Geen asbest	-
29.1 Code: 3.1	Mengmonster	-

Plan 1.5: Gelijkvloers

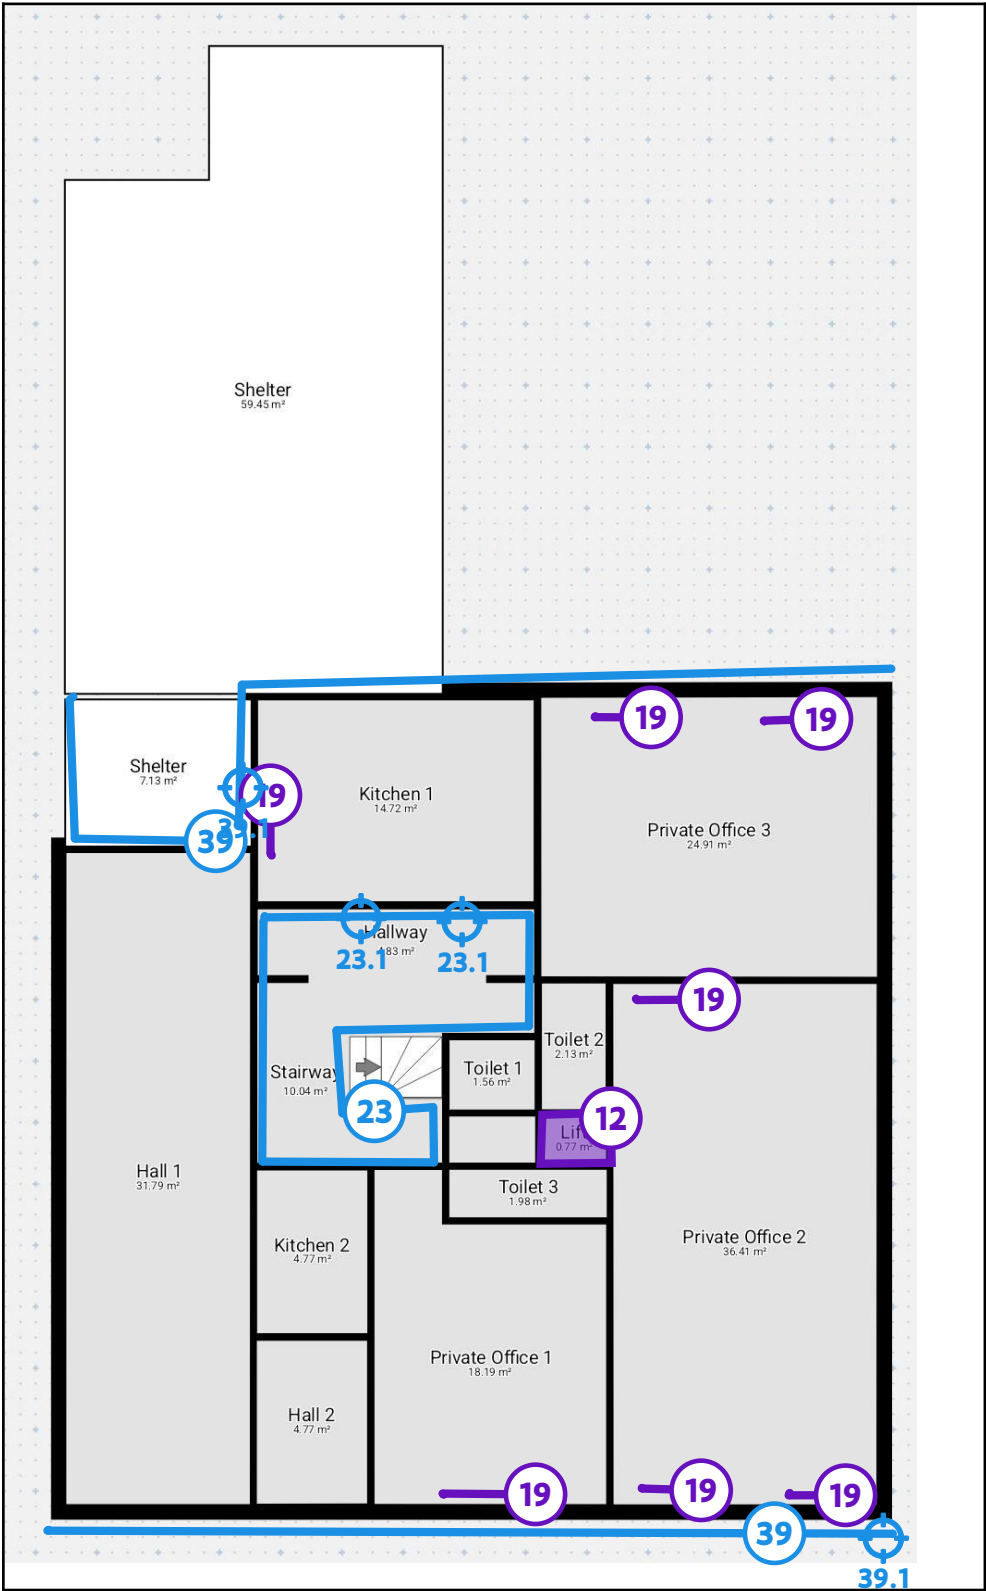


Legende van plan 1.5: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

12. Liftschacht hoofdgebouw	Beperking	-
19. Kolomradiatoren hoofdgebouw	Advies	-
23. Lijm laag plinten trappenhal hoofdgebouw	Geen asbest	-
23.1 Code: 9.1	Mengmonster	-
39. Cementering buitengevels hoofdgebouw	Geen asbest	-
39.1 Code: 5.3	Mengmonster	-

Plan 1.6: Gelijkvloers

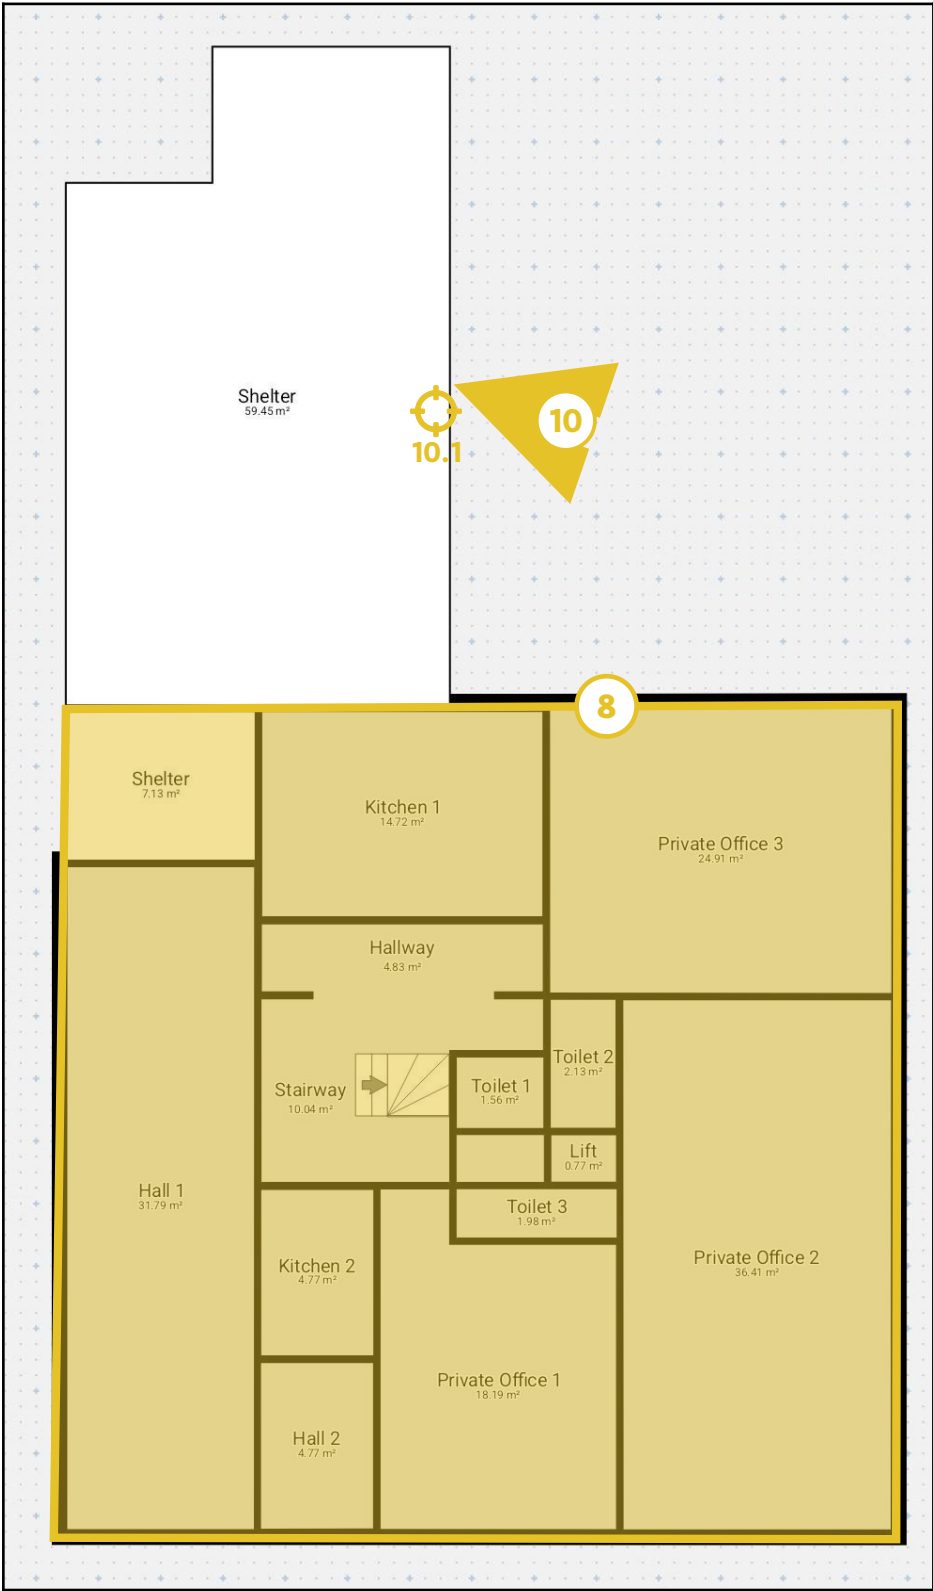


Legende van plan 1.6: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

8. Bakeliet elektrische installaties hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
10. Zuil afdak terras	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
10.1 Code: 11.1	Puntmonster	-

Plan 1.7: Gelijkvloers

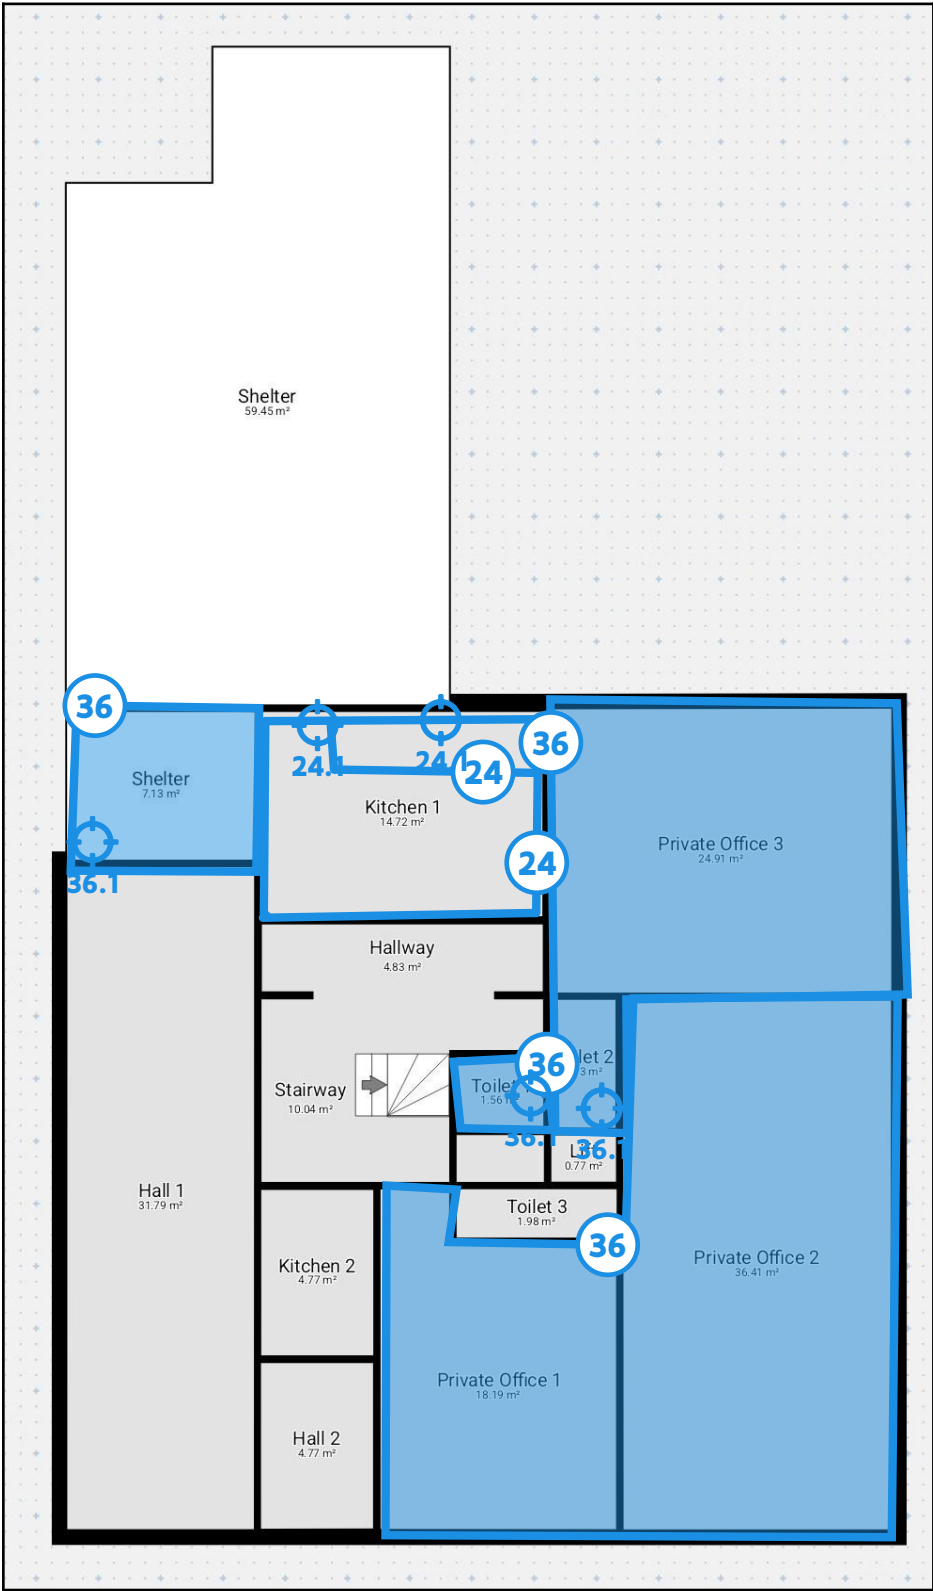


Legende van plan 1.7: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

24. Lijm laag wandtegels keuken 1	Geen asbest	-
24.1 Code: 9.3	Mengmonster	-
36. Pleisterwerk plafonds hoofdgebouw	Geen asbest	-
36.1 Code: 2.2	Mengmonster	-

Plan 1.8: Gelijkvloers

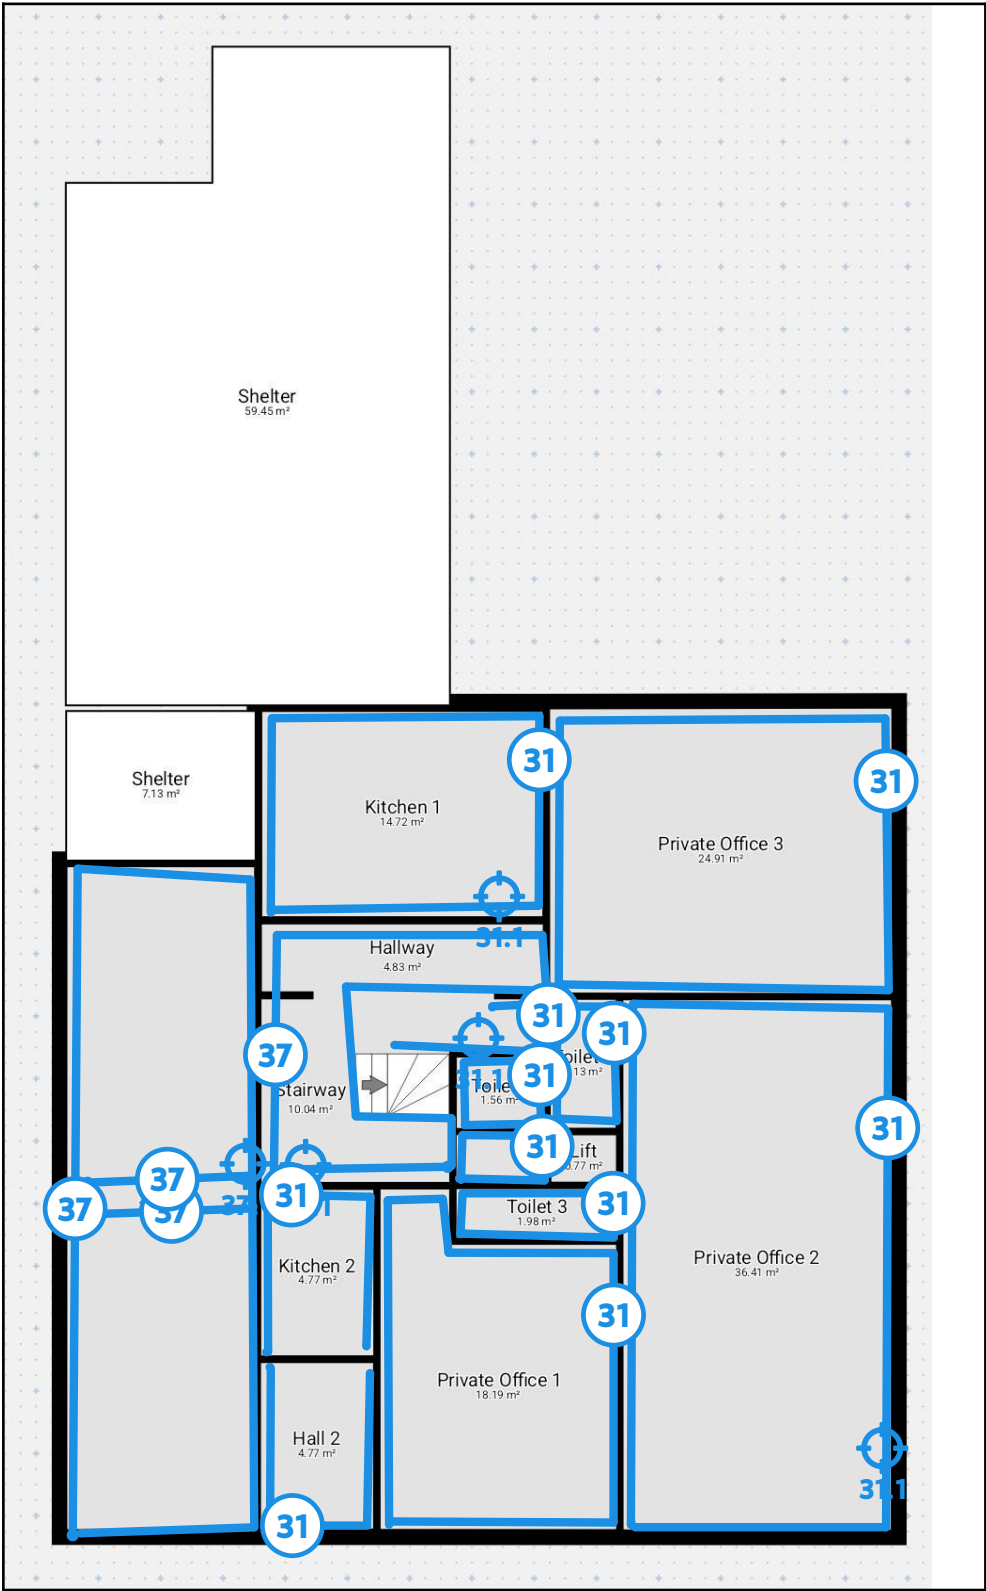


Legende van plan 1.8: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

31. Pleisterwerk type 1 binnenmuren hoofdgebouw	Geen asbest	-
31.1 Code: 1.4	Mengmonster	-
37. Pleisterwerk type 2 binnenmuren inkomhal en trappenhal hoofdgebouw	Geen asbest	-
37.1 Code: 1.2	Mengmonster	-


Plan 1.9: Eerste verdieping

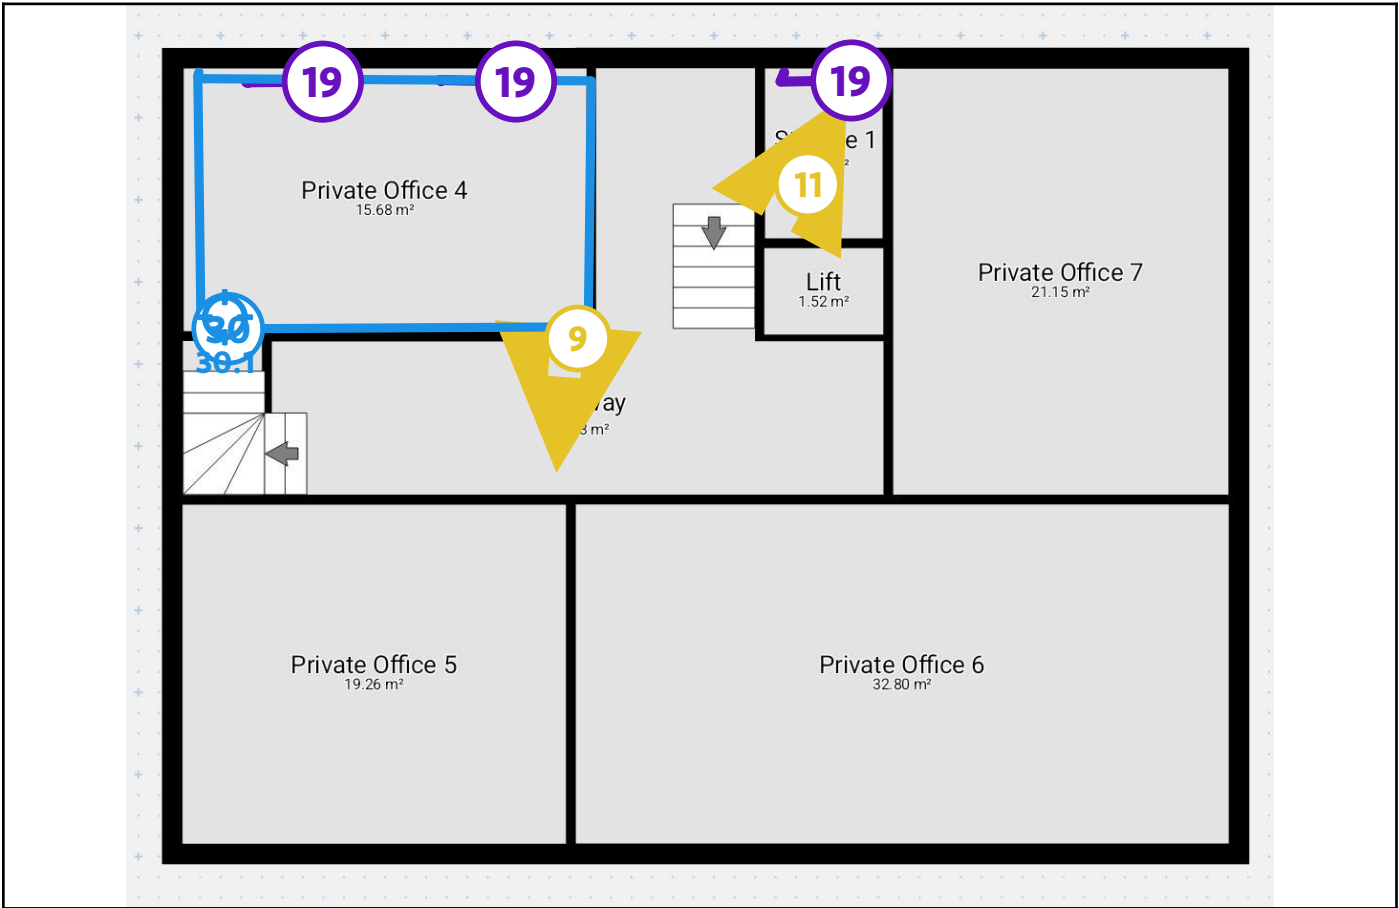

Legende van plan 1.9: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
9. Massal trappenhal eerste verdieping hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
11. Bakeliet radiatorknoppen gebouwen	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
19. Kolomradiatoren hoofdgebouw	Advies	-
30. Wandpanelen kantoorruimte 4	Geen asbest	-
30.1 Code: 6.2	Puntmonster	-


Plan 1.10: Eerste verdieping

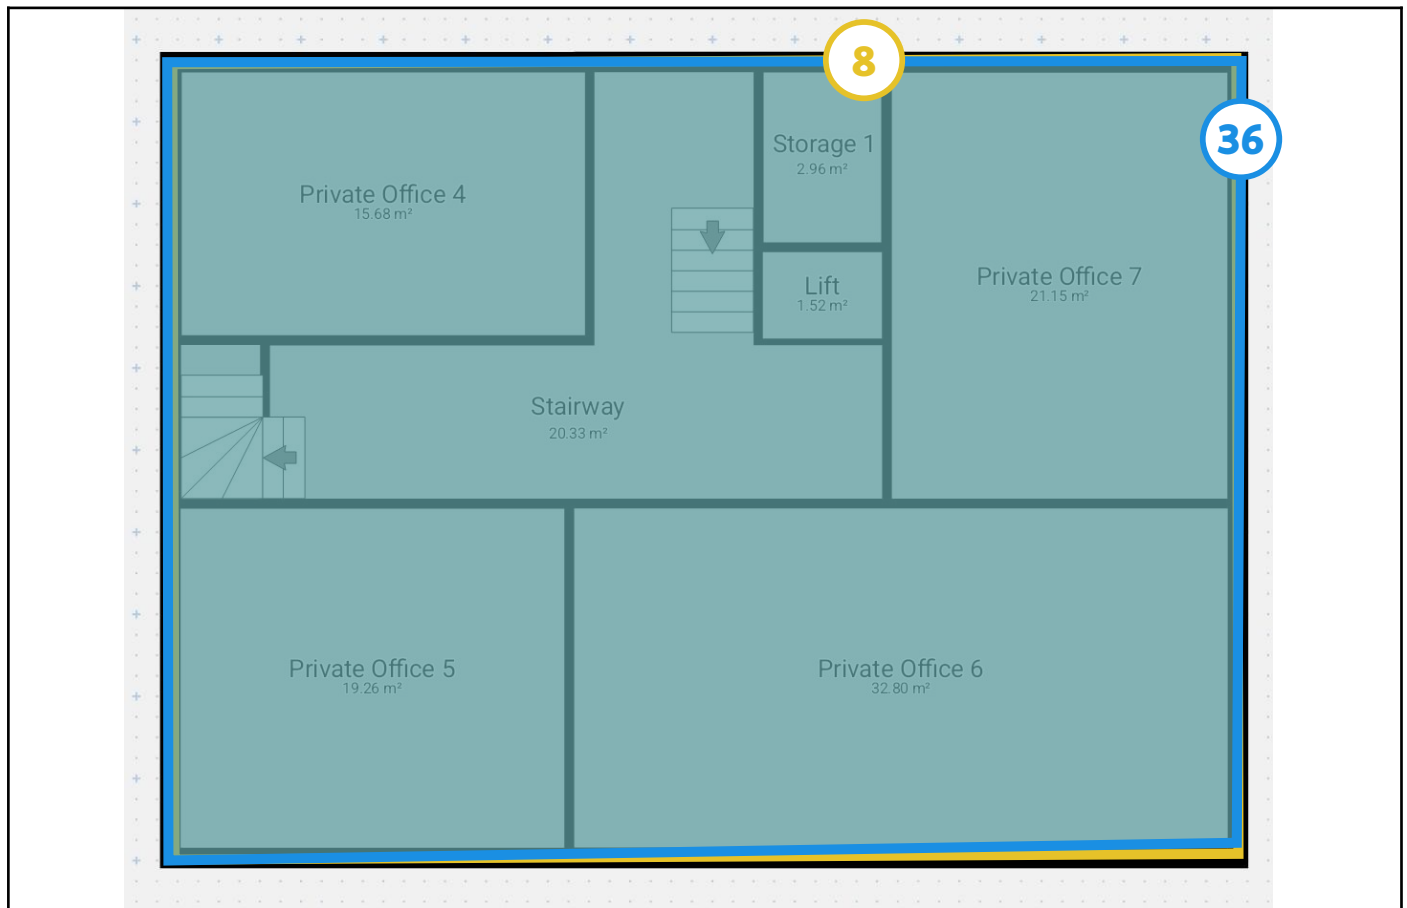

Legende van plan 1.10: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
8. Bakeliet elektrische installaties hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
36. Pleisterwerk plafonds hoofdgebouw	Geen asbest	-

Plan 1.11: Eerste verdieping

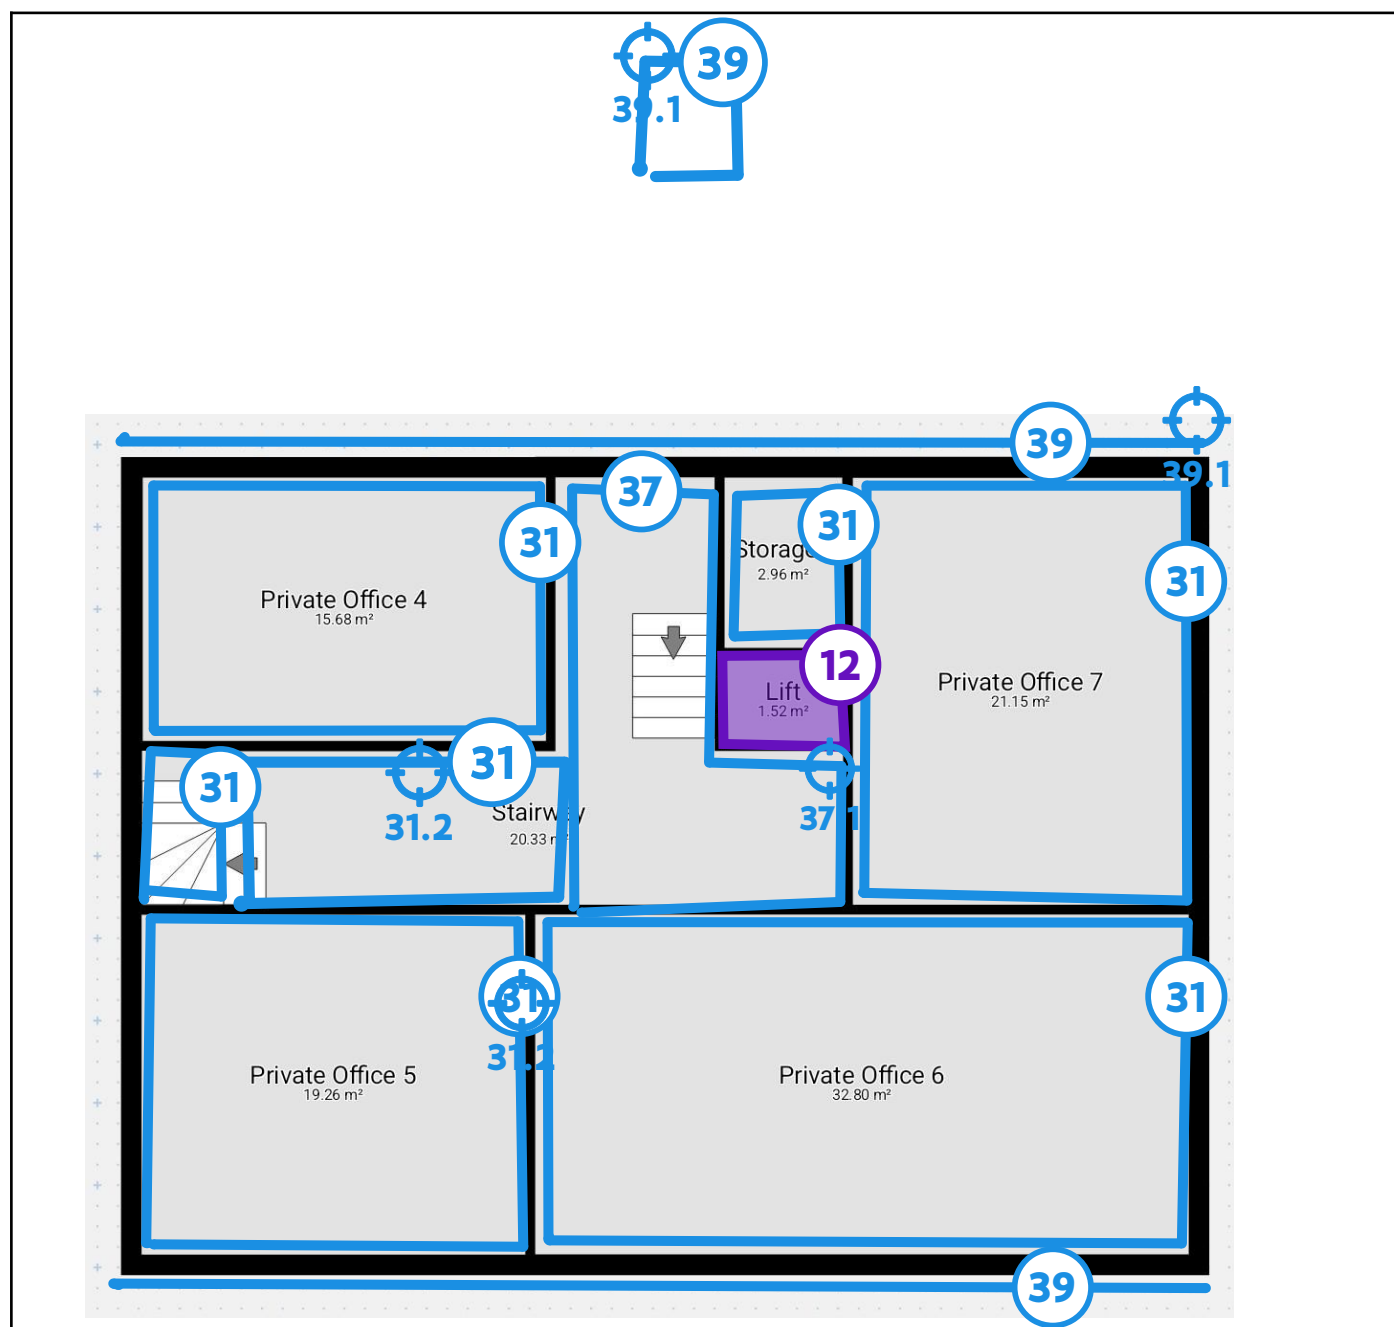


Legende van plan 1.11: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
12. Liftschacht hoofdgebouw	Beperking	-
31. Pleisterwerk type 1 binnenmuren hoofdgebouw	Geen asbest	-
31.2 Code: 1.5	Mengmonster	-

37. Pleisterwerk type 2 binnenmuren inkomhal en trappenhal hoofdgebouw	Geen asbest	-
37.1 Code: 1.2	Mengmonster	-
39. Cementering buitengevels hoofdgebouw	Geen asbest	-
39.1 Code: 5.3	Mengmonster	-


Plan 1.12: Eerste verdieping

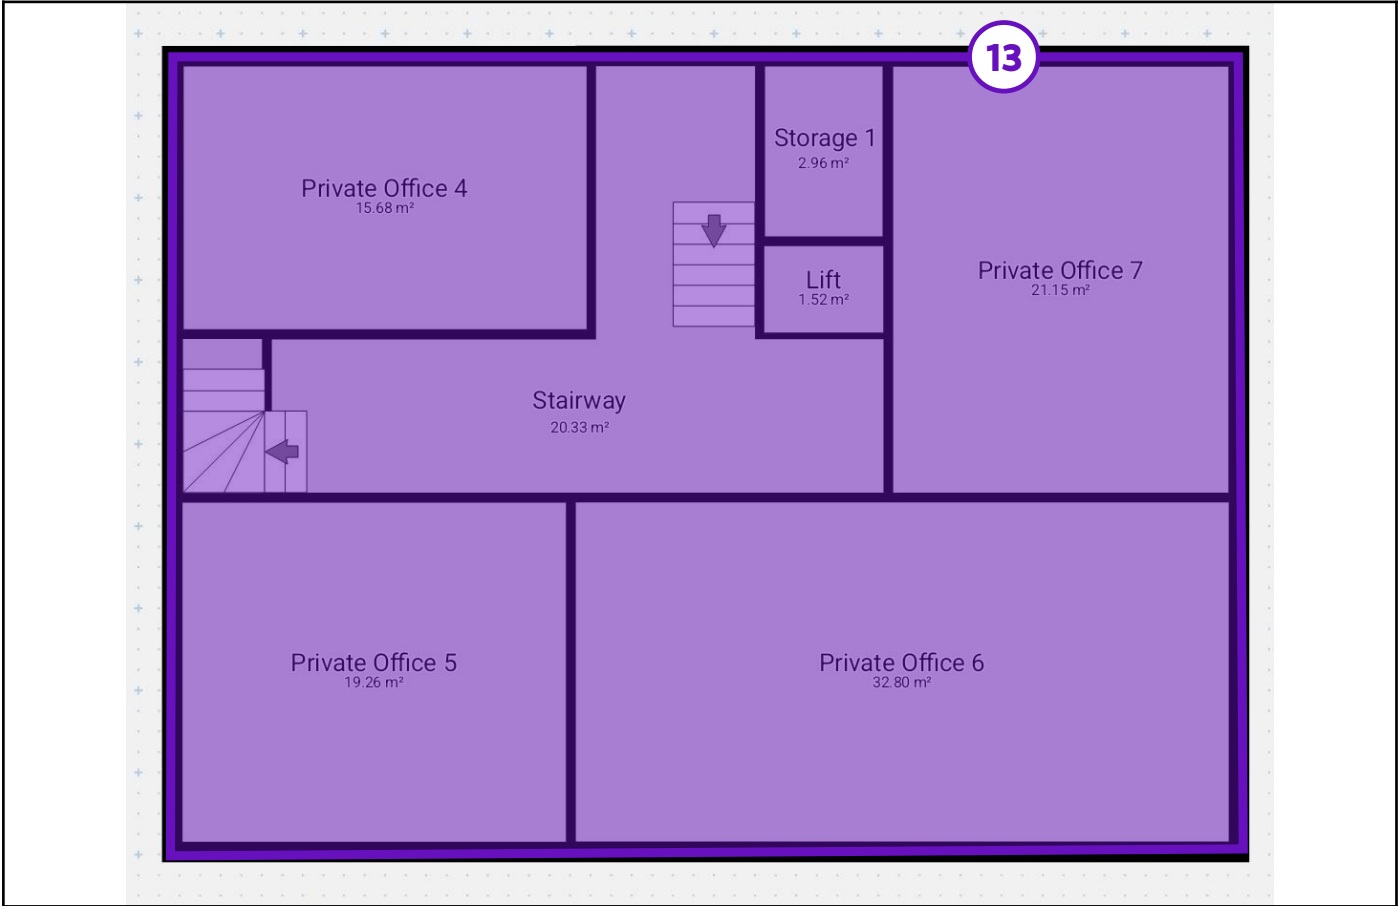

Legende van plan 1.12: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
13. Plafonds eerste verdieping hoofdgebouw	Beperking	-


Plan 1.13: Tweede verdieping

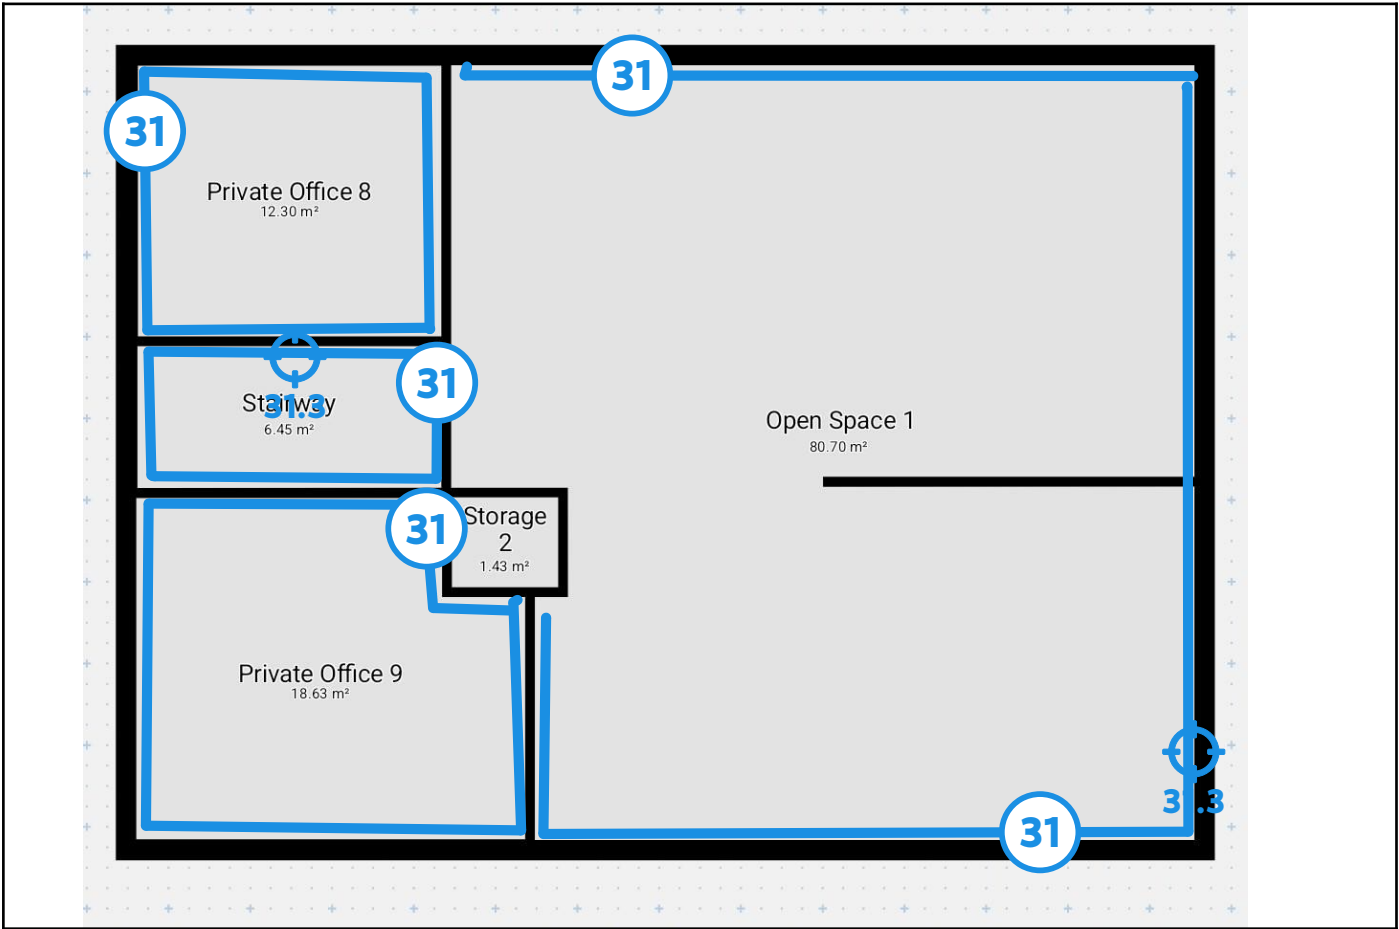

Legende van plan 1.13: Tweede verdieping

Beschrijving	Type	Actie
31. Pleisterwerk type 1 binnenmuren hoofdgebouw	Geen asbest	-
31.3 Code: 1.6	Mengmonster	-


Plan 1.14: Tweede verdieping

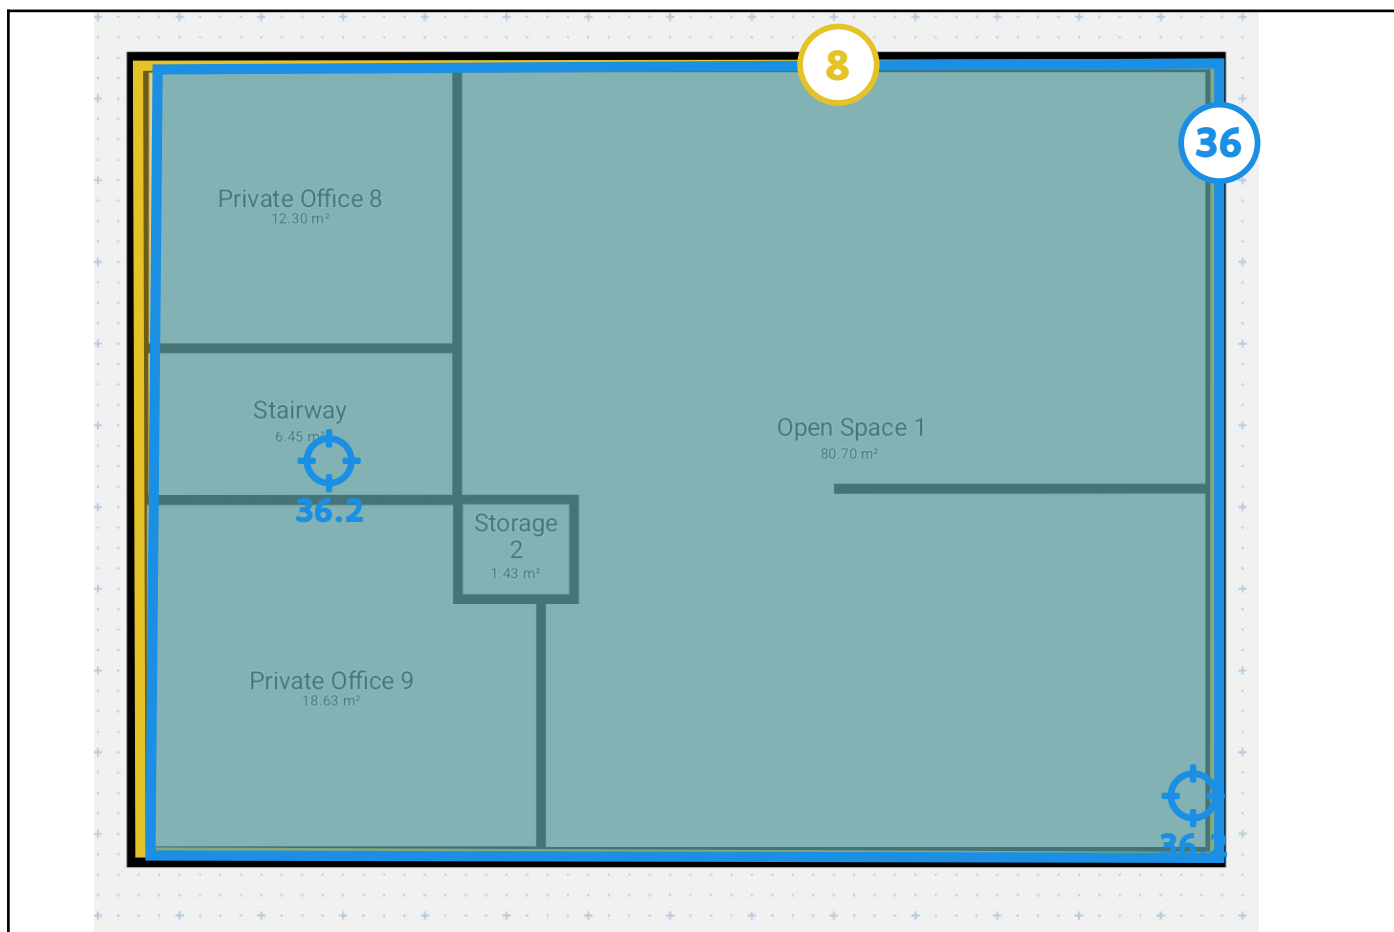

Legende van plan 1.14: Tweede verdieping

Beschrijving	Type	Actie
8. Bakeliet elektrische installaties hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
36. Pleisterwerk plafonds hoofdgebouw	Geen asbest	-
36.2 Code: 2.3	Mengmonster	-


Plan 1.15: Tweede verdieping

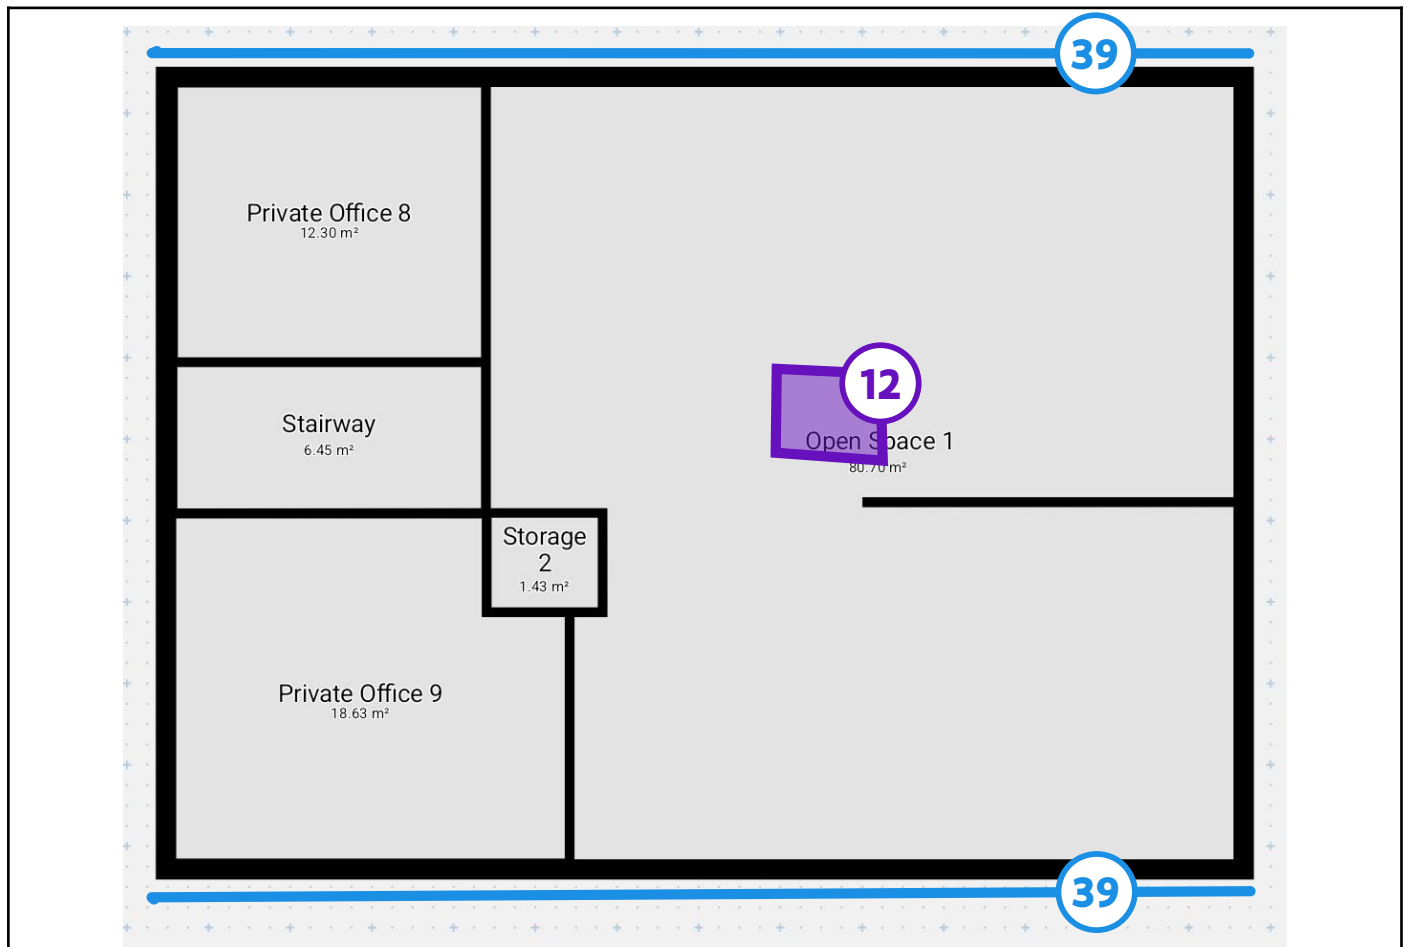

Legende van plan 1.15: Tweede verdieping

Beschrijving	Type	Actie
12. Liftschacht hoofdgebouw	Beperking	-
39. Cementering buitengevels hoofdgebouw	Geen asbest	-


Plan 1.16: Derde verdieping

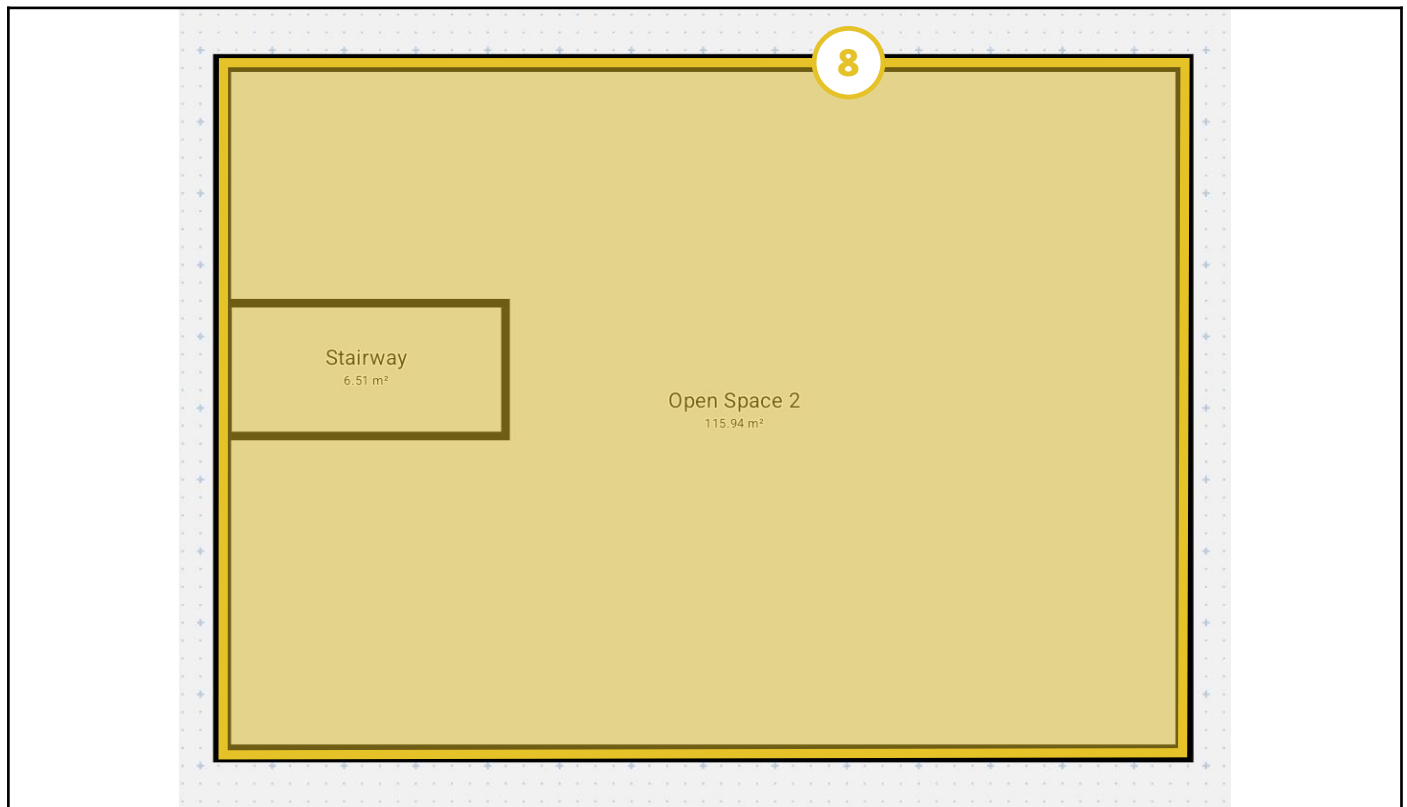

Legende van plan 1.16: Derde verdieping

Beschrijving	Type	Actie
8. Bakeliet elektrische installaties hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren


Plan 1.17: Derde verdieping

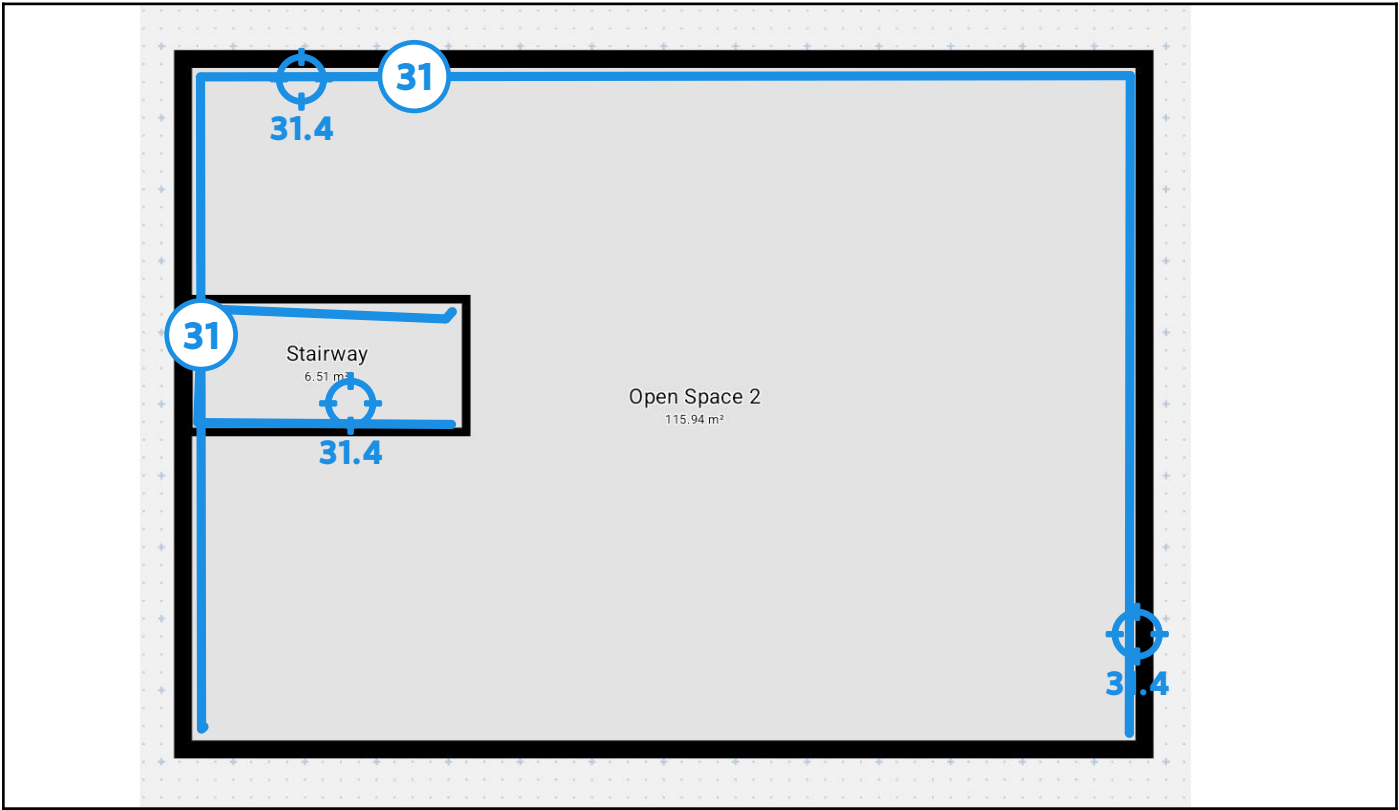

Legende van plan 1.17: Derde verdieping

Beschrijving	Type	Actie
31. Pleisterwerk type 1 binnenmuren hoofdgebouw	Geen asbest	-
31.4 Code: 1.7	Mengmonster	-


Plan 1.18: Dakenplan

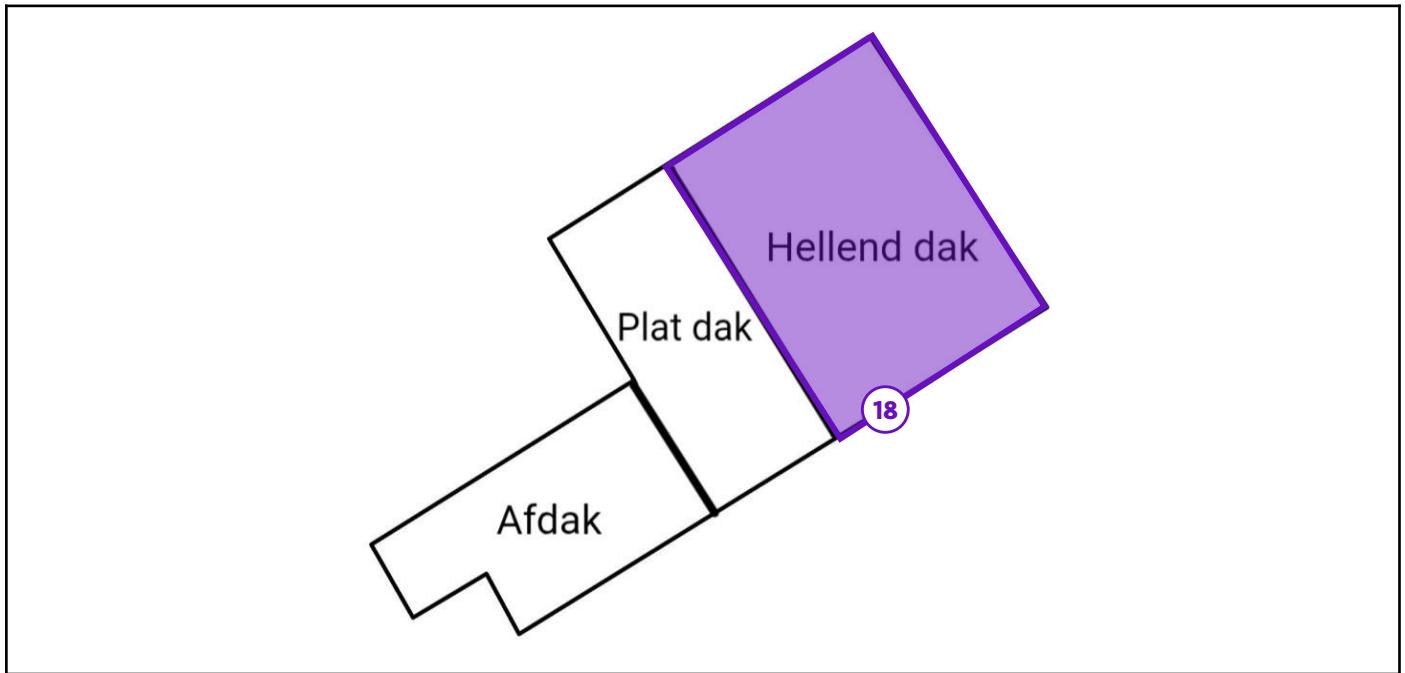

Legende van plan 1.18: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
18. Leien hellend dak hoofdgebouw	Advies	-


Plan 1.19: Dakenplan

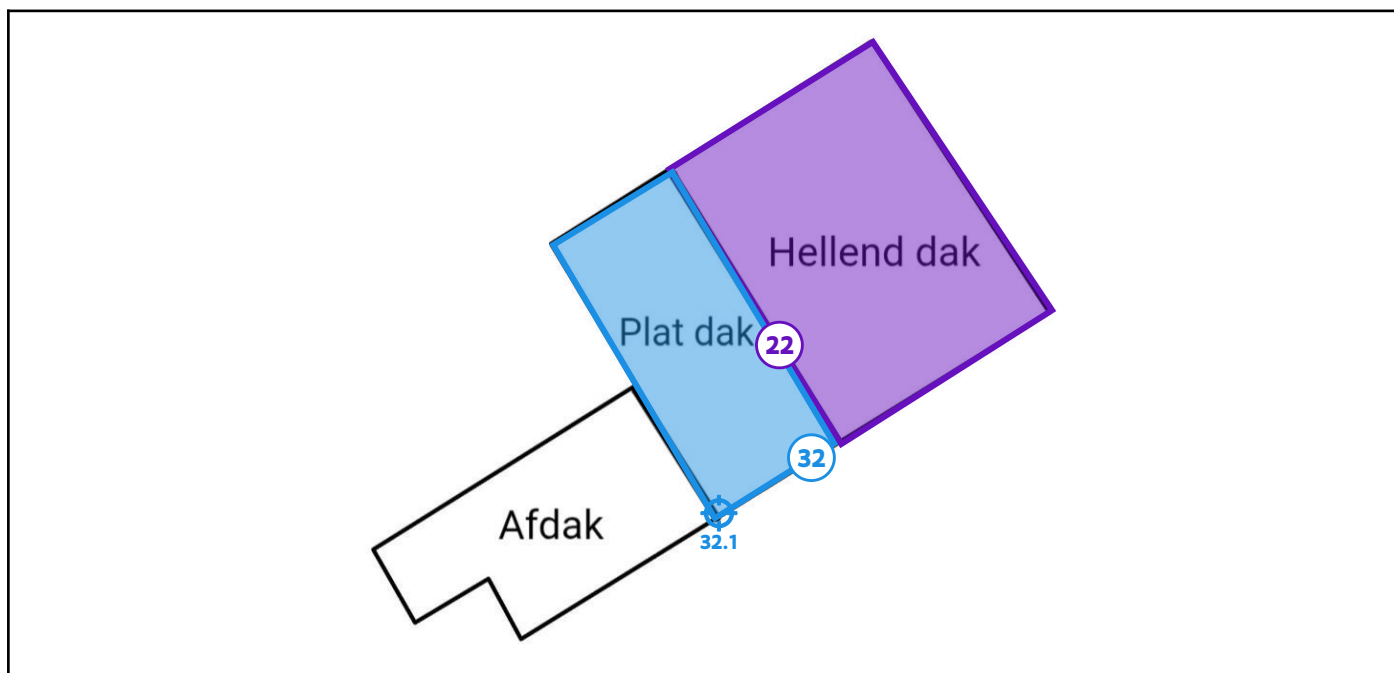

Legende van plan 1.19: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
22. Onderdak hellend dak hoofdgebouw	Advies	-
32. Roofing plat dak hoofdgebouw	Geen asbest	-
32.1 Code: 10.2	Puntmonster	-

Zone 2: Achterbouw

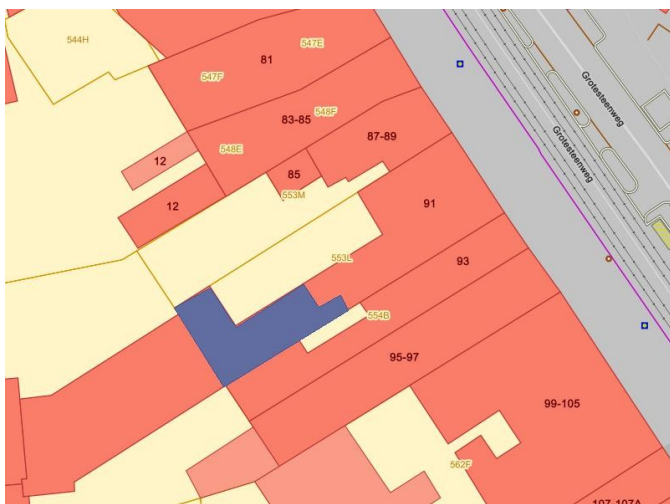

Tijdens de inspectie vastgesteld:

4 Asbestmaterialien

2 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

3 Adviezen

5 Geen asbest

Plan 2.1: Gelijkvloers

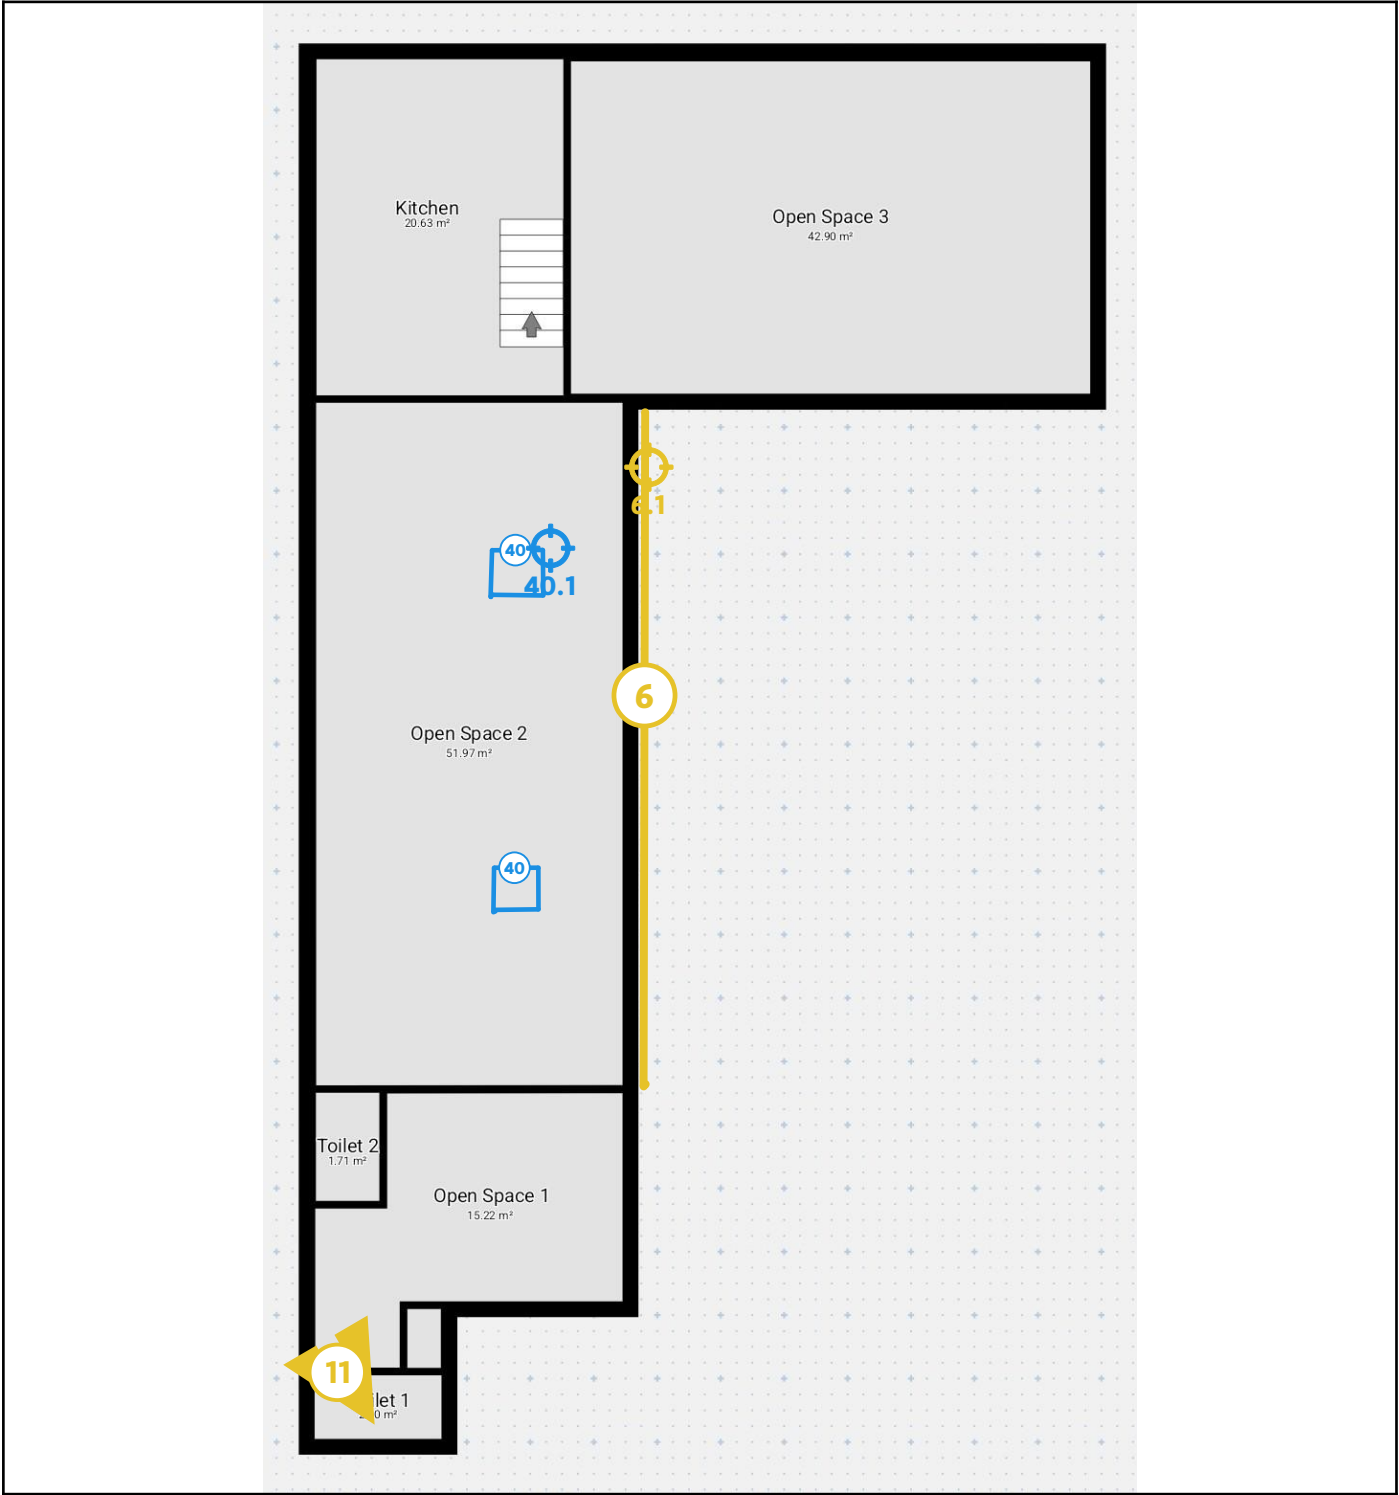


Legende van plan 2.1: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
6. Invulpanelen schrijnwerk achterbouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren

6.1 Code: 6.1	Puntmonster	-
11. Bakeliet radiatorknoppen gebouwen	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
40. Cementering binnenwanden achterbouw	Geen asbest	-
40.1 Code: 5.1	Mengmonster	-

Plan 2.2: Gelijkvloers

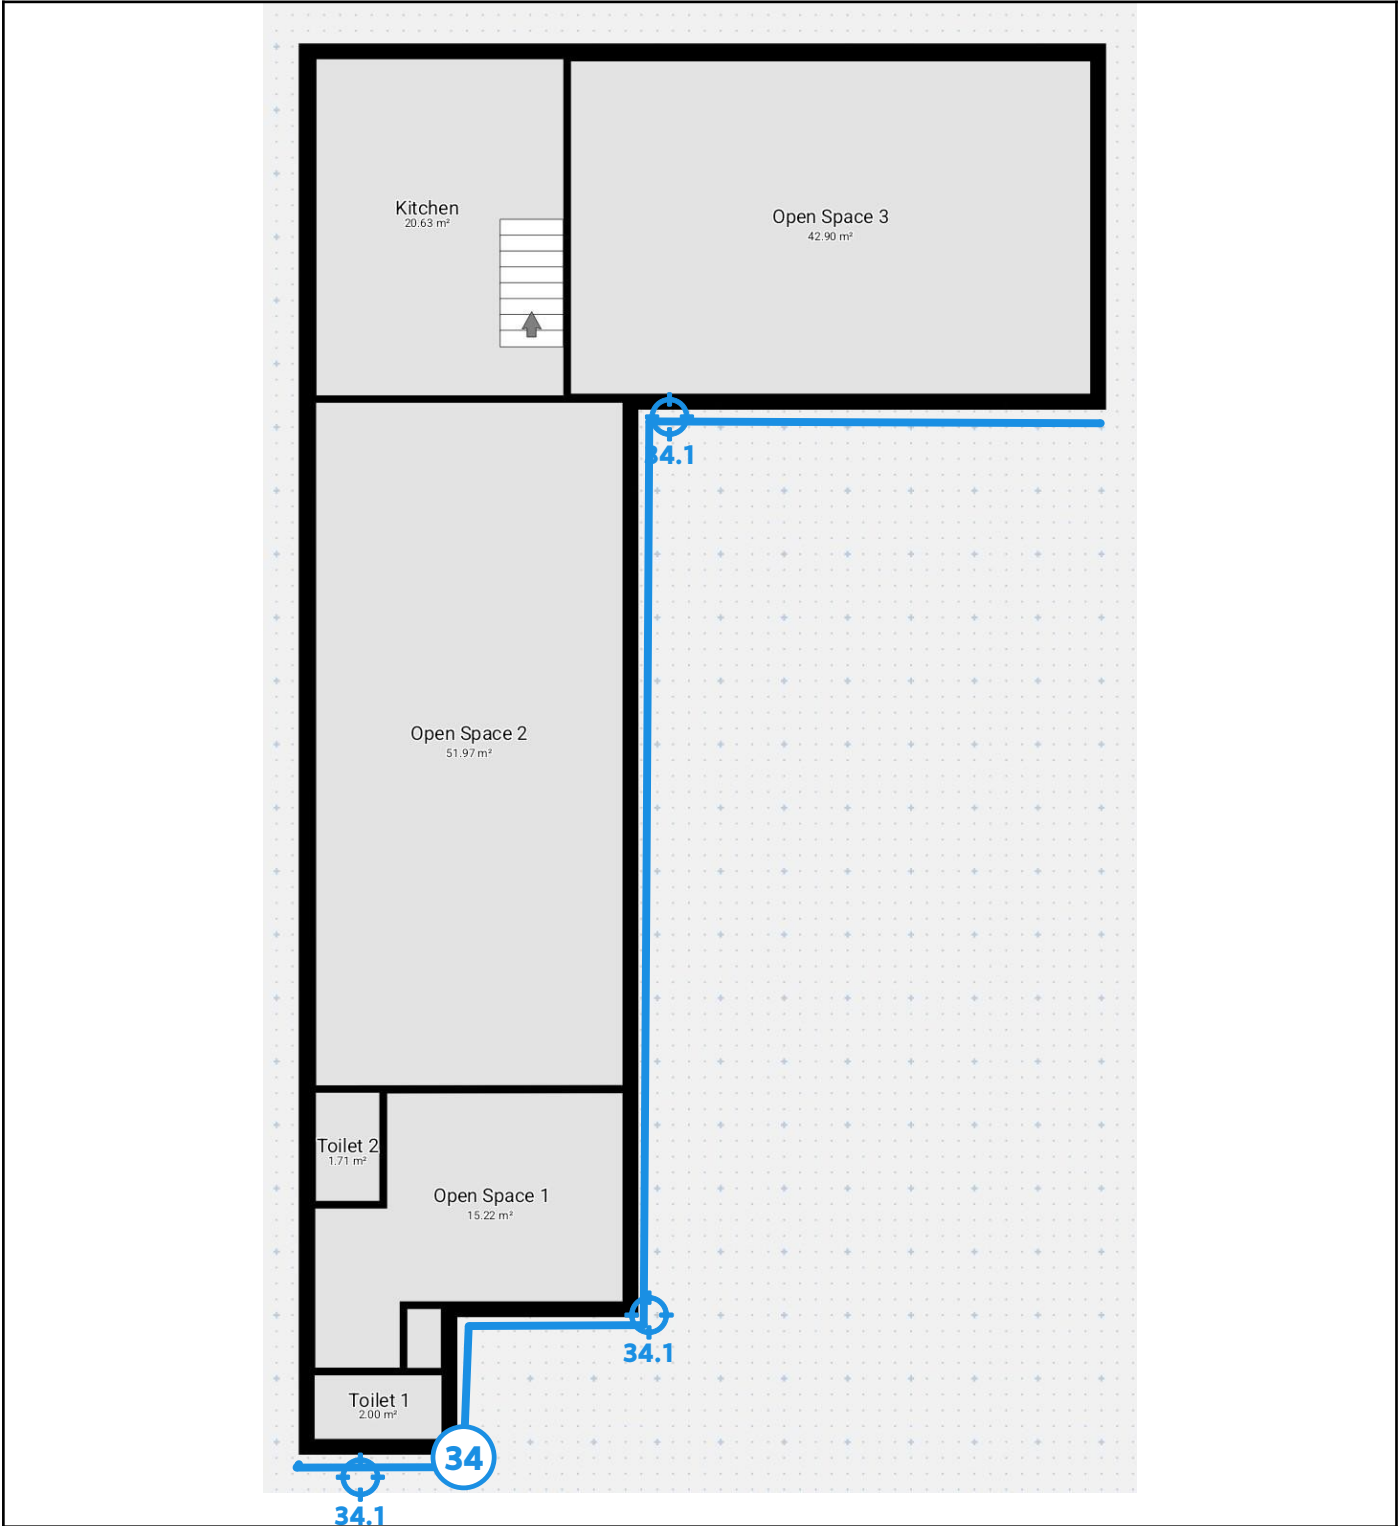


Legende van plan 2.2: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
34. Cementering buitengevels achterbouw	Geen asbest	-

34.1 Code: 5.2	Mengmonster	-
----------------	-------------	---

Plan 2.3: Gelijkvloers

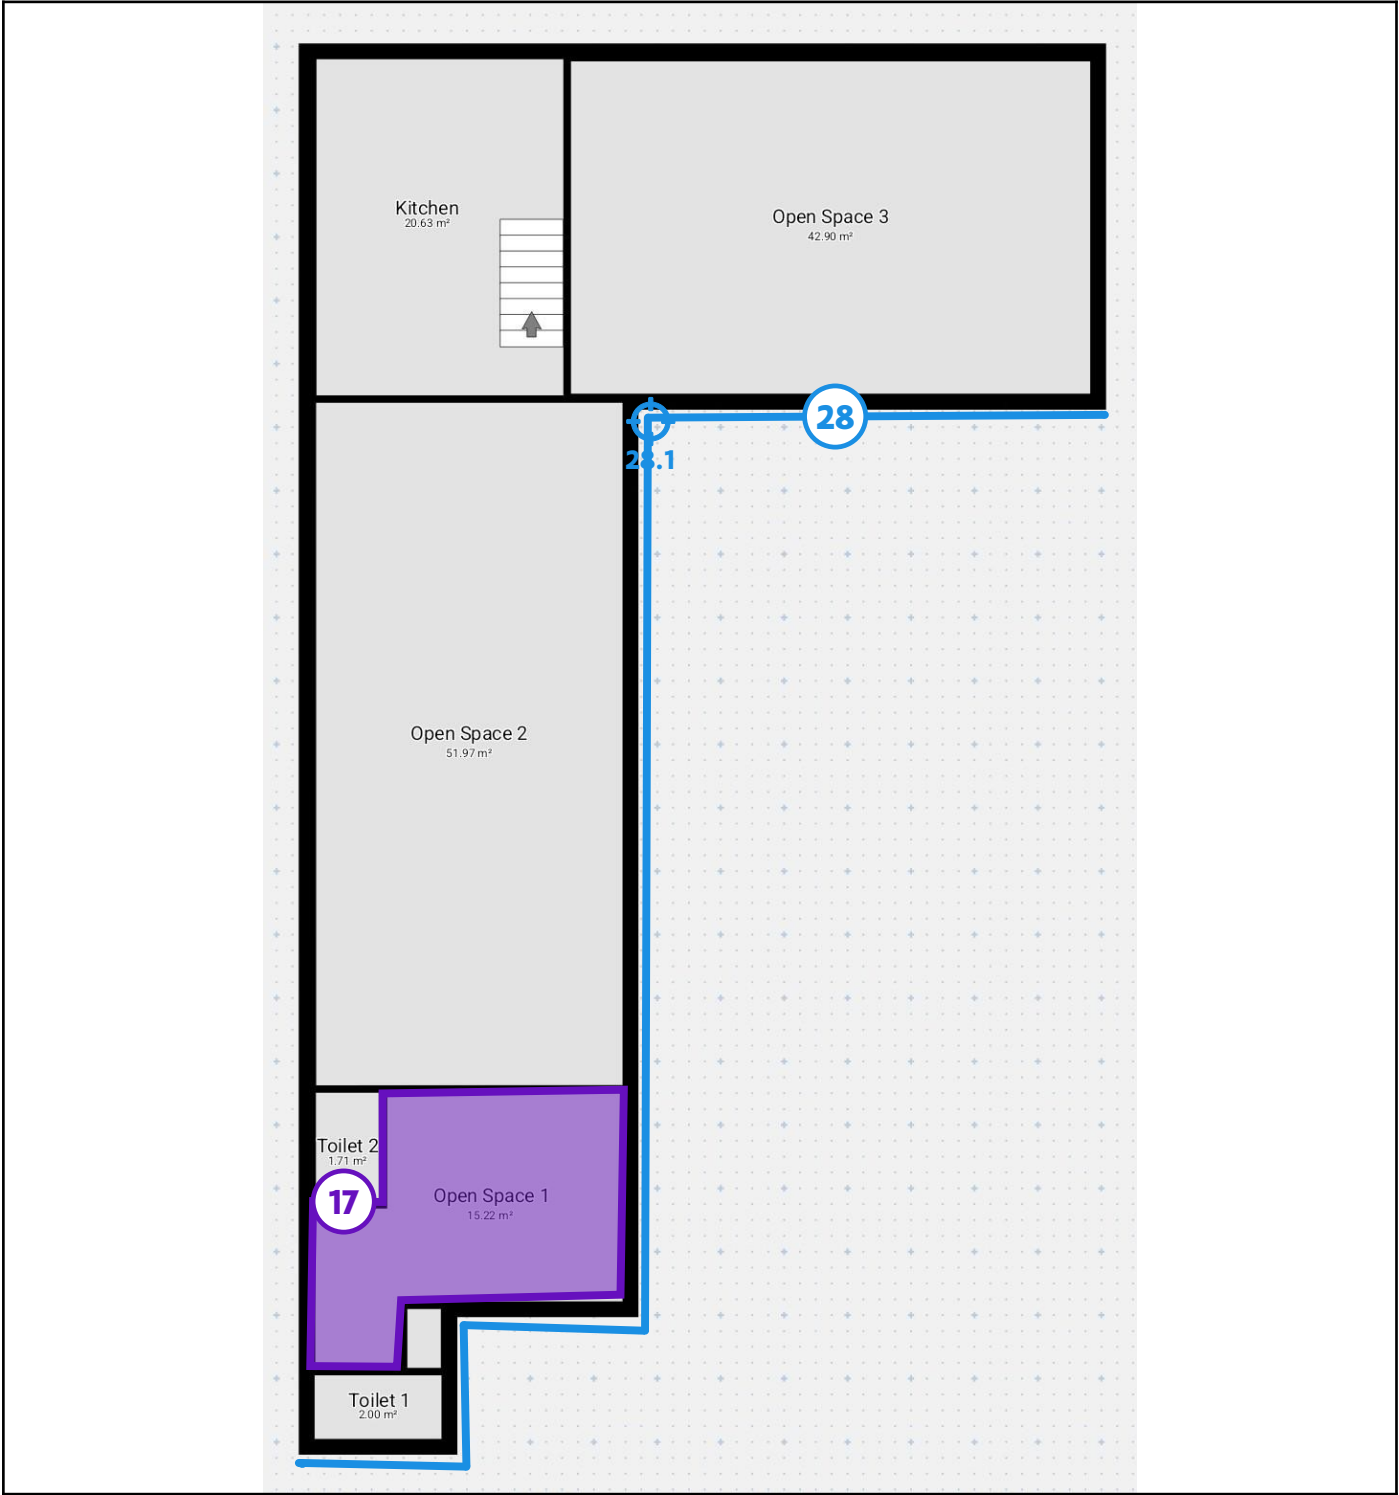


Legende van plan 2.3: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
17. Oude vloerzeil onder laminaat inkomhal achterbouw	Advies	-

28. Waterkering muren achterbouw	Geen asbest	-
28.1 Code: 4.1	Puntmonster	-

Plan 2.4: Gelijkvloers

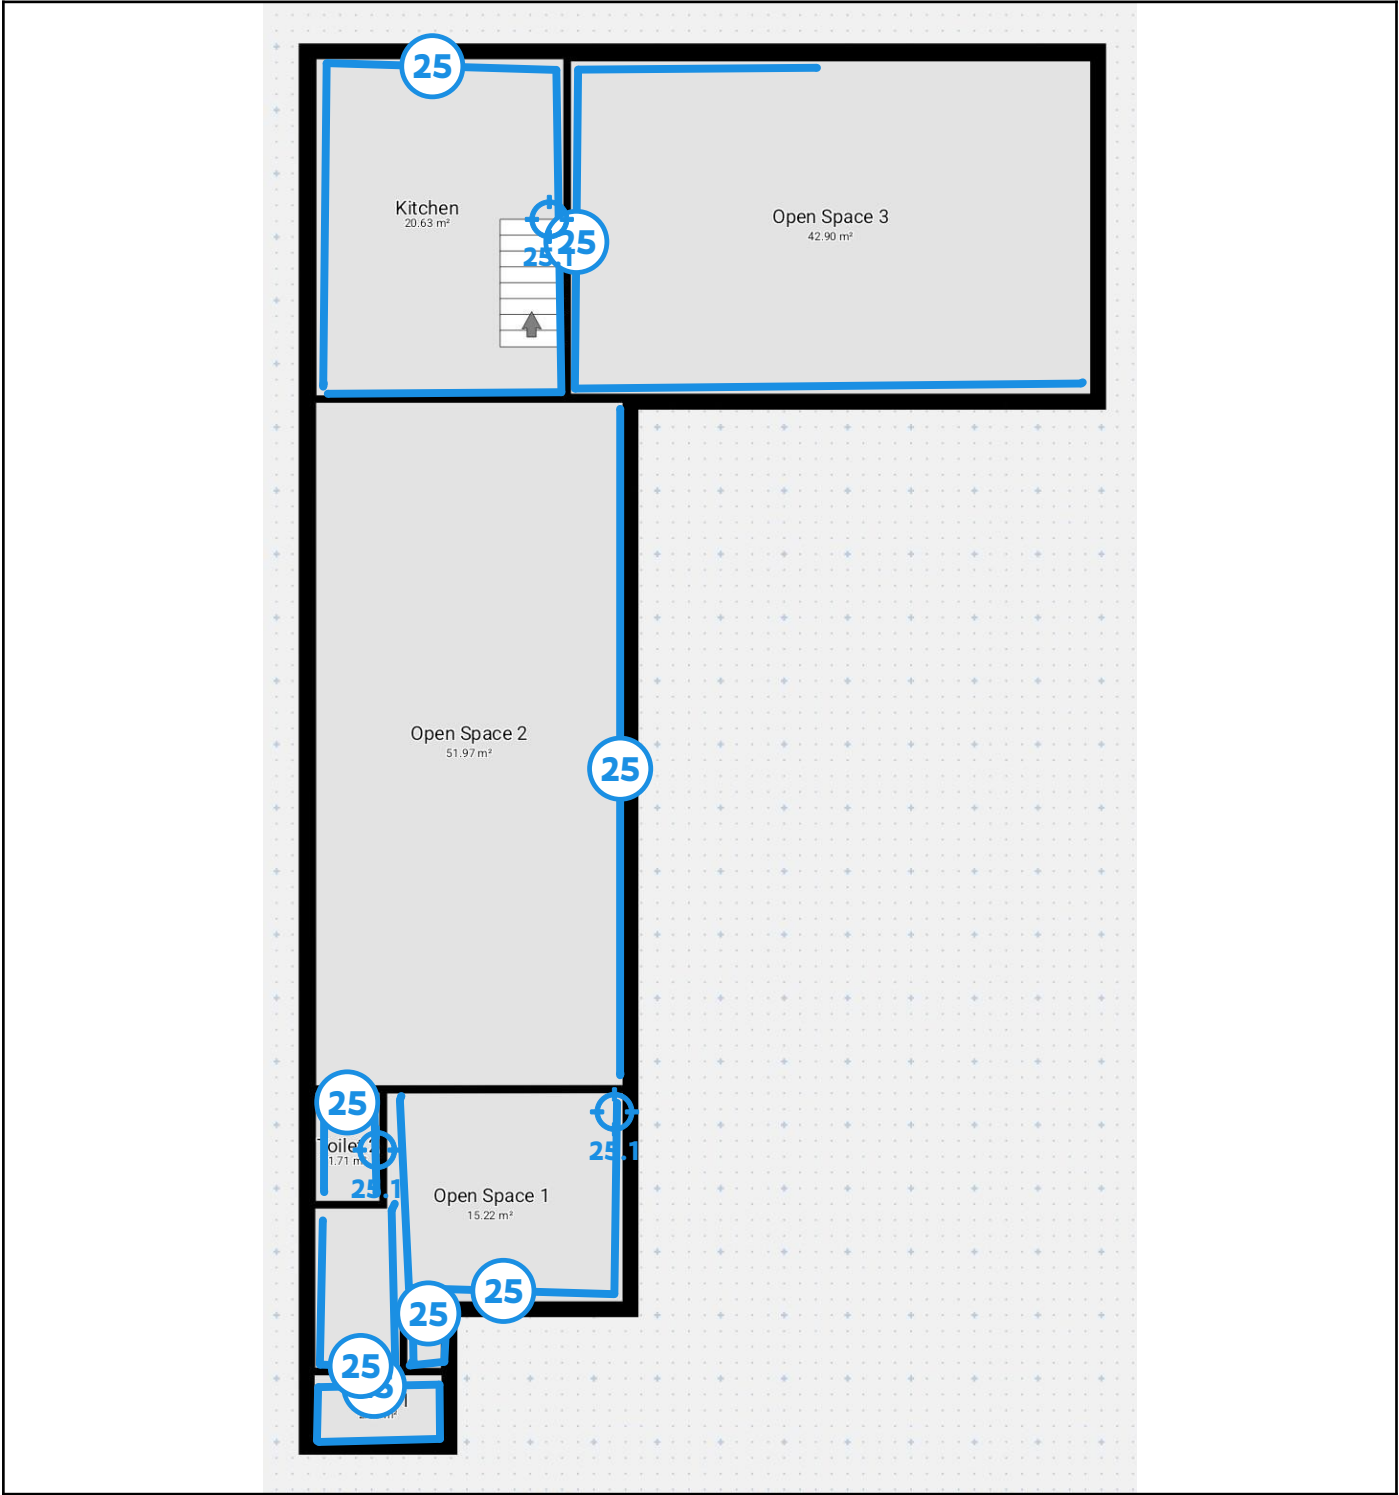


Legende van plan 2.4: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
25. Pleisterwerk binnenmuren achterbouw	Geen asbest	-

25.1 Code: 1.1	Mengmonster	-
----------------	-------------	---

Plan 2.5: Gelijkvloers

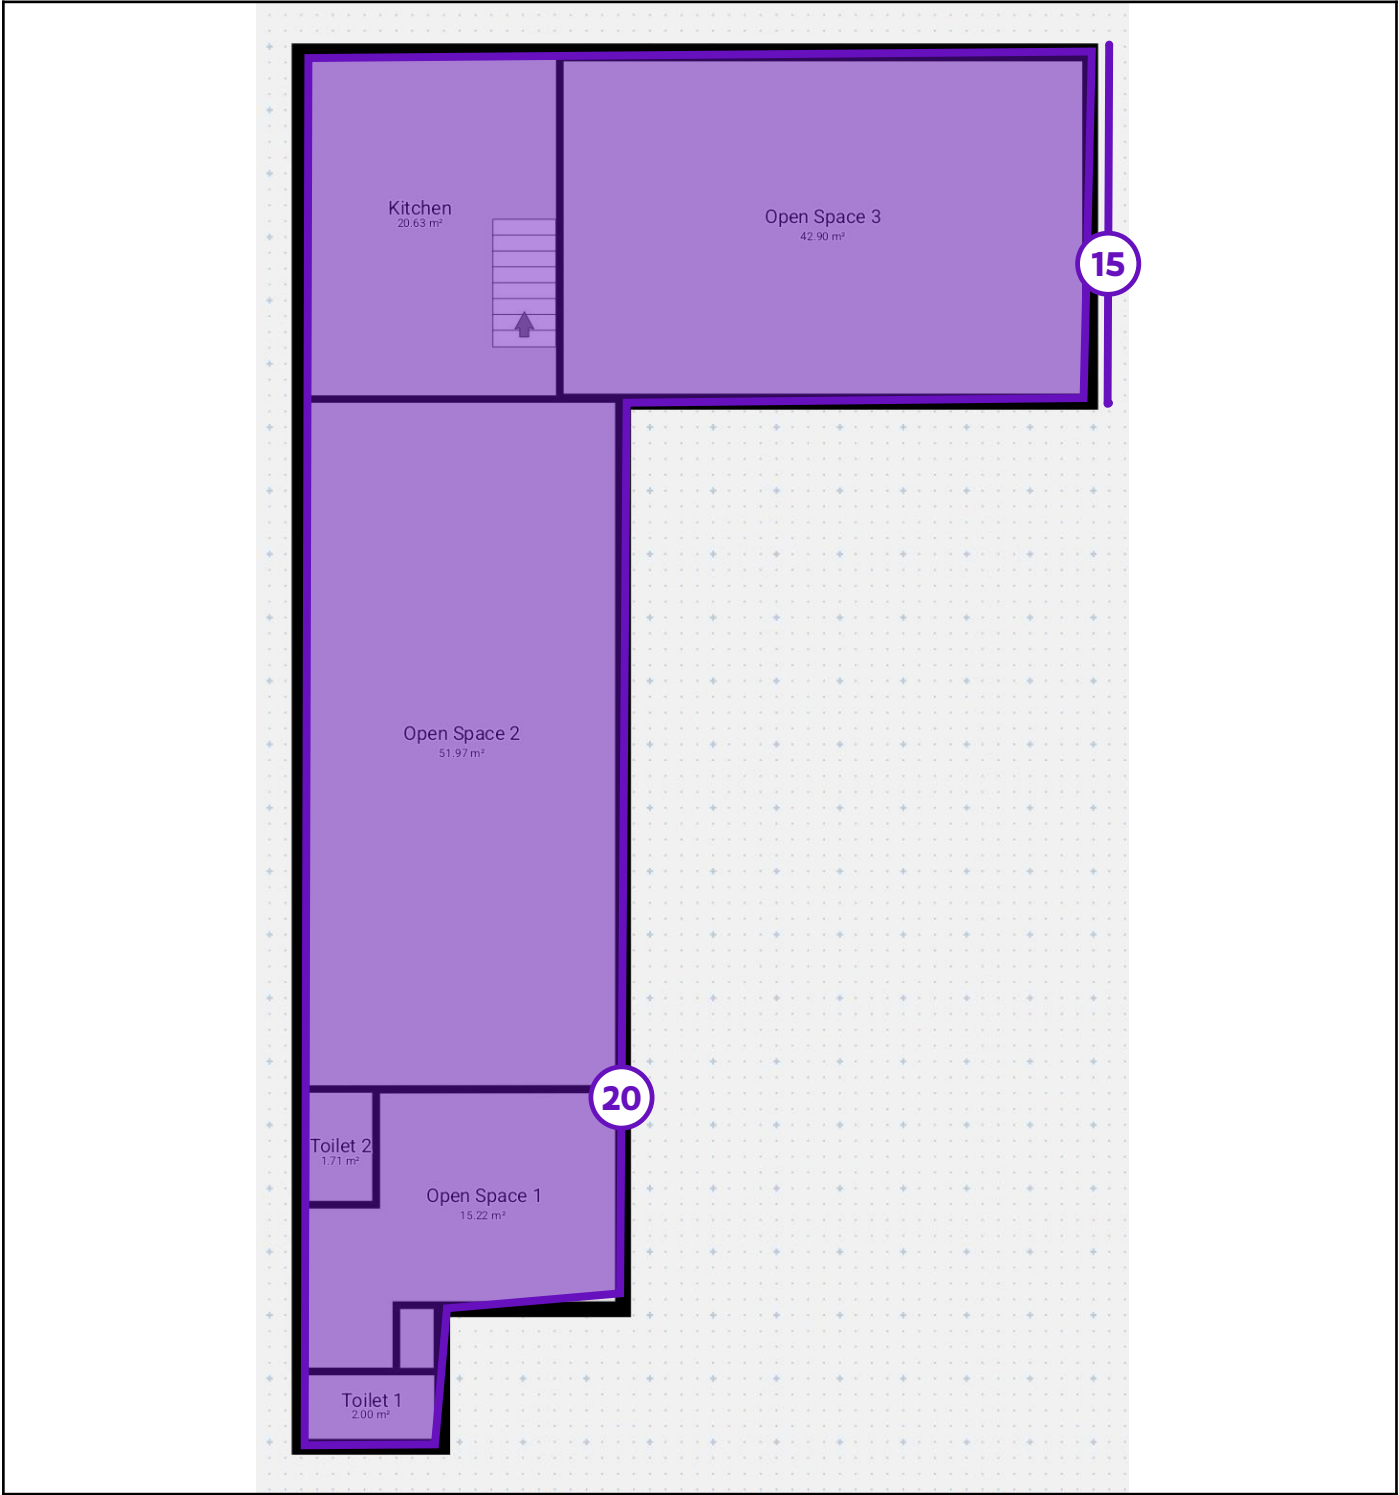


Legende van plan 2.5: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
15. Zijgevel achterbouw	Beperking	-

20. Valse plafonds achterbouw	Advies	-
-------------------------------	--------	---

Plan 2.6: Eerste verdieping

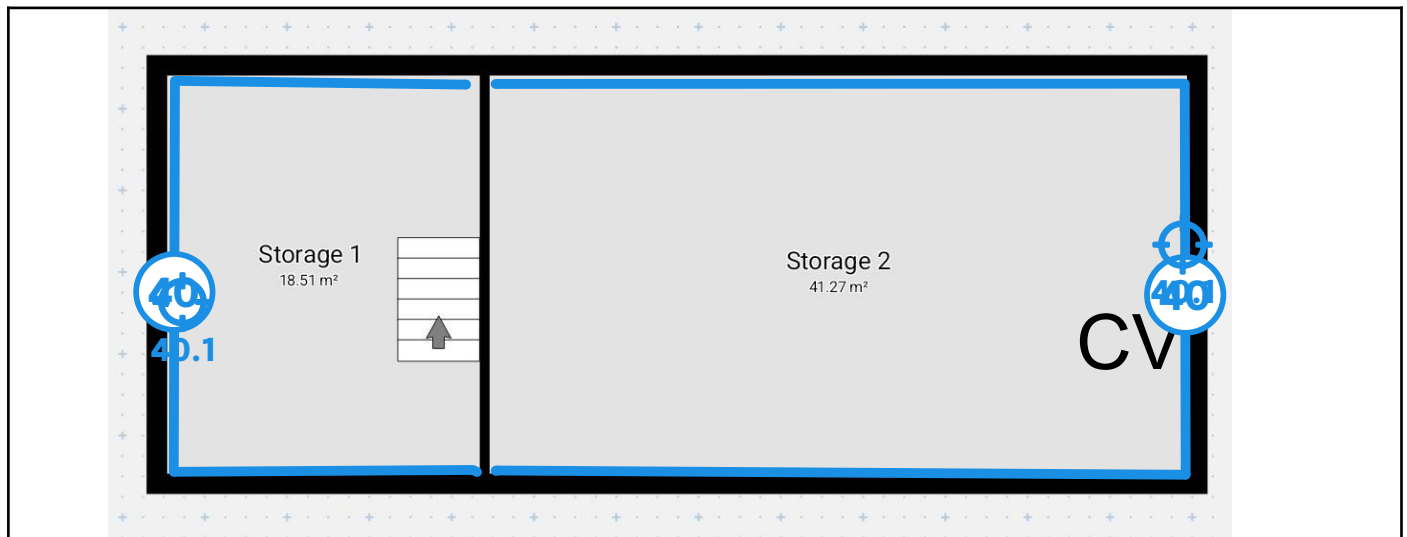

Legende van plan 2.6: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
40. Cementering binnenwanden achterbouw	Geen asbest	-
40.1 Code: 5.1	Mengmonster	-

Plan 2.7: Eerste verdieping



Legende van plan 2.7: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
14. Materiaal in opslag berging 2 achterbouw	Beperking	-

Plan 2.8: Eerste verdieping



Legende van plan 2.8: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
15. Zijgevel achterbouw	Beperking	-


Plan 2.9: Eerste verdieping



Legende van plan 2.9: Eerste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
20. Valse plafonds achterbouw	Advies	-


Plan 2.10: Dakenplan

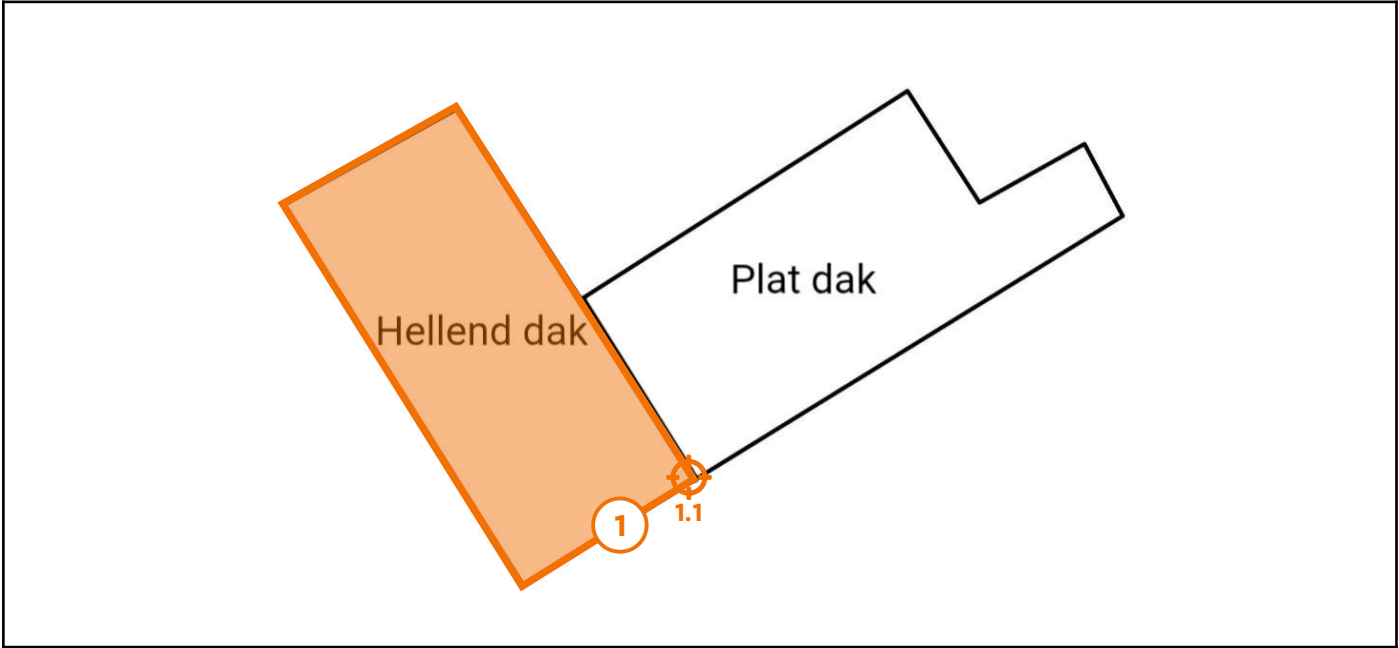

Legende van plan 2.10: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
1. Leien type 1 hellend dak achterbouw	Asbestmateriaal	Verwijderen
1.1 Code: 8.1	Puntmonster	-


Plan 2.11: Dakenplan

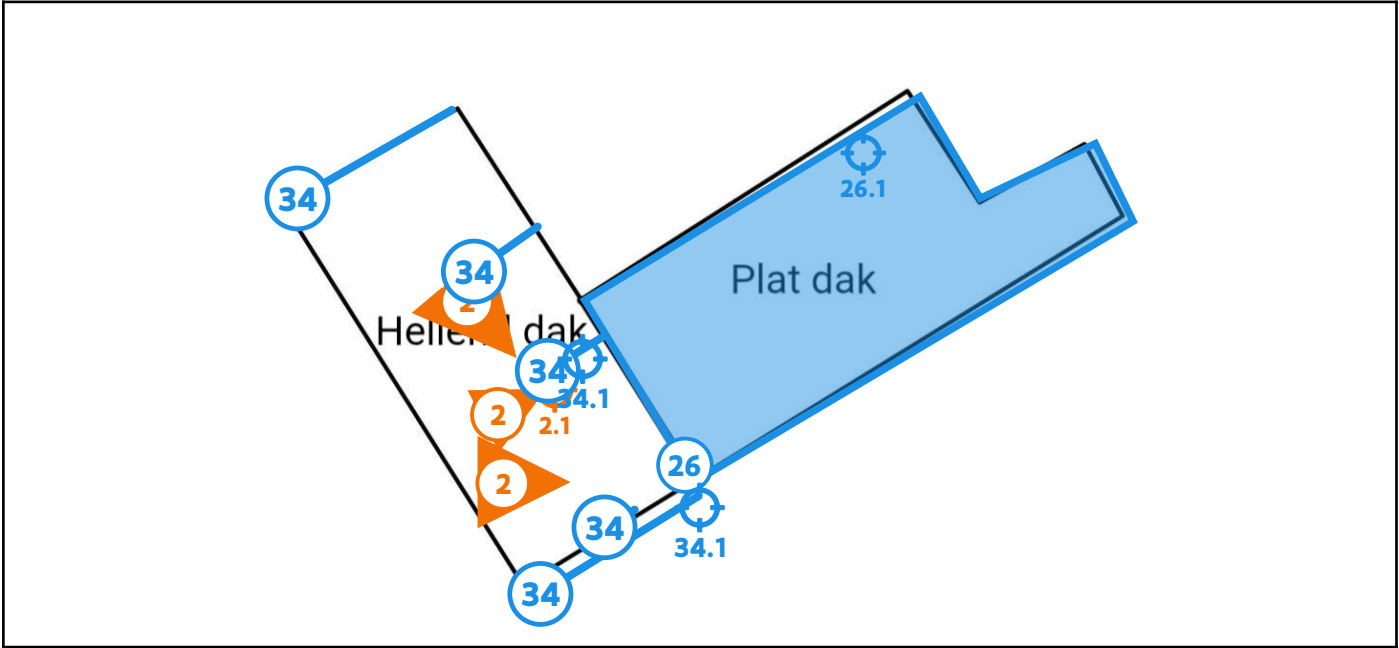

Legende van plan 2.11: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
2. Leien type 2 hellend dak achterbouw	Asbestmateriaal	Verwijderen
2.1 Code: 8.2	Puntmonster	-
26. Roofing plat dak achterbouw	Geen asbest	-
26.1 Code: 10.1	Puntmonster	-
34. Cementering buitengevels achterbouw	Geen asbest	-
34.1 Code: 5.2	Mengmonster	-


Plan 2.12: Dakenplan

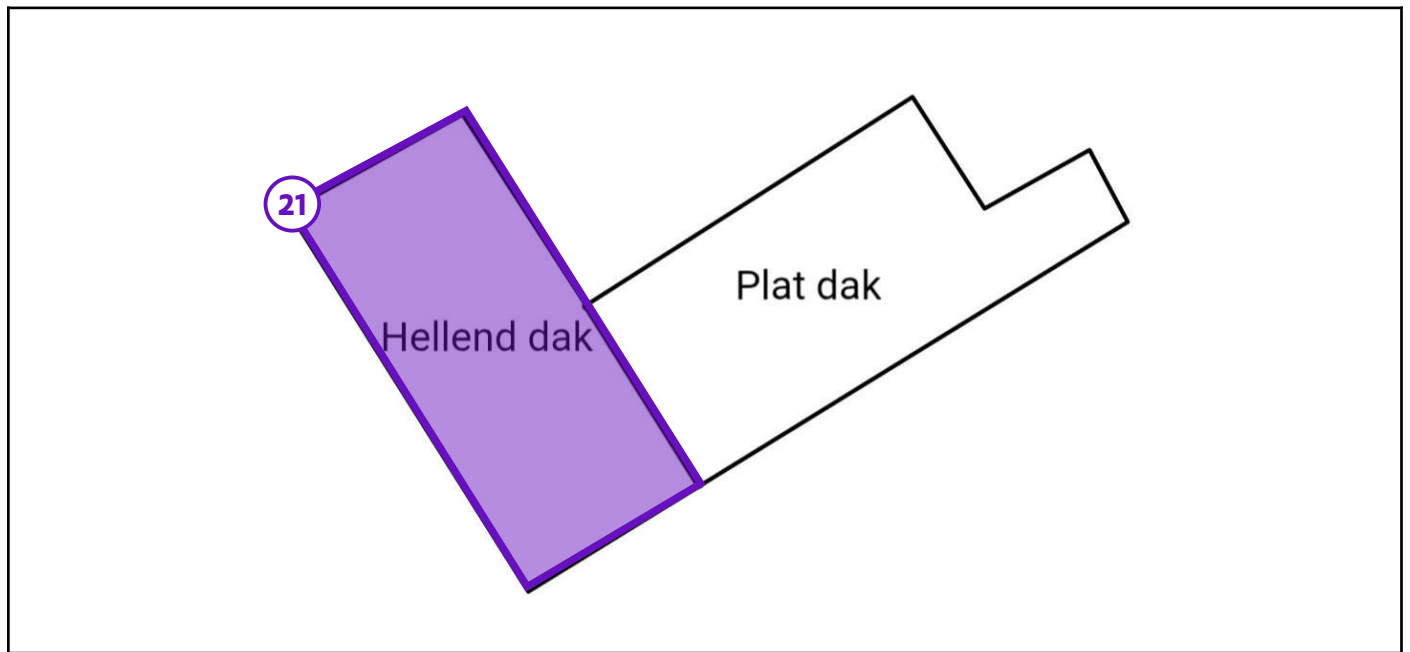

Legende van plan 2.12: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie
21. Onderdak hellend dak achterbouw	Advies	-


Zone 3: Terras

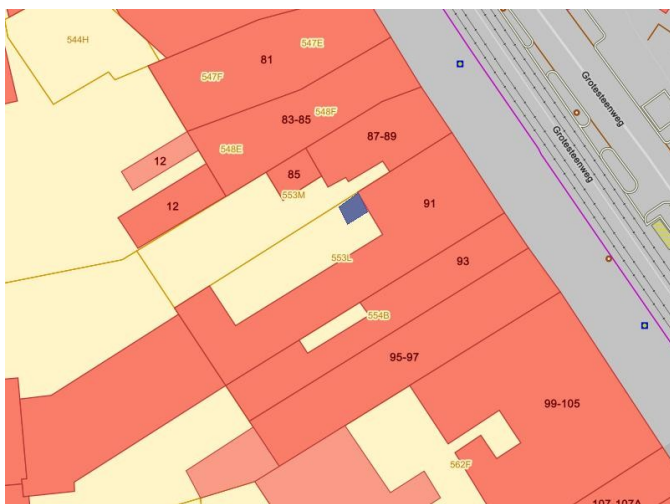

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 1 Geen asbest**


Plan 3.1: Terras

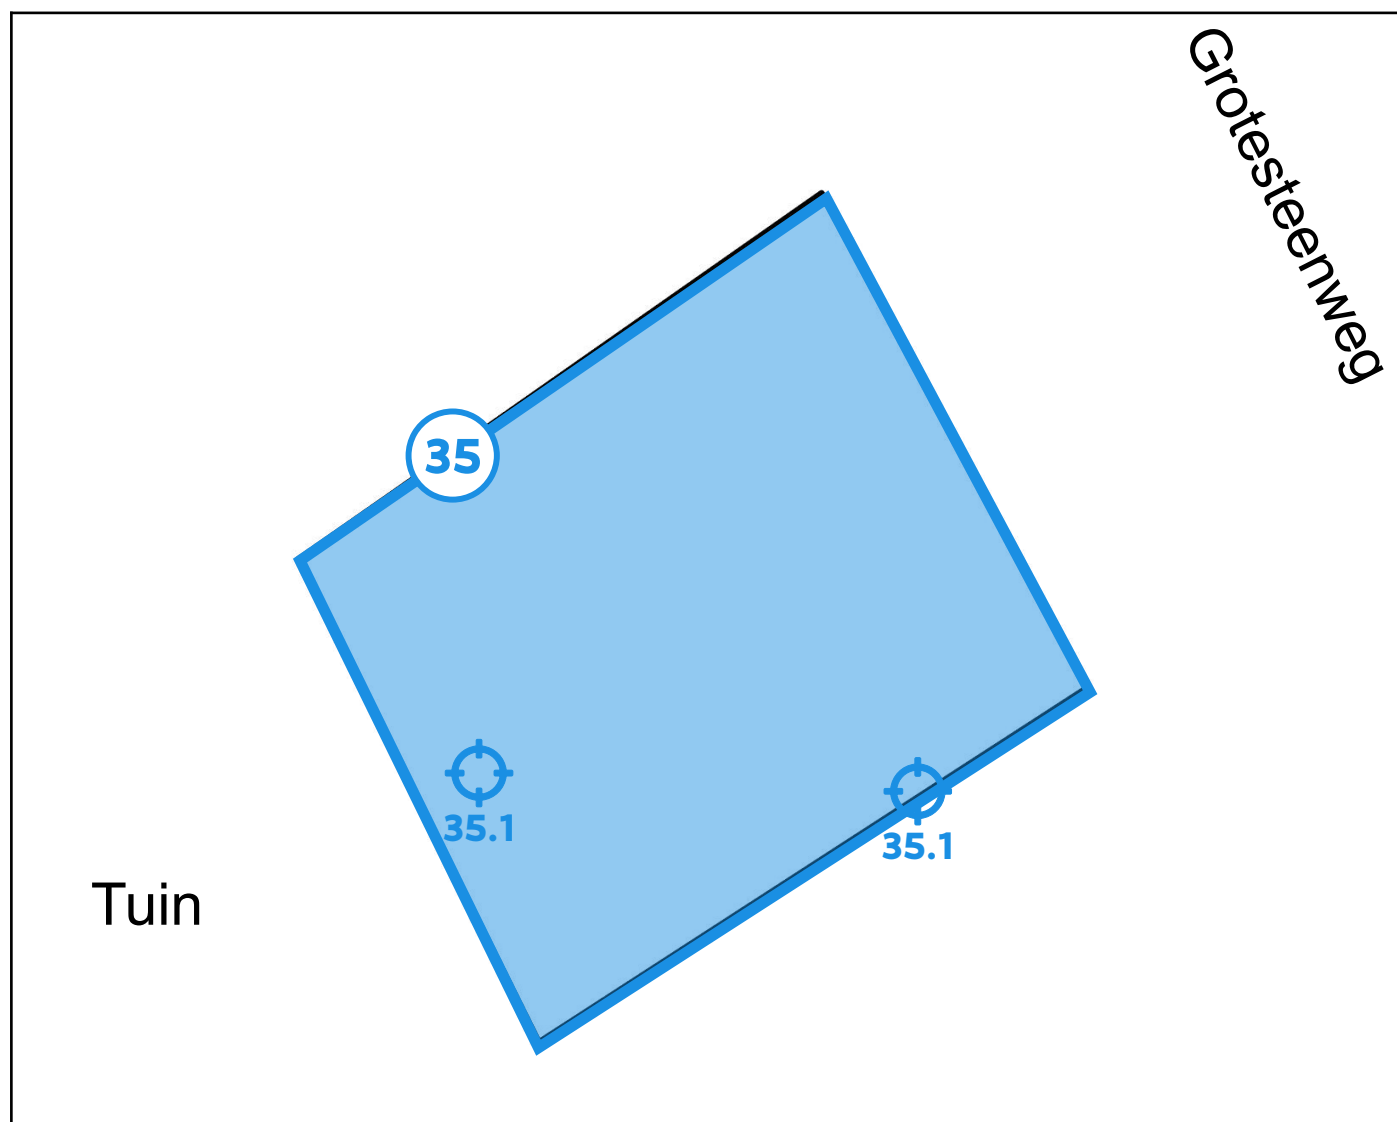

Legende van plan 3.1: Terras

Beschrijving	Type	Actie
35. Lijmlaag vloertegels terras hoofdgebouw	Geen asbest	-
35.1 Code: 9.2	Mengmonster	-


Zone 4: Overig gebied

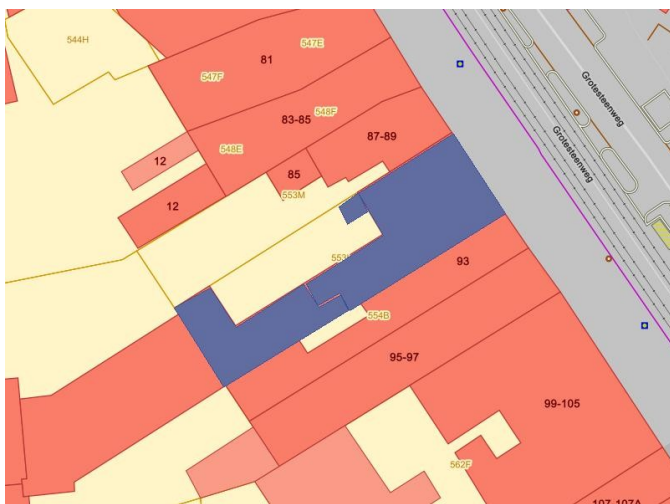

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen |
| 0 | Beperkingen |
| 0 | Roerende goederen |
| 0 | Puin, steenslag, (water)bodem |
| 0 | Adviezen |
| 0 | Geen asbest |

Plan 4.1: Vaststellingen buiten de constructies

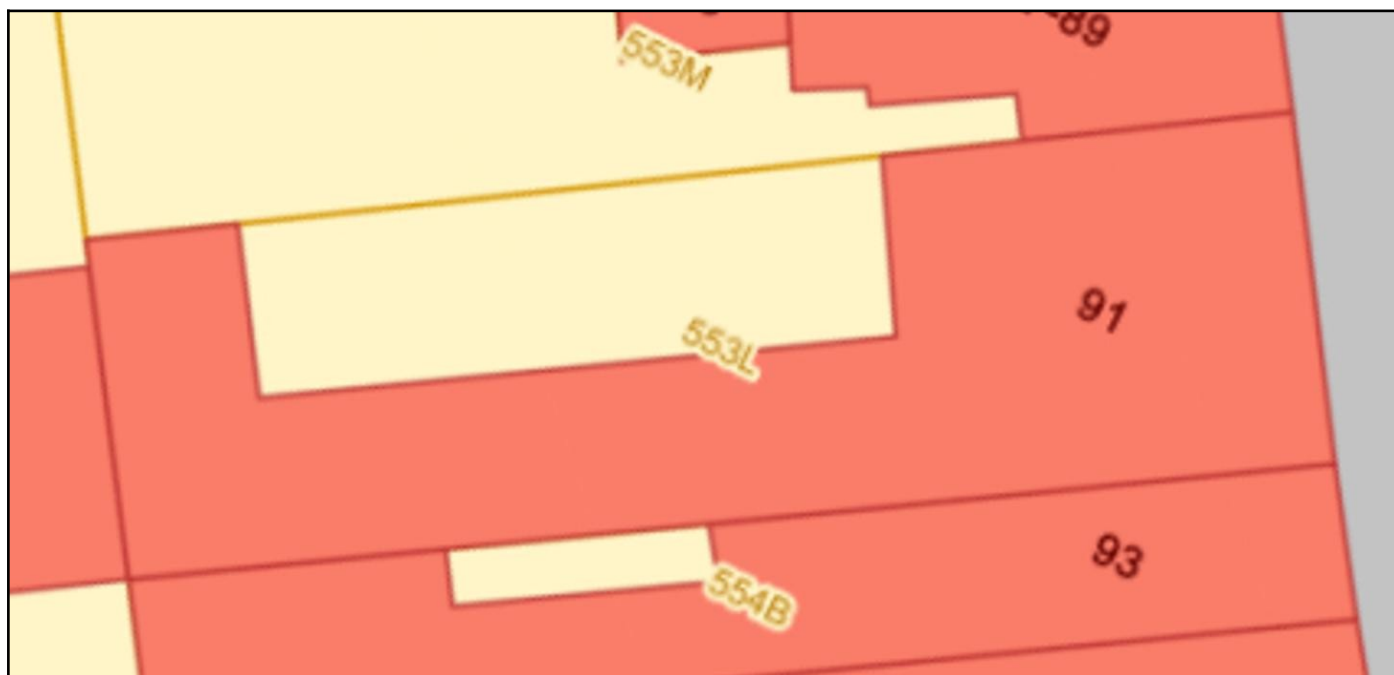

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen) en mits het materiaal goed bevochtigd of gefixeerd wordt tijdens de verwijdering.

De leien dienen voorzichtig losgemaakt te worden zonder deze te beschadigen. Hiervoor mag enkel handgereedschap gebruikt worden. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien blijkt dat deze toepassing niet op een veilige manier verwijderd kan worden dient u beroep te doen op een erkend asbestverwijderaar. Hermetische zone zal normaal gezien niet nodig zijn aangezien een asbestverwijderaar deze hechtgebonden toepassing kan verwijderen zonder bijkomende vrijgave van asbest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.10: Dakenplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
1.1	Puntmonster	8.1	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Leien type 1 hellend dak achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 60,00 m² - 2 stuks
Totale oppervlakte	120,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Genageld, geniet • Onbekend
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Dit betreft 99% van de leien.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen) en mits het materiaal goed bevochtigd of gefixeerd wordt tijdens de verwijdering.

De leien dienen voorzichtig losgemaakt te worden zonder deze te beschadigen. Hiervoor mag enkel handgereedschap gebruikt worden. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien blijkt dat deze toepassing niet op een veilige manier verwijderd kan worden dient u beroep te doen op een erkend asbestverwijderaar. Hermetische zone zal normaal gezien niet nodig zijn aangezien een asbestverwijderaar deze hechtgebonden toepassing kan verwijderen zonder bijkomende vrijgave van asbest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.11: Dakenplan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
2.1	Puntmonster	8.2	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Leien type 2 hellend dak achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 0,05 m² - 6 stuks
Totale oppervlakte	0,30 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Dit betreft de enkele leien met een gladde afwerklaag. Mogelijks werden deze leien later geplaatst tijdens herstellingswerkzaamheden.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Aangezien deze asbesthoudende toepassing beschadigd is dient deze door een erkend asbestverwijderaar verwijderd te worden. In binnenruimtes mag u echter alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is. Dat betekent dat het materiaal intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Voor meer informatie over de verschillende bevoegdheden met betrekking tot het verwijderen van asbesthoudende materialen, verwijzen wij u graag naar de onderstaande link:
<https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	Doorvoerleiding kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 5,00 m - 110,00 cm - 30,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,65 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Onbekend
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Omvang niet vast te stellen binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Mogelijks loopt deze koker door op andere niet-waarneembare plaatsen en/of zijn er nog meer asbestverdachte kokers in deze constructie.

Fiche 4: Bakeliet tellerkasten + toebehoren kelder hoofdgebouw

Asbestmateriaal

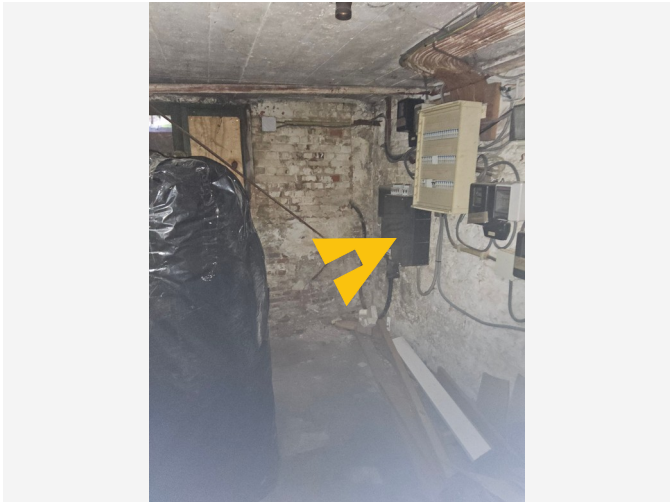

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Opgelet: De meterkast is eigendom van de netbeheerder en mag niet door de eigenaar van de woning worden verwijderd. Vervanging zal op termijn worden uitgevoerd door daartoe bevoegd en opgeleid personeel van de netbeheerder.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalisico	Laag materiaalisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
--------------------------------	---

Berekening materiaalisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet tellerkasten + toebehoren kelder hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,10 m ² - 40,00 cm - 3 stuks
Totaal volume	0,12 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

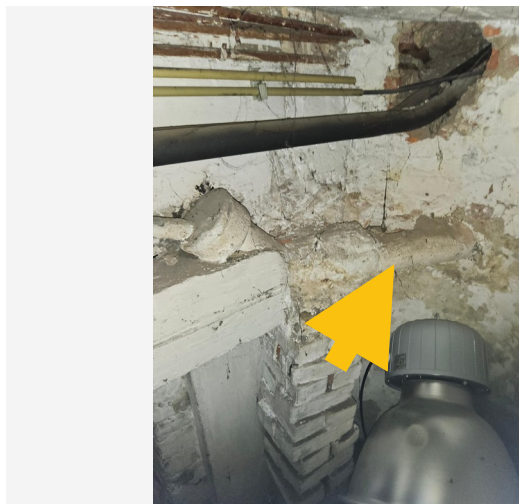

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen) en mits het materiaal goed bevochtigd of gefixeerd wordt tijdens de verwijdering. De doe-het-zelf dient de koker(s) met handgereedschap los te wrikken. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>.

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien blijkt dat deze toepassing niet op een veilige manier verwijderd kan worden dient u beroep te doen op een erkend asbestverwijderaar. Hermetische zone zal normaal gezien niet nodig zijn aangezien een asbestverwijderaar deze hechtgebonden toepassing kan verwijderen zonder bijkomende vrijgave van asbest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Niet stootvaste afscherming
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Afvoerleiding kelder (naast de trap)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 5,00 m - 50,00 cm - 15,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,375 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Onbekend
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Omvang niet vast te stellen binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Mogelijks loopt deze koker door op andere niet-waarneembare plaatsen en/of zijn er nog meer asbestverdachte kokers in deze constructie.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen) en mits het materiaal goed bevochtigd of gefixeerd wordt tijdens de verwijdering.

De Glasal platen dienen voorzichtig uit het frame verwijderd te worden. Hiervoor mag enkel handgereedschap gebruikt worden en dient (een deel van) de omlijsting mogelijks ontmanteld te worden. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien blijkt dat deze toepassing niet op een veilige manier verwijderd kan worden dient u beroep te doen op een erkend asbestverwijderaar. Hermetische zone zal normaal gezien niet nodig zijn aangezien een asbestverwijderaar deze hechtgebonden toepassing kan verwijderen zonder bijkomende vrijgave van asbest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.1: Gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
6.1	Puntmonster	6.1	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Invulpanelen schrijnwerk achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Geëmailleerd, type Glasal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,00 m ² - 0,50 cm - 9 stuks
Totaal volume	0,045 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen) en mits het materiaal goed bevochtigd of gefixeerd wordt tijdens de verwijdering. De doe-het-zelf dient de koker(s) met handgereedschap los te wrikken. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>.

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien blijkt dat deze toepassing niet op een veilige manier verwijderd kan worden dient u beroep te doen op een erkend asbestverwijderaar. Hermetische zone zal normaal gezien niet nodig zijn aangezien een asbestverwijderaar deze hechtgebonden toepassing kan verwijderen zonder bijkomende vrijgave van asbest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Afvoerleidingen stooklokaal kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 3,00 m - 125,00 cm - 35,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,313 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Verlijmd, ingegoten, versmeerd • Onbekend
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Omvang niet vast te stellen binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Mogelijks loopt deze koker door op andere niet-waarneembare plaatsen en/of zijn er nog meer asbestverdachte kokers in deze constructie.

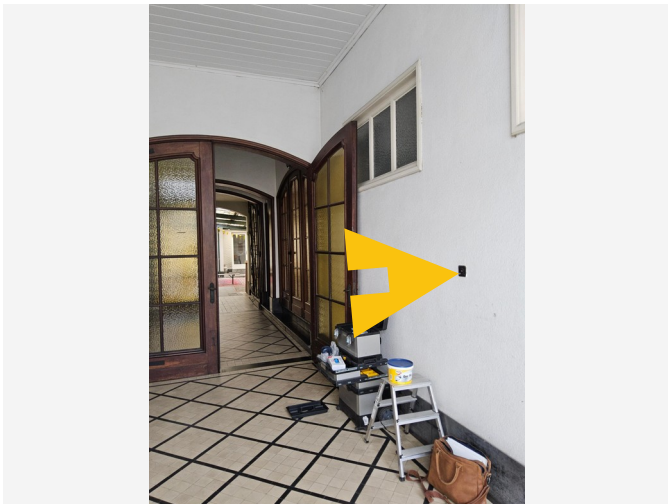

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen). Verwijder de bakeliet toepassingen voorzichtig met handgereedschap (voorzichtig losschroeven). De asbesthoudende toepassing mag in geen geval met machinaal gereedschap verwijderd worden om het risico op vrijgave van asbestdeeltjes zo veel als mogelijk in te perken. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Kelder
- Plan 1.6: Gelijkvloers
- Plan 1.10: Eerste verdieping
- Plan 1.14: Tweede verdieping
- Plan 1.16: Derde verdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens


Beschrijving	Bakeliet elektrische installaties hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,01 m ² - 10,00 cm - 300 stuks
Totaal volume	0,30 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 9: Massal trappenhall eerste verdieping hoofdgebouw

Asbestmateriaal

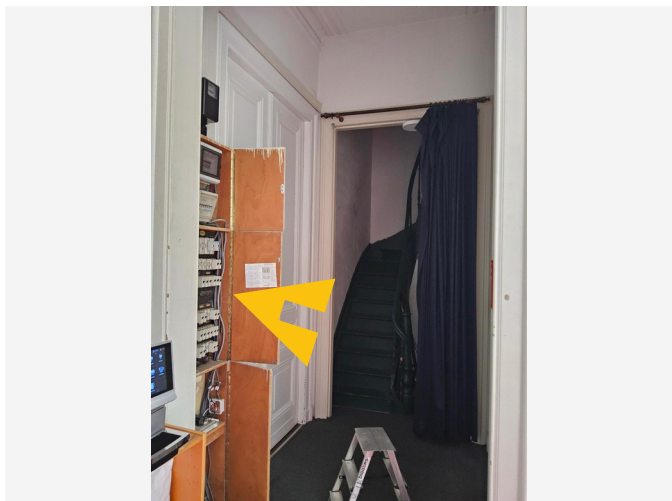

Overzichtsfoto

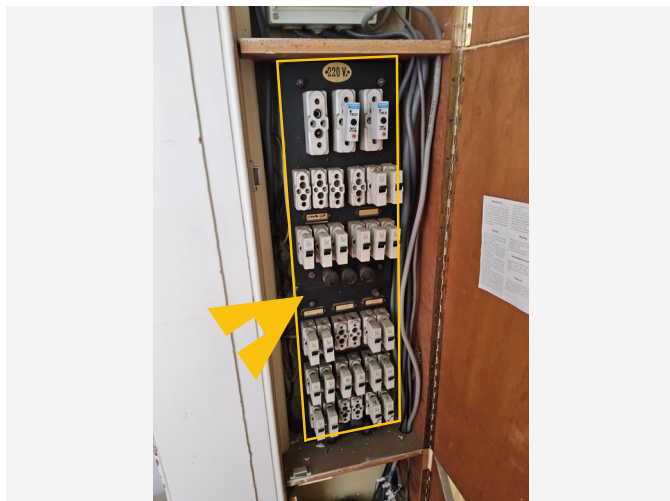

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen) en mits het materiaal goed bevochtigd of gefixeerd wordt tijdens de verwijdering. De doe-het-zelf dient de plaat met handgereedschap los te schroeven. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Eerste verdieping

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	Massal trappenhal eerste verdieping hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Massal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,10 m ² - 1,00 cm - 2 stuks
Totaal volume	0,002 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen) en mits het materiaal goed bevochtigd of gefixeerd wordt tijdens de verwijdering. De doe-het-zelf dient de zuil met handgereedschap los te wrikken. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>.

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Indien blijkt dat deze toepassing niet op een veilige manier verwijderd kan worden dient u beroep te doen op een erkend asbestverwijderaar. Hermetische zone zal normaal gezien niet nodig zijn aangezien een asbestverwijderaar deze hechtgebonden toepassing kan verwijderen zonder bijkomende vrijgave van asbest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Puntmonster	11.1	Chrysotiel, Crocidoliet

Technische gegevens

Beschrijving	Zuil afdak terras
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal)
Asbestmateriaal	Verloren bekisting - Buis, koker
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 3,00 m - 125,00 cm - 30,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,125 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Nee • Verwijdering tast de bouwkundige integriteit aan.
Bevestigingswijze	• Geklemd • Verlijmd, ingegoten, versmeerd • Onbekend
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

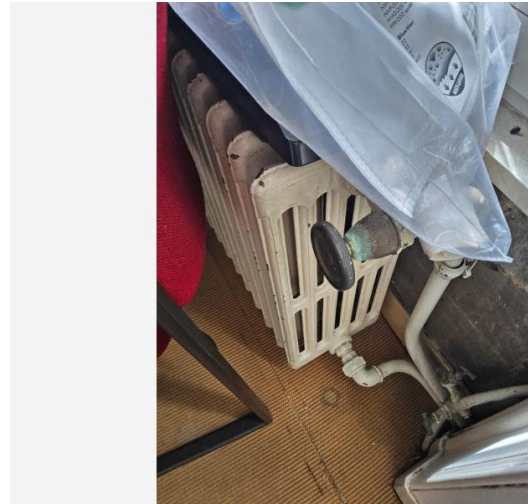

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Indien het materiaal niet beschadigd geraakt en men stofvorming vermijdt mag dit eventueel door een doe-het-zelf of werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen verwijderd worden. Dit is enkel mogelijk mits het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het gebruik van de nodige PBM's (een aansluitend stofmasker beschermingsklasse FFP3, wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall (Cat. III, Type 5 en 6) en afspoelbare schoenen). Verwijder de bakeliet toepassingen voorzichtig met handgereedschap (voorzichtig losschroeven). De asbesthoudende toepassing mag in geen geval met machinaal gereedschap verwijderd worden om het risico op vrijgave van asbestdeeltjes zo veel als mogelijk in te perken. Het afval dient hermetisch afgesloten en dubbel verpakt afgevoerd te worden naar een recyclagepark of kan opgehaald worden door een geregistreerde asbestinzamelaar. Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Meer informatie betreffende de correcte verwijdering van asbest kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

Meer informatie betreffende de afvoer van asbestafval kan u terugvinden via onderstaande link:

<https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Eerste verdieping

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.1: Gelijkvloers

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet radiatorknoppen gebouwen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,01 m ² - 10,00 cm - 2 stuks
Totaal volume	0,002 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het onderzoek kan niet uitgevoerd worden binnen de bepalingen van de Welzijnswet

Uitleg van de asbestdeskundige: Lift permanent buiten dienst. Onmogelijke toegang mogelijk tot de liftschacht binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. (Portieren op de eerste en tweede verdieping kunnen niet geopend worden, ook niet met een liftsleutel). Geen inspectie van de liftschacht uitgevoerd op de gelijkvloers, eerste en tweede verdieping van het gebouw.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers
- Plan 1.11: Eerste verdieping
- Plan 1.15: Tweede verdieping



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking


Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Hoogte 4m15. Geen veilige toegang tot de plafonds mogelijk.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: Eerste verdieping

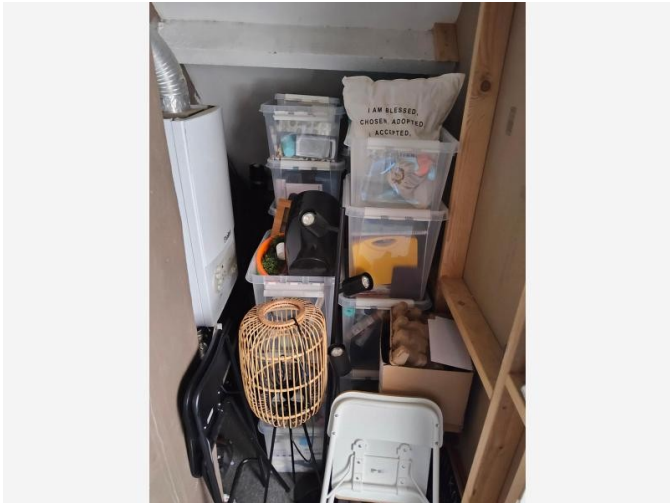

Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking


Reden: Materiaal in opslag

Uitleg van de asbestdeskundige: Zeer veel materiaal in opslag waardoor slechts een beperkte inspectie van deze ruimte mogelijk is. Gezien de omvang en de aard wordt dit gezien als een middellange termijn onderzoeksbeperking. Voor een volledige inspectie van deze ruimte dient de volledige kamer leeggemaakt te worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.7: Eerste verdieping

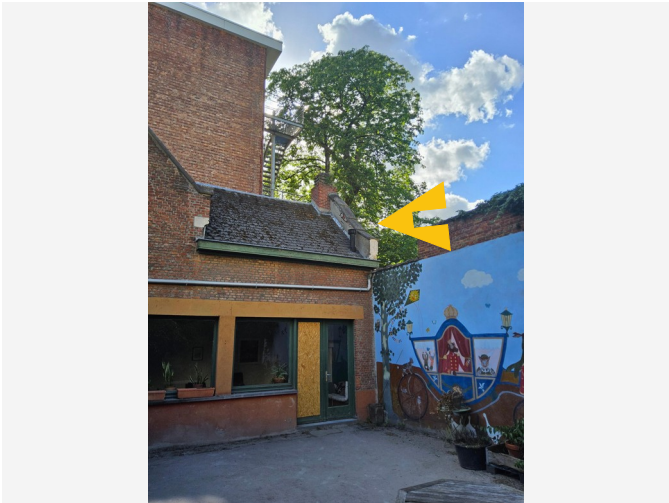

Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Zijgevel niet op een veilige manier waarneembaar vanop dit perceel.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.5: Gelijkvloers
- Plan 2.8: Eerste verdieping



Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Materiaal in opslag

Uitleg van de asbestdeskundige: Zeer veel materiaal in opslag waardoor slechts een beperkte inspectie van deze ruimte mogelijk is. Gezien de omvang en de aard wordt dit gezien als een middellange termijn onderzoeksbeperking. Voor een volledige inspectie van deze ruimtes dient de volledige kelder leeggemaakt te worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Kelder

Adviezen

Fiche 17: Oude vloerzeil onder laminaat inkomhal achterbouw

Advies



Vrije foto

Advies

Soepel vloerzeil zonder asbestverdachte onderlaag. Geen verder onderzoek mogelijk binnen het kader van het niet-destructief onderzoek.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.3: Gelijkvloers

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

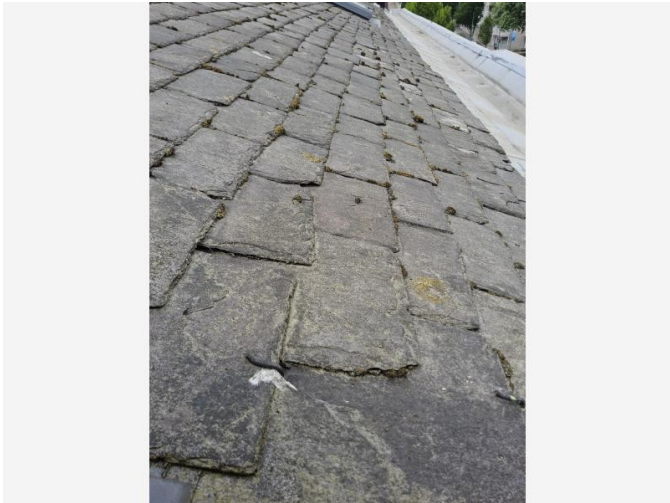

Vrije foto

Advies

Natuurleien. Niet asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: Dakenplan

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De dichtingen in deze radiator bevatten mogelijk asbest. Dit kan niet met zekerheid worden vastgesteld binnen het kader van het niet-destructief onderzoek.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers
- Plan 1.9: Eerste verdieping

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

Advies

Op de gelijkvloerse verdieping werden alle plafonds afgewerkt met niet-asbestverdachte tegels en hout, op de eerste verdieping werden de plafonds afgewerkt met niet-asbestverdachte gipskartonplaten. De tegels op de gelijkvloerse verdieping zijn verlijmd waardoor geen onderzoek van de achterliggende ruimte mogelijk is.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.5: Gelijkvloers
- Plan 2.9: Eerste verdieping

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

Advies

Mogelijks is er een asbesthoudend onderdak aanwezig. Geen inspectie mogelijk binnen het kader van het niet-destructief onderzoek.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.12: Dakenplan

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

Advies

Mogelijks is er een asbesthoudend onderdak aanwezig. Geen inspectie mogelijk binnen het kader van het niet-destructief onderzoek.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.19: Dakenplan

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
23.1	Mengmonster	9.1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Lijm laag plinten trappenhal hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 5,00 m ² - 0,50 mm - 1 stuk
Totaal volume	0,003 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 24: Lijm laag wandtegels keuken 1

Geen asbest

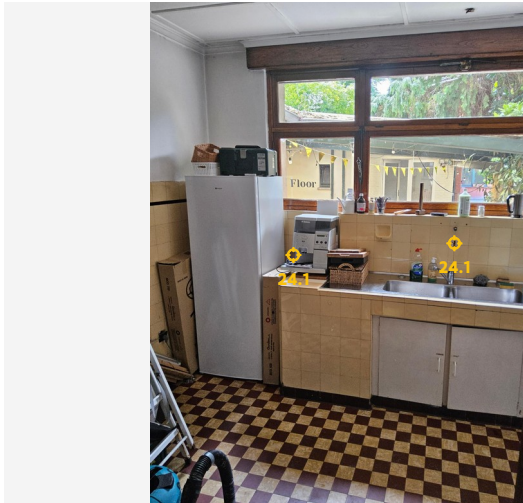

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
24.1	Mengmonster	9.3	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Lijm laag wandtegels keuken 1
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 25,00 m ² - 5,00 mm - 1 stuk
Totaal volume	0,125 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 25: Pleisterwerk binnenmuren achterbouw

Geen asbest

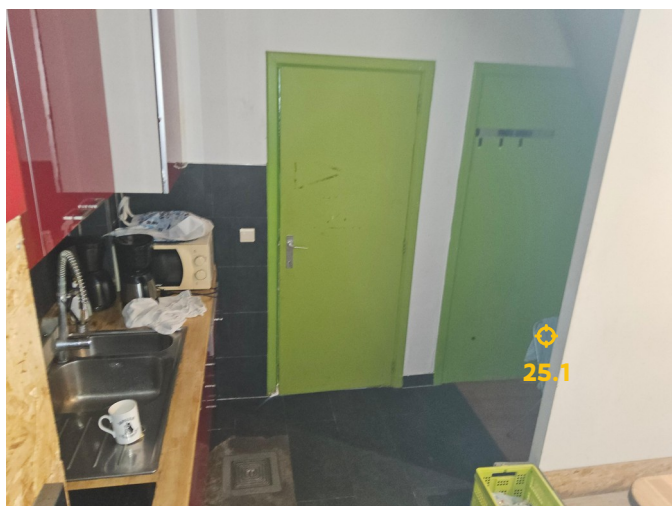

Overzichtsfoto

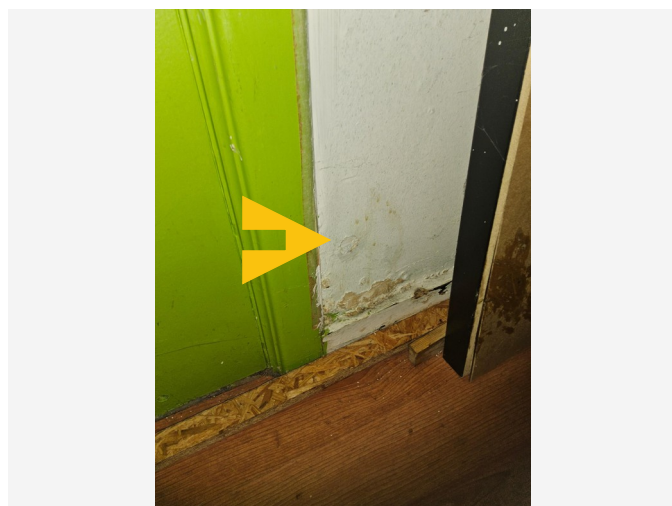

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.4: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
25.1	Mengmonster	1.1	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Pleisterwerk binnenmuren achterbouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 250,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,50 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 26: Roofing plat dak achterbouw

Geen asbest



Overzichtsfoto

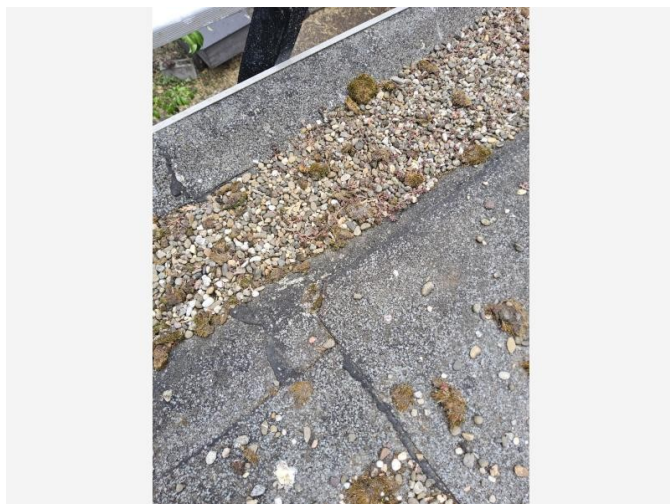

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.11: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
26.1	Puntmonster	10.1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Roofing plat dak achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 90,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	90,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 27: Pleisterwerk binnenwanden kelder

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
27.1	Mengmonster	1.3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk binnenwanden kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1.000,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1.000,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 28: Waterkering muren achterbouw

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.3: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
28.1	Puntmonster	4.1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Waterkering muren achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Waterkering
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 100,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	100,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Omvang niet vast te stellen binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Deze bitumen is mogelijks aanwezig in alle muren op de gelijkvloerse verdieping.

Fiche 29: Cementering binnenwanden stookplaats hoofdgebouw

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Kelder


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
29.1	Mengmonster	3.1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementering binnenwanden stookplaats hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 300,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	300,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

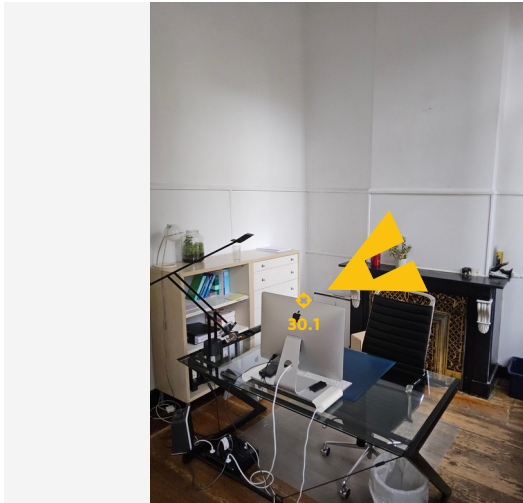

Overzichtsfoto

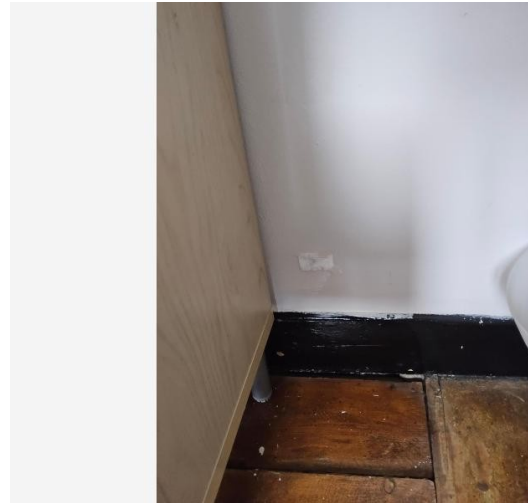

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Eerste verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
30.1	Puntmonster	6.2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wandpanelen kantoorruimte 4
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 20,00 m ² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,10 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 31: Pleisterwerk type 1 binnenmuren hoofdgebouw

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Gelijkvloers
- Plan 1.11: Eerste verdieping
- Plan 1.13: Tweede verdieping
- Plan 1.17: Derde verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
31.1	Mengmonster	1.4	Geen asbest
31.2	Mengmonster	1.5	Geen asbest
31.3	Mengmonster	1.6	Geen asbest
31.4	Mengmonster	1.7	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk type 1 binnenmuren hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 950,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	9,50 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 32: Roofing plat dak hoofdgebouw

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.19: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
32.1	Puntmonster	10.2	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Roofing plat dak hoofdgebouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 60,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	60,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 33: Pleisterwerk plafonds kelder

Geen asbest

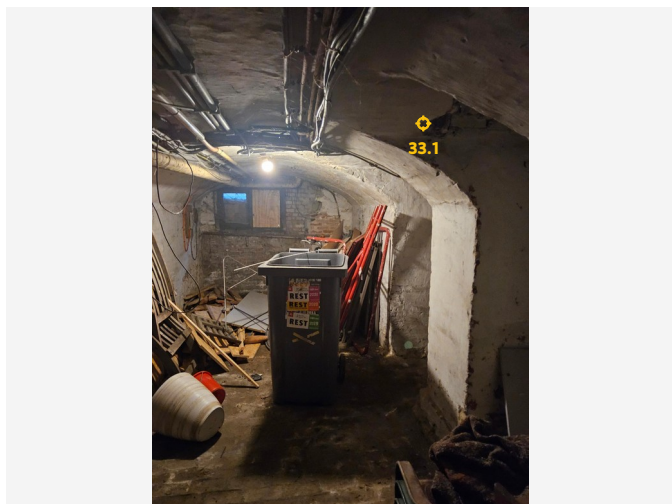

Overzichtsfoto

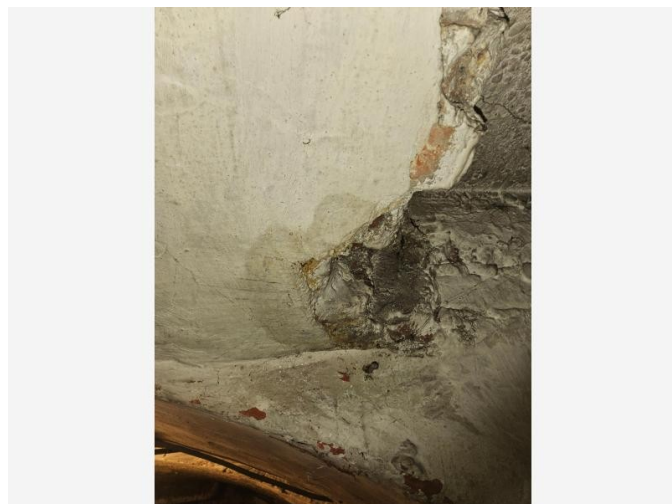

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
33.1	Mengmonster	2.1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk plafonds kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 48,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,48 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 34: Cementering buitengevels achterbouw

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.2: Gelijkvloers
- Plan 2.11: Dakenplan


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
34.1	Mengmonster	5.2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementering buitengevels achterbouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 2.000,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	2.000,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

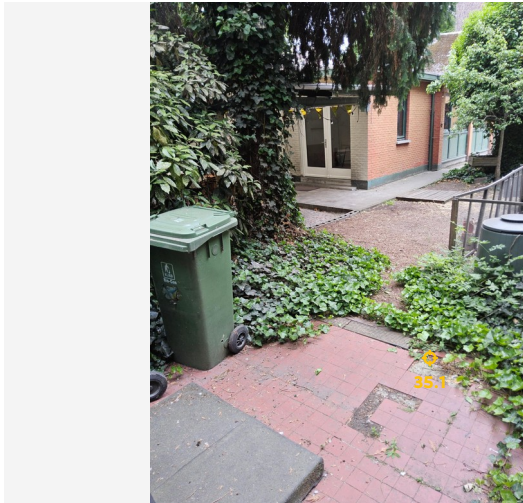

Overzichtsfoto

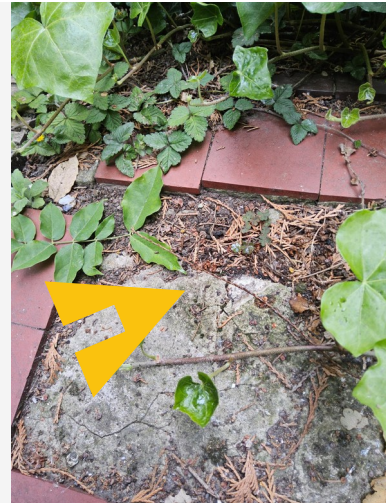

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Terras

- Plan 3.1: Terras


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
35.1	Mengmonster	9.2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Lijm laag vloertegels terras hoofdgebouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 20,00 m ² - 10,00 mm - 1 stuk
Totaal volume	0,20 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

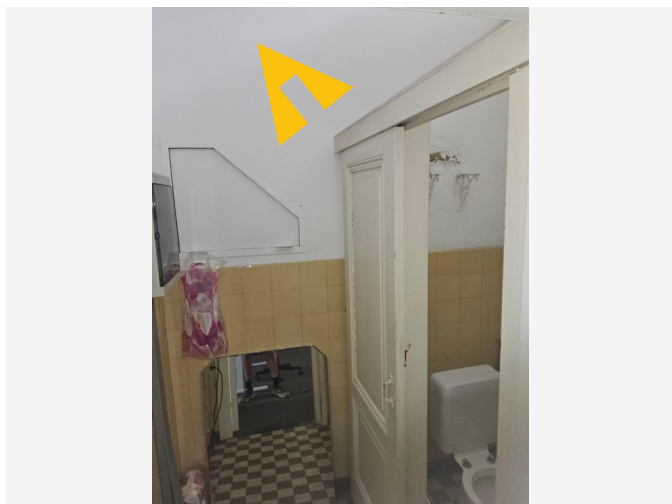

Overzichtsfoto

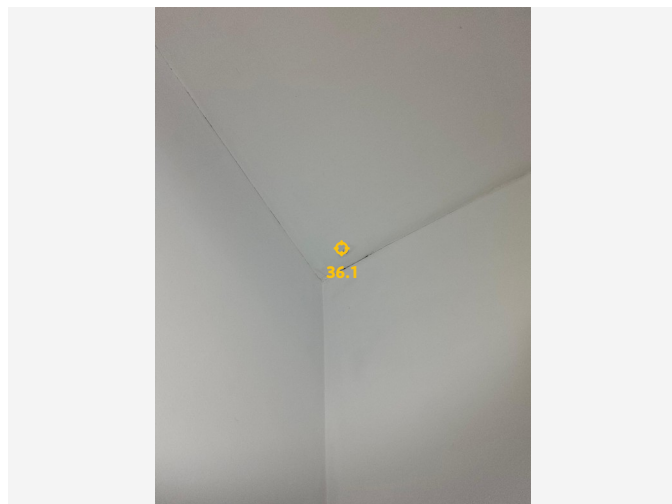

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: Gelijkvloers
- Plan 1.10: Eerste verdieping
- Plan 1.14: Tweede verdieping

Detailinformatie

Monsternamen

#	Type	Referentie	Resultaat
36.1	Mengmonster	2.2	Geen asbest
36.2	Mengmonster	2.3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk plafonds hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 330,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	3,30 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Geen pleisterwerk in een natte ruimte. Alle andere plafonds werden afgewerkt met niet-asbestverdachte gipskartonplaten of niet-asbestverdachte tegels. Geen onderzoek van de achterliggende ruimtes mogelijk binnen het kader van het niet-destructief onderzoek.

Fiche 37: Pleisterwerk type 2 binnenmuren inkomhal en trappenhal hoofdgebouw

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Gelijkvloers
- Plan 1.11: Eerste verdieping


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
37.1	Mengmonster	1.2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk type 2 binnenmuren inkomhal en trappenhal hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 150,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,50 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

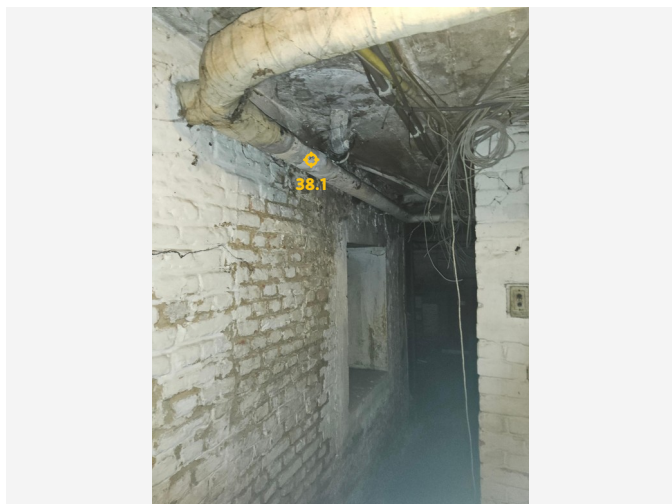

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Kelder

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
38.1	Mengmonster	7.1	Geen asbest
38.2	Mengmonster	7.2	Geen asbest
38.3	Mengmonster	7.3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Leidingisolatie kelder hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 48,00 m - 60,00 cm - 20,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	5,76 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Sommige delen leidingisolatie bevatten geen gips. Deze delen zijn niet asbestverdacht.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers
- Plan 1.11: Eerste verdieping
- Plan 1.15: Tweede verdieping


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
39.1	Mengmonster	5.3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementering buitengevels hoofdgebouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 8.000,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	8.000,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

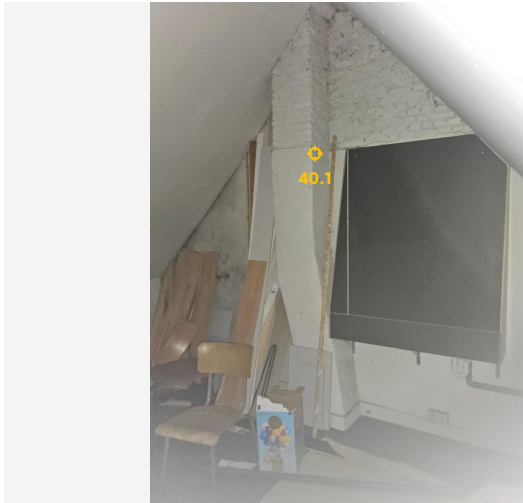

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 2: Achterbouw

- Plan 2.1: Gelijkvloers
- Plan 2.6: Eerste verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
40.1	Mengmonster	5.1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Cementering binnenwanden achterbouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 500,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	500,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.