Asbestinventarisattest

Edg. Tinelstraat 1, 9660 Brakel

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER
OVAM

Attestnummer : **20251223-000119.000**
Uitgegeven op : **23.12.2025**
Geldig tot : **23.12.2035**

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

9	2	0
Asbestmaterialen	**Beperkingen**	**Uitsluitingen**

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

1	**Asbestmateriaal**	Dringend verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Dringend maatregelen nemen
4	**Asbestmaterialen**	Verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Maatregelen nemen
4	**Asbestmaterialen**	Zorgvuldig beheren

Werken gepland? Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : **Stefan Renaer - DES-KR53V**
Procescertificaat : **Stefan Renaer Landmeter-expert bv - ORG-BBBS9**
KBO-nummer : **0738695085**

Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.
Dringend maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Zorgvuldig beheren	Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer 2
Geïnspecteerde zones 6
Zone 1: Hoofdgebouw 7
Plan 1.1: Kelder 8
Plan 1.2: Kelder 9
Plan 1.3: Pleisterwerk muren 10
Plan 1.4: Pleisterwerk plafonds 11
Plan 1.5: Gelijkvloers 12
Plan 1.6: Gelijkvloers 13
Plan 1.7: Gelijkvloers 14
Plan 1.8: Verdieping 15
Plan 1.9: Verdieping 16
Plan 1.10: Dakplan 17
Plan 1.11: Dakplan 18
Zone 2: Carport 19
Plan 2.1: Carport 20
Zone 3: Tuinhuis 21
Plan 3.1: Tuinhuis 22
Plan 3.2: Tuinhuis 23
Zone 4: Ingezonken garagetoegang 24
Plan 4.1: Kelder 25
Asbestmaterialen 26
Fiche 1: Schalies en nokken zolder 27
Fiche 2: Buis doorvoer kelder 30
Fiche 3: Schalies carport 34
Fiche 4: Schalies dak 38
Fiche 5: Roetluik schouwen 42
Fiche 6: Mastiek ramen buiten 46
Fiche 7: Eternietbuis zolder 50
Fiche 8: Mastiek ramen binnen 54
Fiche 9: Bakeliet 58
Beperkingen 62
Fiche 10: Schouwen 63
Fiche 11: Kruipkelder 64
Adviezen 65
Fiche 12: Tuinhuis 66

Fiche 13: Afrit garage 67
Fiche 14: Kelder 68
Fiche 15: Vloeren, plinten en faiences 69
Fiche 16: Mastiek ramen 2008 70
Fiche 17: Lichte constructiewanden 71
Fiche 18: Carport 72
Fiche 19: Plafonds uit niet asbestverdacht materiaal 73
Fiche 20: Riolering en putjes 74
Fiche 21: Vloerzeil slaapkamers 75
Fiche 22: Venstertabletten 76
Geen asbest 77
Fiche 23: Pakking radiatoren 78
Fiche 24: Afdichting ramen/gevels 80
Fiche 25: Massal schouw 82
Fiche 26: Pleisterwerk muren 84
Fiche 27: Pleisterwerk plafonds 86
Fiche 28: Koord kachel 88
Fiche 29: Golfplaten tuinhuis 90
Overige ruimtes en materialen 92
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen 93
Niet aanwezige ruimtes en materialen 95
Toelichting 96

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hoofdgebouw

Tijdens de inspectie vastgesteld:

8 Asbestmaterialen

2 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

8 Adviezen

6 Geen asbest

Plan 1.1: Kelder

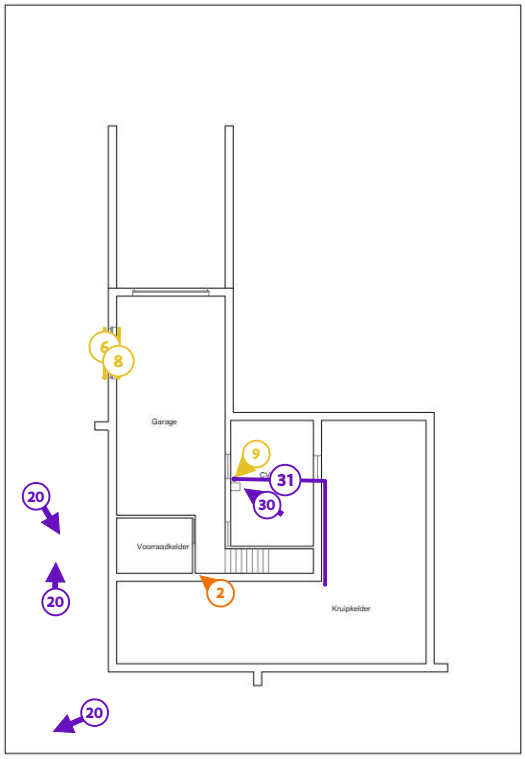

Legende van plan 1.1: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
2. Buis doorvoer kelder	Asbestmateriaal	Verwijderen
6. Mastiek ramen buiten	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8. Mastiek ramen binnen	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
9. Bakeliet	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
20. Riolering en putjes	Advies	-
30. Verwarmingsinstallatie	Overige ruimte of materiaal	-
31. Leidingisolatie	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.2: Kelder

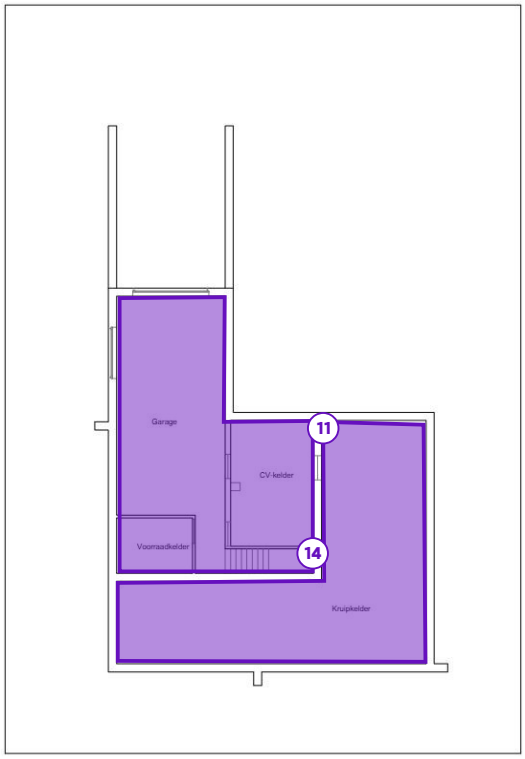

Legende van plan 1.2: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
11. Kruipkelder	Beperking	-
14. Kelder	Advies	-

Plan 1.3: Pleisterwerk muren

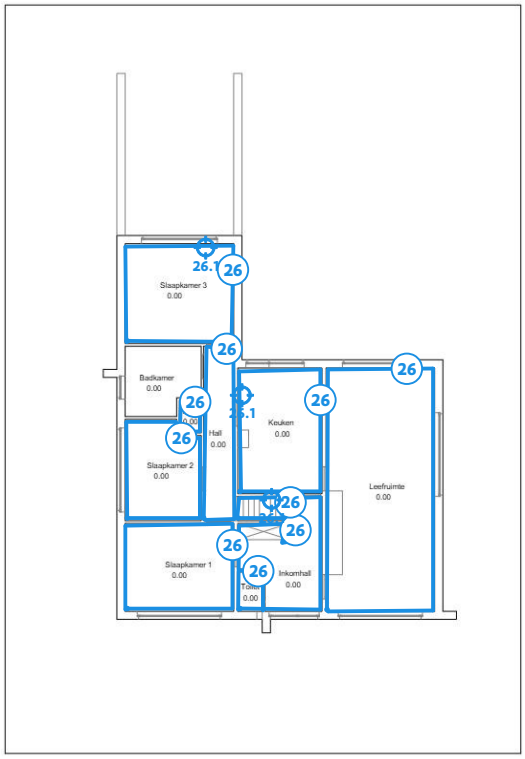

Legende van plan 1.3: Pleisterwerk muren

Beschrijving	Type	Actie
26. Pleisterwerk muren	Geen asbest	-
26.1 Code: MM01	Mengmonster	-

Plan 1.4: Pleisterwerk plafonds

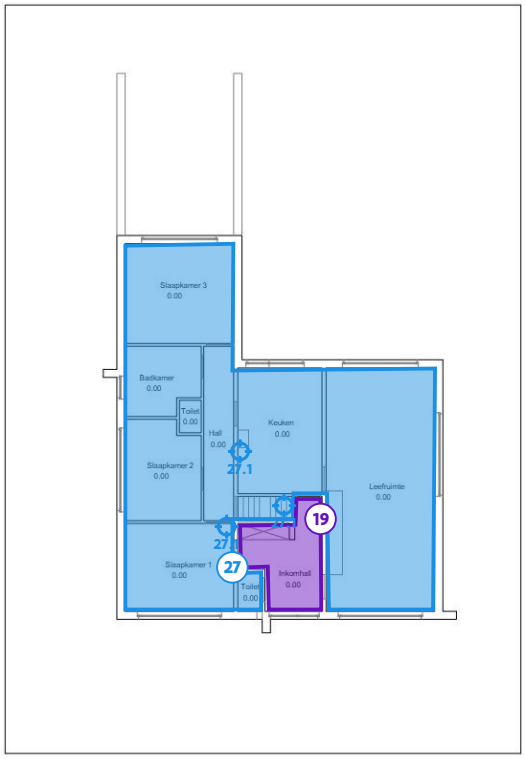

Legende van plan 1.4: Pleisterwerk plafonds

Beschrijving	Type	Actie
19. Plafonds uit niet asbestverdacht materiaal	Advies	-
27. Pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
27.1 Code: MM02	Mengmonster	-

Plan 1.5: Gelijkvloers

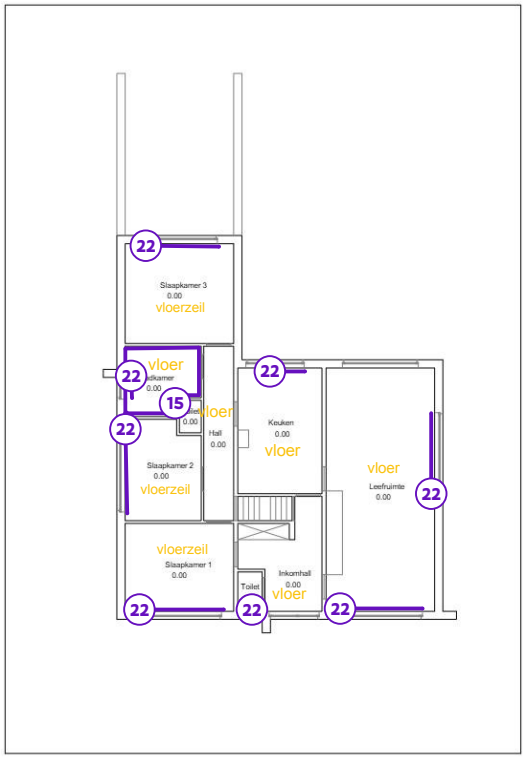

Legende van plan 1.5: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
15. Vloeren, plinten en faiences	Advies	-
21. Vloerzeil slaapkamers	Advies	-
22. Venstertabletten	Advies	-

Plan 1.6: Gelijkvloers

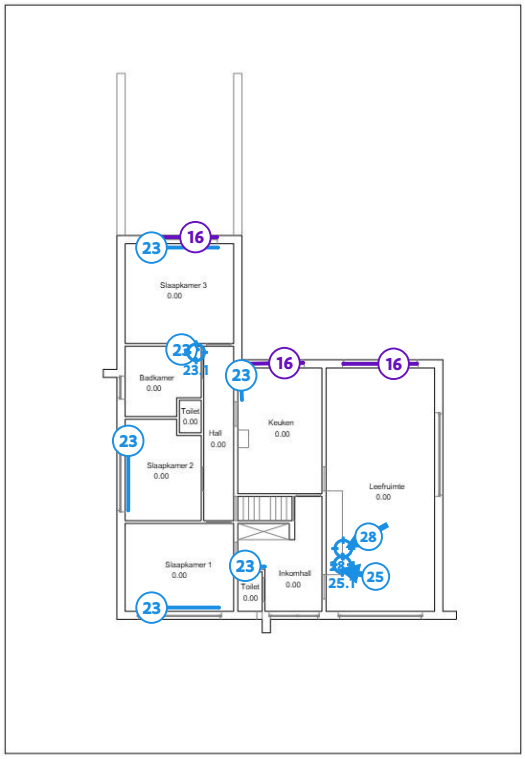

Legende van plan 1.6: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
16. Mastiek ramen 2008	Advies	-
23. Pakking radiatoren	Geen asbest	-
23.1 Code: MM04	Puntmonster	-
25. Massal schouw	Geen asbest	-
25.1 Code: MM05	Puntmonster	-
28. Koord kachel	Geen asbest	-
28.1 Code: MM03	Puntmonster	-

Plan 1.7: Gelijkvloers

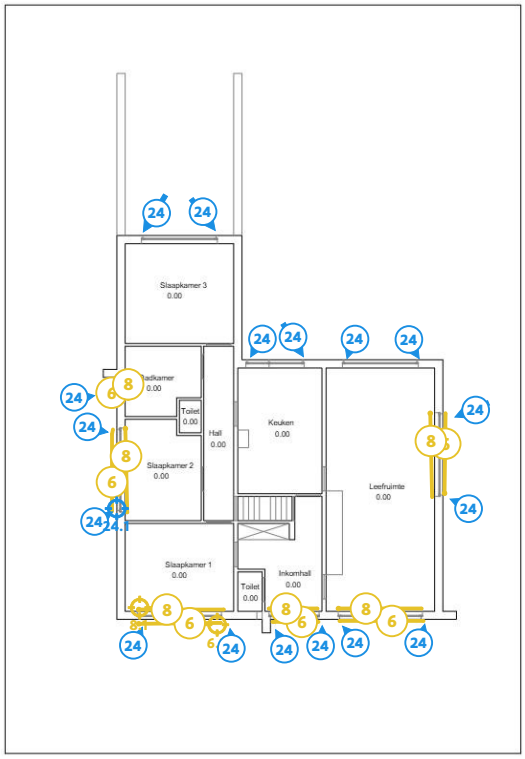

Legende van plan 1.7: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
6. Mastiek ramen buiten	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
6.1 Code: MM10	Puntmonster	-
8. Mastiek ramen binnen	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
8.1 Code: MM06	Puntmonster	-
24. Afdichting ramen/gevels	Geen asbest	-
24.1 Code: MM11	Puntmonster	-

Plan 1.8: Verdieping

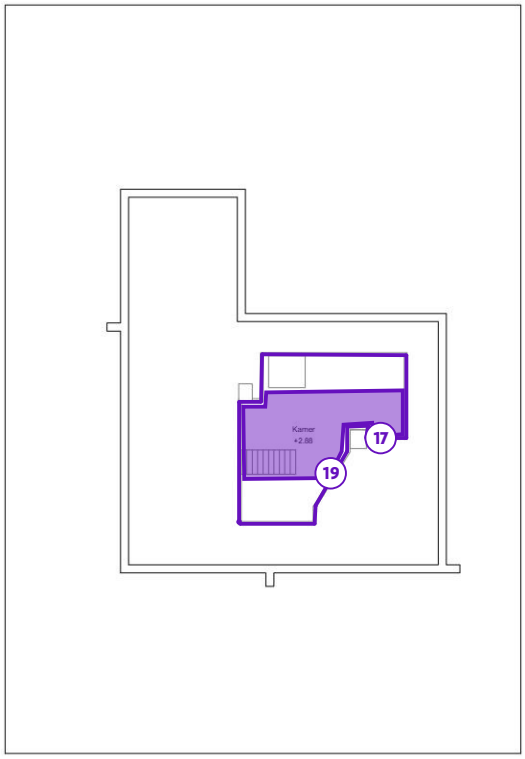

Legende van plan 1.8: Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
17. Lichte constructiewanden	Advies	-
19. Plafonds uit niet asbestverdacht materiaal	Advies	-

Plan 1.9: Verdieping

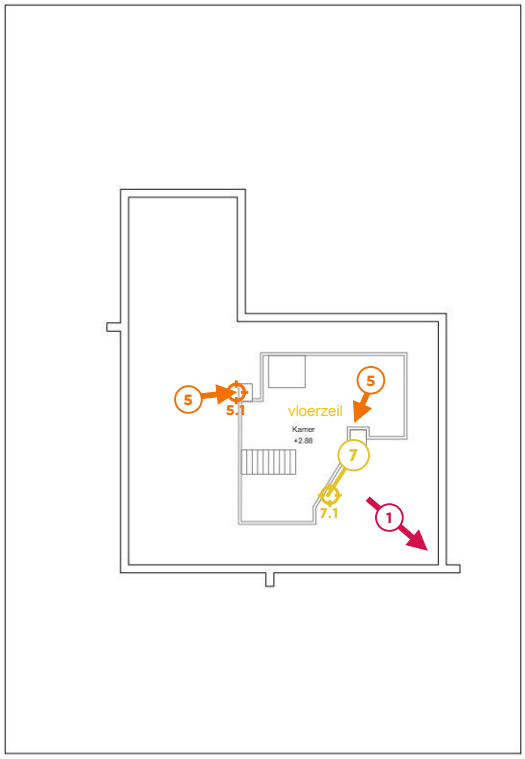

Legende van plan 1.9: Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
1. Schalies en nokken zolder	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
5. Roetluik schouwen	Asbestmateriaal	Verwijderen
5.1 Code: MM07	Puntmonster	-
7. Eternietbuis zolder	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
7.1 Code: MM08	Puntmonster	-
21. Vloerzeil slaapkamers	Advies	-

Plan 1.10: Dakplan

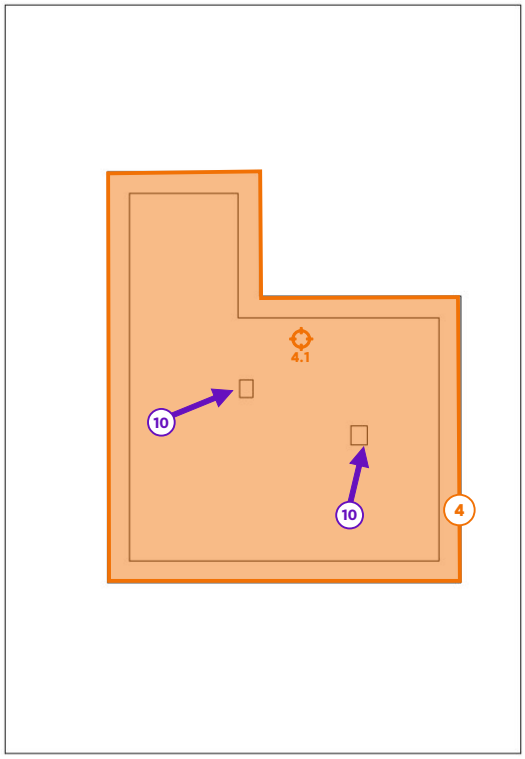

Legende van plan 1.10: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
4. Schalies dak	Asbestmateriaal	Verwijderen
4.1 Code: MM09	Puntmonster	-
10. Schouwen	Beperking	-

Plan 1.11: Dakplan

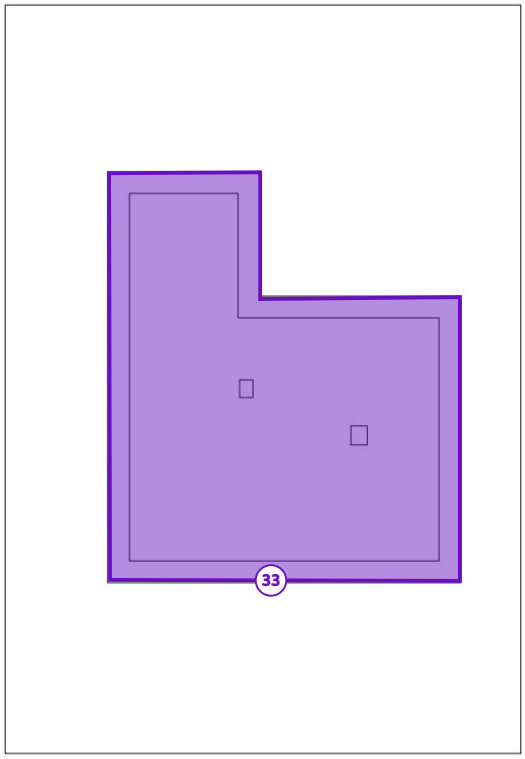

Legende van plan 1.11: Dakplan

Beschrijving	Type	Actie
33. Onderdak	Overige ruimte of materiaal	-

Zone 2: Carport

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

0 Geen asbest

Plan 2.1: Carport

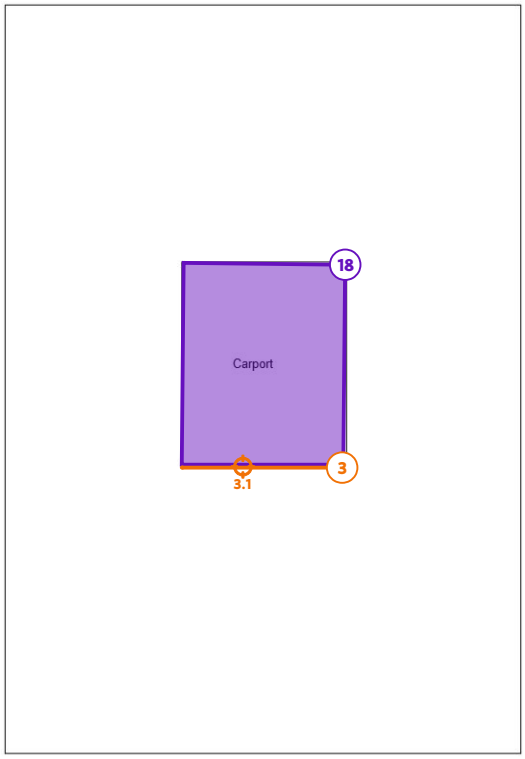

Legende van plan 2.1: Carport

Beschrijving	Type	Actie
3. Schalies carport	Asbestmateriaal	Verwijderen
3.1 Code: MM13	Puntmonster	-
18. Carport	Advies	-

Zone 3: Tuinhuis

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

1 Geen asbest

Plan 3.1: Tuinhuis

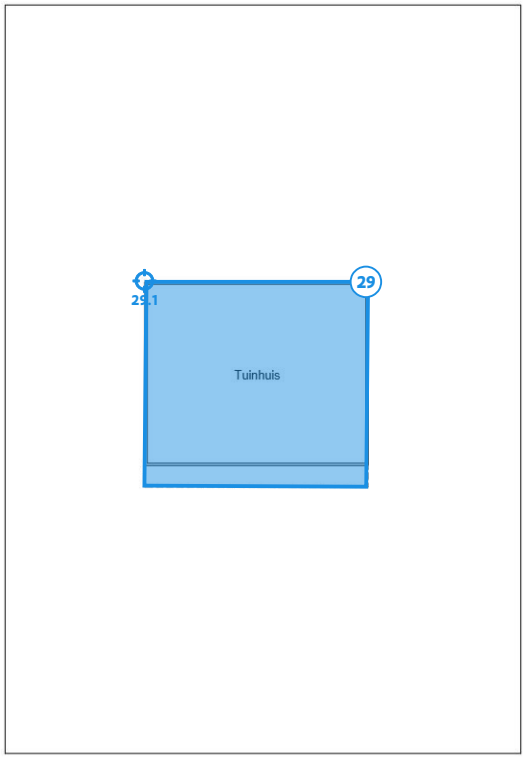

Legende van plan 3.1: Tuinhuis

Beschrijving	Type	Actie
29. Golfplaten tuinhuis	Geen asbest	-
29.1 Code: MM12	Puntmonster	-

Plan 3.2: Tuinhuis

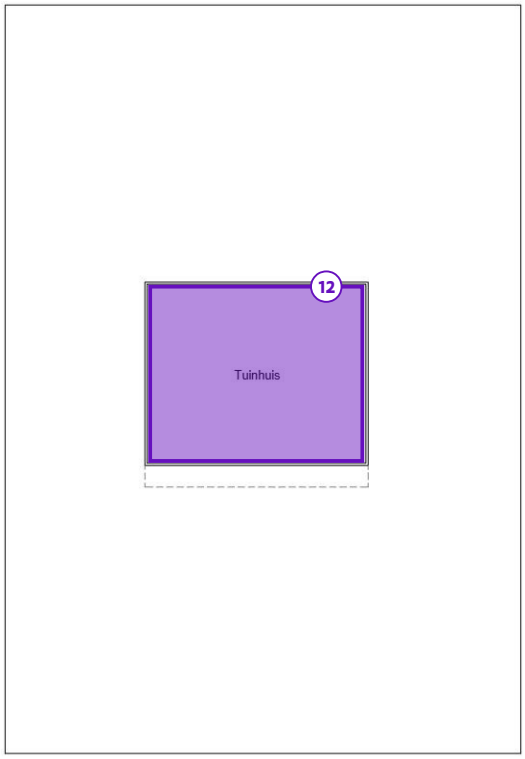

Legende van plan 3.2: Tuinhuis

Beschrijving	Type	Actie
12. Tuinhuis	Advies	-

Zone 4: Ingezonken garagetoegang

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

0 Geen asbest

Plan 4.1: Kelder

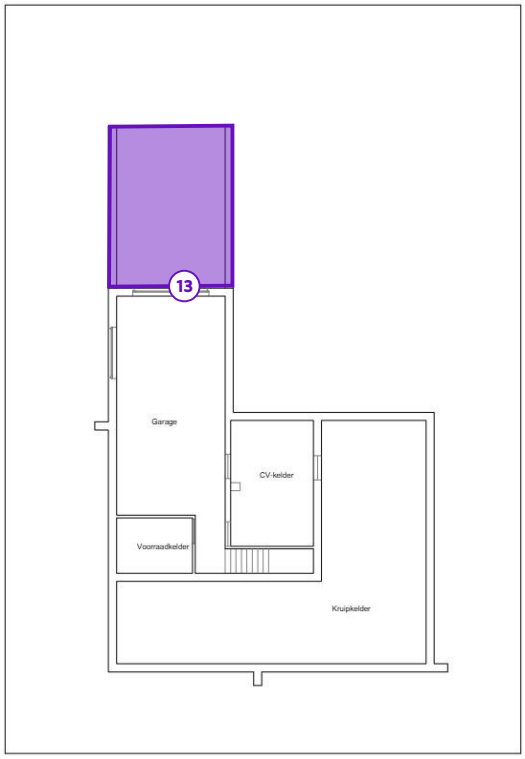

Legende van plan 4.1: Kelder

Beschrijving	Type	Actie
13. Afrit garage	Advies	-

Asbestmaterialen

Fiche 1: Schalies en nokken zolder

Asbestmateriaal - afvalstof

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder het asbestafval.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  "Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

  - er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar

beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Verdieping

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, breken, zagen, ...

Technische gegevens

Beschrijving	Schalies en nokken zolder
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Geen resten aanwezig
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmaterialen	• Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle • Dak- en gevelbekleding - Nok, windveer, boeiboord
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 25,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	25,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is slechts een schatting en mag niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 2: Buis doorvoer kelder

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

- er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar

beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	Buis doorvoer kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schacht-koker (technisch)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,25 m^2 - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,006 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven oppervalktes zijn slechts schattingen en mogen niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 3: Schalies carport

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

  - er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar

beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Carport

- Plan 2.1: Carport

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
3.1	Puntmonster	MM13	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Schalies carport
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 1,90 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	1,90 m^2
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven oppervalktes zijn slechts schattingen en mogen niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 4: Schalies dak

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

- ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

- er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: Dakplan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	MM09	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Schalies dak
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 166,49 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	166,49 m^2
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheden zijn slechts een schatting en mogen niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 5: Roetluik schouwen

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

  - er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Verdieping

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
5.1	Puntmonster	MM07	Crocidoliet, Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Roetluik schouwen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schacht-koker (technisch)
Asbestmateriaal	Roetluik
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1,85 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1,85 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheden zijn slechts een schatting en mogen niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 6: Mastiek ramen buiten

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

  - er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar

beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder
- Plan 1.7: Gelijkvloers

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
6.1	Puntmonster	MM10	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Mastiek ramen buiten
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 8,24 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	8,24 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is slechts een schatting en mag niet gebruikt worden als maatstaf voor heffingen.

Fiche 7: Eternietbuis zolder

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

  - er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Verdieping

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
7.1	Puntmonster	MM08	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Eternietbuis zolder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Asbestmateriaal	Rookgaskanaal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 2,25 m - 120,00 cm - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,014 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheden zijn slechts een schatting en mogen niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 8: Mastiek ramen binnen

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

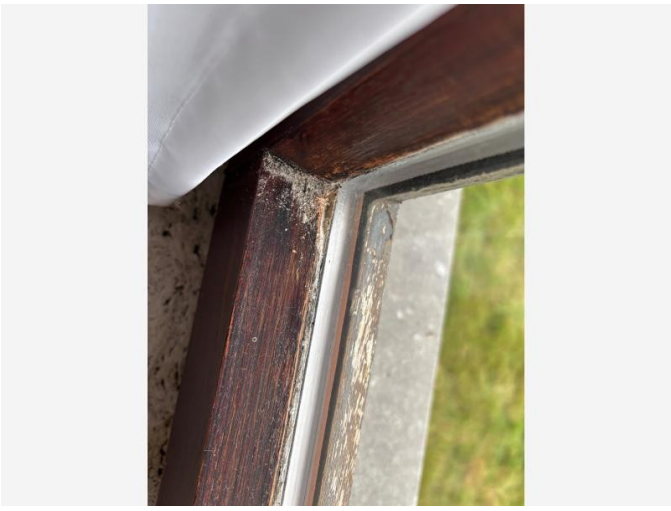

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

  - er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt - gooi asbestmaterialen nooit naar

beneden maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark.

Informeer u goed naar de geldende regels voor asbestinzameling.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder
- Plan 1.7: Gelijkvloers

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
8.1	Puntmonster	MM06	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Mastiek ramen binnen
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 5,36 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	5,36 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheden zijn slechts een schatting en mogen niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 9: Bakeliet

Asbestmateriaal

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  Dit volgens de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI TITEL 3 ASBEST, artikel VI.3-54 en bijlage VI3-2

  ”Indien u zelf asbest verwijdert, zorg er dan voor dat:

  - u zich vooraf informeert op www.asbestinfo.be - asbest verwijderen.

  - u een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall Cat III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel draagt.

  - ramen en deuren van de woning zijn gesloten en ventilatiesysteem is uitgeschakeld.

- er geen minderjarigen en/of derden aanwezig zijn.

- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken.

- u beschikt over een fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren.

- u weet hoe het asbestmateriaal veilig kan gedemonteerd worden zonder te beschadigen. Asbestelementen mogen enkel met de hand losgemaakt worden. Gebruik hiervoor alleen handwerktuigen zoals schroevendraaier of handzaag. Gebruik GEEN mechanische werktuigen.

- breken of beschadigen van het asbestmateriaal vermeden wordt.

- u beschikt over natte doeken om resten en stof weg te nemen.

Ruim nadien het asbestafval en beschermende kledij correct op:

- Stop asbestafval in dubbele verpakking en hou het zo intact mogelijk.

- hou asbestafval gescheiden van ander afval.

- vouw de gebruikte, verontreinigde afdekfolies en natte doeken op en stop ze bij het asbestafval.

- zeker niet stofzuigen! maak schoon met water en voer de dweilen nadien af als asbestafval.

- verlucht nadien het gebouw.

- spoel schoenen buiten af.

- Voer stofmasker en wegwerpoverall af als asbestafval.

- breng het dubbel verpakte asbestafval VEILIG WEG naar een asbestverwerkend bedrijf of indien toegelaten naar het gemeentelijk containerpark. Raadpleeg steeds op voorhand de voorwaarden van het recyclagebedrijf/containerpark..

Houd er rekening mee dat deze toepassingen vaak onder spanning staan. Het is daarom aan te raden om ook een elektricien te raadplegen, aangezien het werken aan of verwijderen van deze toepassingen specifieke technische kennis vereist.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, breken, ...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakeliet
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,25 m^2 - 0,30 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Dit volume werd niet gemeten, maar geschat op basis van een benadering voor de aanwezige toepassing. Deze schatting mag niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen. De elektriciteitsmeters zijn afgeschermd en er is dus niet kunnen nagegaan of het effectief bakeliet is. Bakeliet wordt beschouwd als een asbestverdachte toepassing, aangezien het in veel gevallen asbesthoudend is. Er is echter geen staalname uitgevoerd om de functionaliteit van de tellers en schakelaars niet in gevaar te brengen. De tellers zijn eigendom van de betreffende nutsmaatschappij.

Beperkingen

Fiche 10: Schouwen

Beperking

Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De binnenzijde en bovenkant van de schouw is in theorie inspecteerbaar langs de buitenzijde van de schouw (opening dak) maar in praktijk is dit niet haalbaar.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: Dakplan

Detailinformatie

(Asbest)materiaal	Rookgaskanaal
Karakterisatie	Asbest (verdacht)
Primaire drager	Ruimteverwarming

Fiche 11: Kruipkelder

Beperking

Situeringsfoto

Conclusie

Permanente beperking

Reden: Het onderzoek kan niet uitgevoerd worden binnen de bepalingen van de Welzijnswet

Uitleg van de asbestdeskundige: De kruipkelder hoeft niet onderzocht te worden omdat deze lager is dan 1,5m.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Kelder

Adviezen

Fiche 12: Tuinhuis

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Het tuinhuis bestaat uit hout. De vloer is een betonvloer. Er zijn geen asbestverdachte materialen aanwezig.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Tuinhuis

- Plan 3.2: Tuinhuis

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend op basis van een beoordeling met het blote oog.

Fiche 13: Afrit garage

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De afrit naar de garage is uitgevoerd in natuursteenkeien. De keerwanden zijn uitgevoerd in metselwerk en afgewerkt met een blauwe hardsteen. Er zijn geen asbestevrdachte materialen aanwezig.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Ingezonken garagetoegang

- Plan 4.1: Kelder

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Fiche 14: Kelder

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De kelder is opgetrokken in metselwerk, de vkloer bestaat uit betontegels en het plafond bestaat uit gewelven. Deze materialen zijn niet asbestverdacht. Onder de vloertegels kan eventueel een asbestverdachte lijm of onderlaag aanwezig zijn. Gezien er geen beschadigingen zijn, is dit niet vastgesteld. Indien buij renovatie asbestverdachte materialen te voorschijn komen, dienen deze eerst bemonsterd te worden vooraleer deze af te voeren.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Kelder

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend op basis van een beoordeling met het blote oog.

Fiche 15: Vloeren, plinten en faiences

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De vloertegels, plinten en faiences zelf zijn niet asbesthoudend. Echter is er mogelijks een onderliggende (asbestverdachte) lijmlaag aanwezig of een oude (asbestverdachte) vloer of onderlaag. Gezien er geen beschadigingen zijn aan vloeren en faiences kan dit niet vastgesteld worden zonder destructief onderzoek.

Bij eventuele werken dient hier extra aandacht aan besteed te worden en dienen de eventueel onderliggende lagen bemonsterd te worden.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Fiche 16: Mastiek ramen 2008

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

In de achtergevel werden de ramen vernieuwd en werden er geen asbestverdachte afdichtingen vatsgesteld ter hoogte van deze ramen. Het glas is vastgemaakt met siliconen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend op basis van een beoordeling met het blote oog.
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)

Fiche 17: Lichte constructiewanden

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De bovenverdieping (binnenwanden en schuine wanden) werden volledig afgwerkt met gipskartonplaten. Als deskundige kan ik geen uitspraak doen over eventuele asbestverdachte toepassingen die aanwezig zijn of verborgen zitten achter deze wanden. Bij renovaties, sloop of verbouwingen is het aan te raden een destructieve asbestinventaris op te stellen voor deze ruimte.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend op basis van een beoordeling met het blote oog.
Primaire drager	Binnenwand

Fiche 18: Carport

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De carport bestaat uit betonnen steunen met houten draagbalken en metalen dakplaten. De vloer bestaat uit betontegels.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Carport

- Plan 2.1: Carport

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend op basis van een beoordeling met het blote oog.

Fiche 19: Plafonds uit niet asbestverdacht materiaal

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De plafonds in de inkomhall en kamer verdieping zijn afgewerkt met niet-asbestverdachte materialen (planchetten). Deze toepassingen zijn niet asbestverdacht. Er is echter niet kunnen vaststeld worden of er mogelijk asbestverdachte of asbesthoudende materialen achter deze toepassingen aanwezig zijn. Bij renovatie of sloop is het aangeraden om een destructief onderzoek te laten uitvoeren van deze toepassingen.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Pleisterwerk plafonds
- Plan 1.8: Verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Plafond

Fiche 20: Riolering en putjes

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Aan de hand van niet-destructief onderzoek werden er geen asbestverdachte leidingen of afvoeren aangetroffen. Mijn advies is dat bij een grondige renovatie of afbraak alle putjes, leidingen en buizen via een destructief onderzoek worden nagekeken om alle materialen als nietasbesthoudend te catalogeren.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Fiche 21: Vloerzeil slaapkamers

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De vloer in de slaapkamers gelijkvloers en verdieping is afgewerkt met een niet asbestverdacht vloerzeil. Echter is er mogelijks een onderliggende (asbestverdachte) lijmlaag aanwezig. Gezien er geen beschadigingen zijn kan dit niet vastgesteld worden zonder destructief onderzoek.

Bij eventuele werken dient hier extra aandacht aan besteed te worden en dienen de eventueel onderliggende lagen bemonsterd te worden.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers
- Plan 1.9: Verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Fiche 22: Venstertabletten

Advies

Situeringsfoto

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Aan de hand van niet-destructief onderzoek werden er geen verdacht venstertabletten vastgesteld aan alle ramen. De meeste tabletten zijn in natuursteen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)

Geen asbest

Fiche 23: Pakking radiatoren

Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
23.1	Puntmonster	MM04	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pakking radiatoren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Bindmiddel van materiaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,25 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	0,25 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een ruwe schatting en is niet relevant gezien de toepassing niet asbesthoudend is.

Fiche 24: Afdichting ramen/gevels

Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
24.1	Puntmonster	MM11	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Afdichting ramen/gevels
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Bindmiddel van materiaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 8,24 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	8,24 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De opgegeven hoeveelheid is slechts een schatting en mag niet worden gebruikt als maatstaf voor heffingen.

Fiche 25: Massal schouw

Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
25.1	Puntmonster	MM05	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Massal schouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Inrichting (meubilair, ...)
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,25 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,003 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een ruwe schatting en is niet relevant gezien de toepassing niet asbesthoudend is.

Fiche 26: Pleisterwerk muren

Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Pleisterwerk muren

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
26.1	Mengmonster	MM01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 267,19 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,672 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een ruwe schatting en is niet relevant gezien de toepassing niet asbesthoudend is. Stalen genomen in de traphall naar de kelder, keuken (natte ruimte) en slaapkamer achteraan. De stookruimte is in de kelder en de wanden zijn niet gepleisterd en dus geen staalname mogelijk.

Fiche 27: Pleisterwerk plafonds

Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Pleisterwerk plafonds

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
27.1	Mengmonster	MM02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 104,19 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,042 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een ruwe schatting en is niet relevant gezien de toepassing niet asbesthoudend is. Stalen genomen in de traphall naar de kelder, keuken (natte ruimte) en slaapkamer vooraan. De stookruimte is in de garage en de wanden zijn niet gepleisterd en dus geen staalname mogelijk.

Fiche 28: Koord kachel

Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
28.1	Puntmonster	MM03	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Koord kachel
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Bindmiddel van materiaal	Weinig of geen bindmiddel (textiel, bevlokking, ...)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - aantal)	• 3,00 m - 1,57 cm - 1 stuk
Totale oppervlakte	0,047 m^2
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een ruwe schatting en is niet relevant gezien de toepassing niet asbesthoudend is.

Fiche 29: Golfplaten tuinhuis

Geen asbest

Overzichtsfoto

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Tuinhuis

- Plan 3.1: Tuinhuis

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
29.1	Puntmonster	MM12	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Golfplaten tuinhuis
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 24,46 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	24,46 m^2
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een ruwe schatting en is niet relevant gezien de toepassing niet asbesthoudend is.

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 30: Verwarmingsinstallatie	De verwarmingsinstallatie is van het type Viessman en er zijn geen asbestverdachte materialen waar te nemen. Deze dateert vermoedelijk van 2001.	Plan 1.1: Kelder
Fiche 31: Leidingisolatie	De leidingisolatie in de kelder bestaat uit glaswol en PVC omhulsel. In de kruipkelder bestaat deze uit galswol en omwonden met karton.	Plan 1.1: Kelder

Fiche 30: Verwarmingsinstallatie

Situeringsfoto

Detailfoto

Fiche 31: Leidingisolatie

Situeringsfoto

Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 32: Lift	Er is geen lift aanwezig.	-
Fiche 33: Onderdak	Steekproefsgewijs werd er vastgesteld dat er geen onderdak aanwezig is.	Plan 1.11: Dakplan

Fiche 33: Onderdak

Situeringsfoto

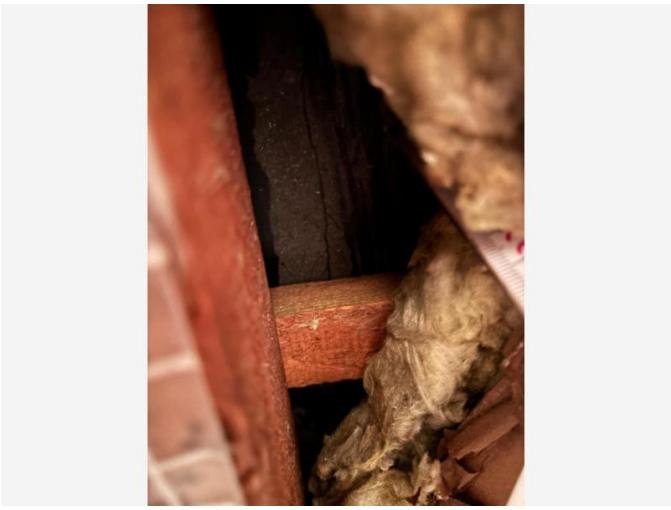

Detailfoto

Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerenderfgoed.be
- website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, …
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.