

## Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

NON CONFORME

Date inspection: 10/04/2024

Inspecteur: Ainis viaene

Mentor: -

Installateur: -

Étiquette d'identification:

N° TVA:-

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure:  
Metrel ET61557

Numéro de serie: 18460120

Date rapport: 10/04/2024

### Adresse de l'installation

Rue	Kasteelstraat
Numéro	9
Boîte	
Postcode	1650
Commune	Beersel
Pays	Belgique

### Installateur

Nom	-
N° TVA	-
Numéro de téléphone	-
E-mail	-

Type : maison

EAN : 541448820043333392

N° compteur : 20280946

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



### Type de contrôle:

 Distributeur: FLUVIUS  
 Nombres tableaux: 1  
 Prise de terre: Boucle

Visite de contrôle d'une installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Tension: 3~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombre de circuits: 25

Ri général: 0,364 MΩ

RE: 9,68 Ω

NOK

OK



**DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL**

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	25	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

**DESCRIPTION INSTALLATION**

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
18	C	20		2	2,5
1	C	16		2	2,5
1	C	6		2	1,5
4	C	16		2	1,5
1	C	25		3	4
1	C	6		2	2,5

<b>Contrôle visuel (général)</b>	NOK	<b>Contact direct</b>	OK	<b>Contact indirect</b>	OK
<b>Raccordement</b>	NOK	<b>schéma en annexe par Aceg asbl</b>	NA		
<b>Liaisons équipotentielles</b>	BON	<b>Section des conducteurs</b>	OK		
<b>Continuité</b>	OK	<b>Éclairage / machines</b>	NOK		

**REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES**

11.03 Adapter le(s) schéma(s) unifilaire(s) et le plan(s) de position à la réalité. (Livre 1 Section 2.12 - 2.13 et 3.1.2 et 9.1.2)

12.01 La valeur de la résistance d'isolement d'un ou plusieurs circuit(s) est insuffisante, celle-ci doit être au minimum de 0,5 Mohm (Livre 1 Sous-section 6.4.5.1.)

18.17 Canalisations non utilisées sont à enlever ou isoler aux extrémités.

19.03 Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux, boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes des interrupteurs, des prises de courant ou dans les structures de luminaires (Livre 1 Sous-section 5.2.6.1.)

nota/note 18 L'installation électrique doit être entièrement vérifiée selon les impositions du RGIE livre 1.

nota/note 3 Il n'est pas exclu de constater d'autres manquements au moment d'un deuxième contrôle et/ou en soumettant les schémas.

**CONCLUSION**

**L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le 10/4/2025. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

En outre pour les installations domestiques:

- la vérification de la disparition des infractions sera constatée par l'organisme agréé qui a réalisé la visite de contrôle
- le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions est informé dans un délai d'un an par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

**PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION**

L'inspecteur Ainis viaene

Ainis Viaene

ACEG/VZW - #186

**Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.**

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.

Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.

Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

**Qualité**

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.


Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

**Feuille de route pour une installation qui n'est pas conforme:**

Etape 1	Etape 2	Etape 3
Lisez ce protocole attentivement et faites en sortes que toutes les violations ont été mis en règle, et prenez notes des remarques éventuelle à retenir.	Quand toutes les violations ont été mis en ordre, reprenez contacte avec ACEG où avec l'inspecteur d'ACEG pour un nouveau rendez-vous.	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaire, ainsi que tout renseignements complémentaires.

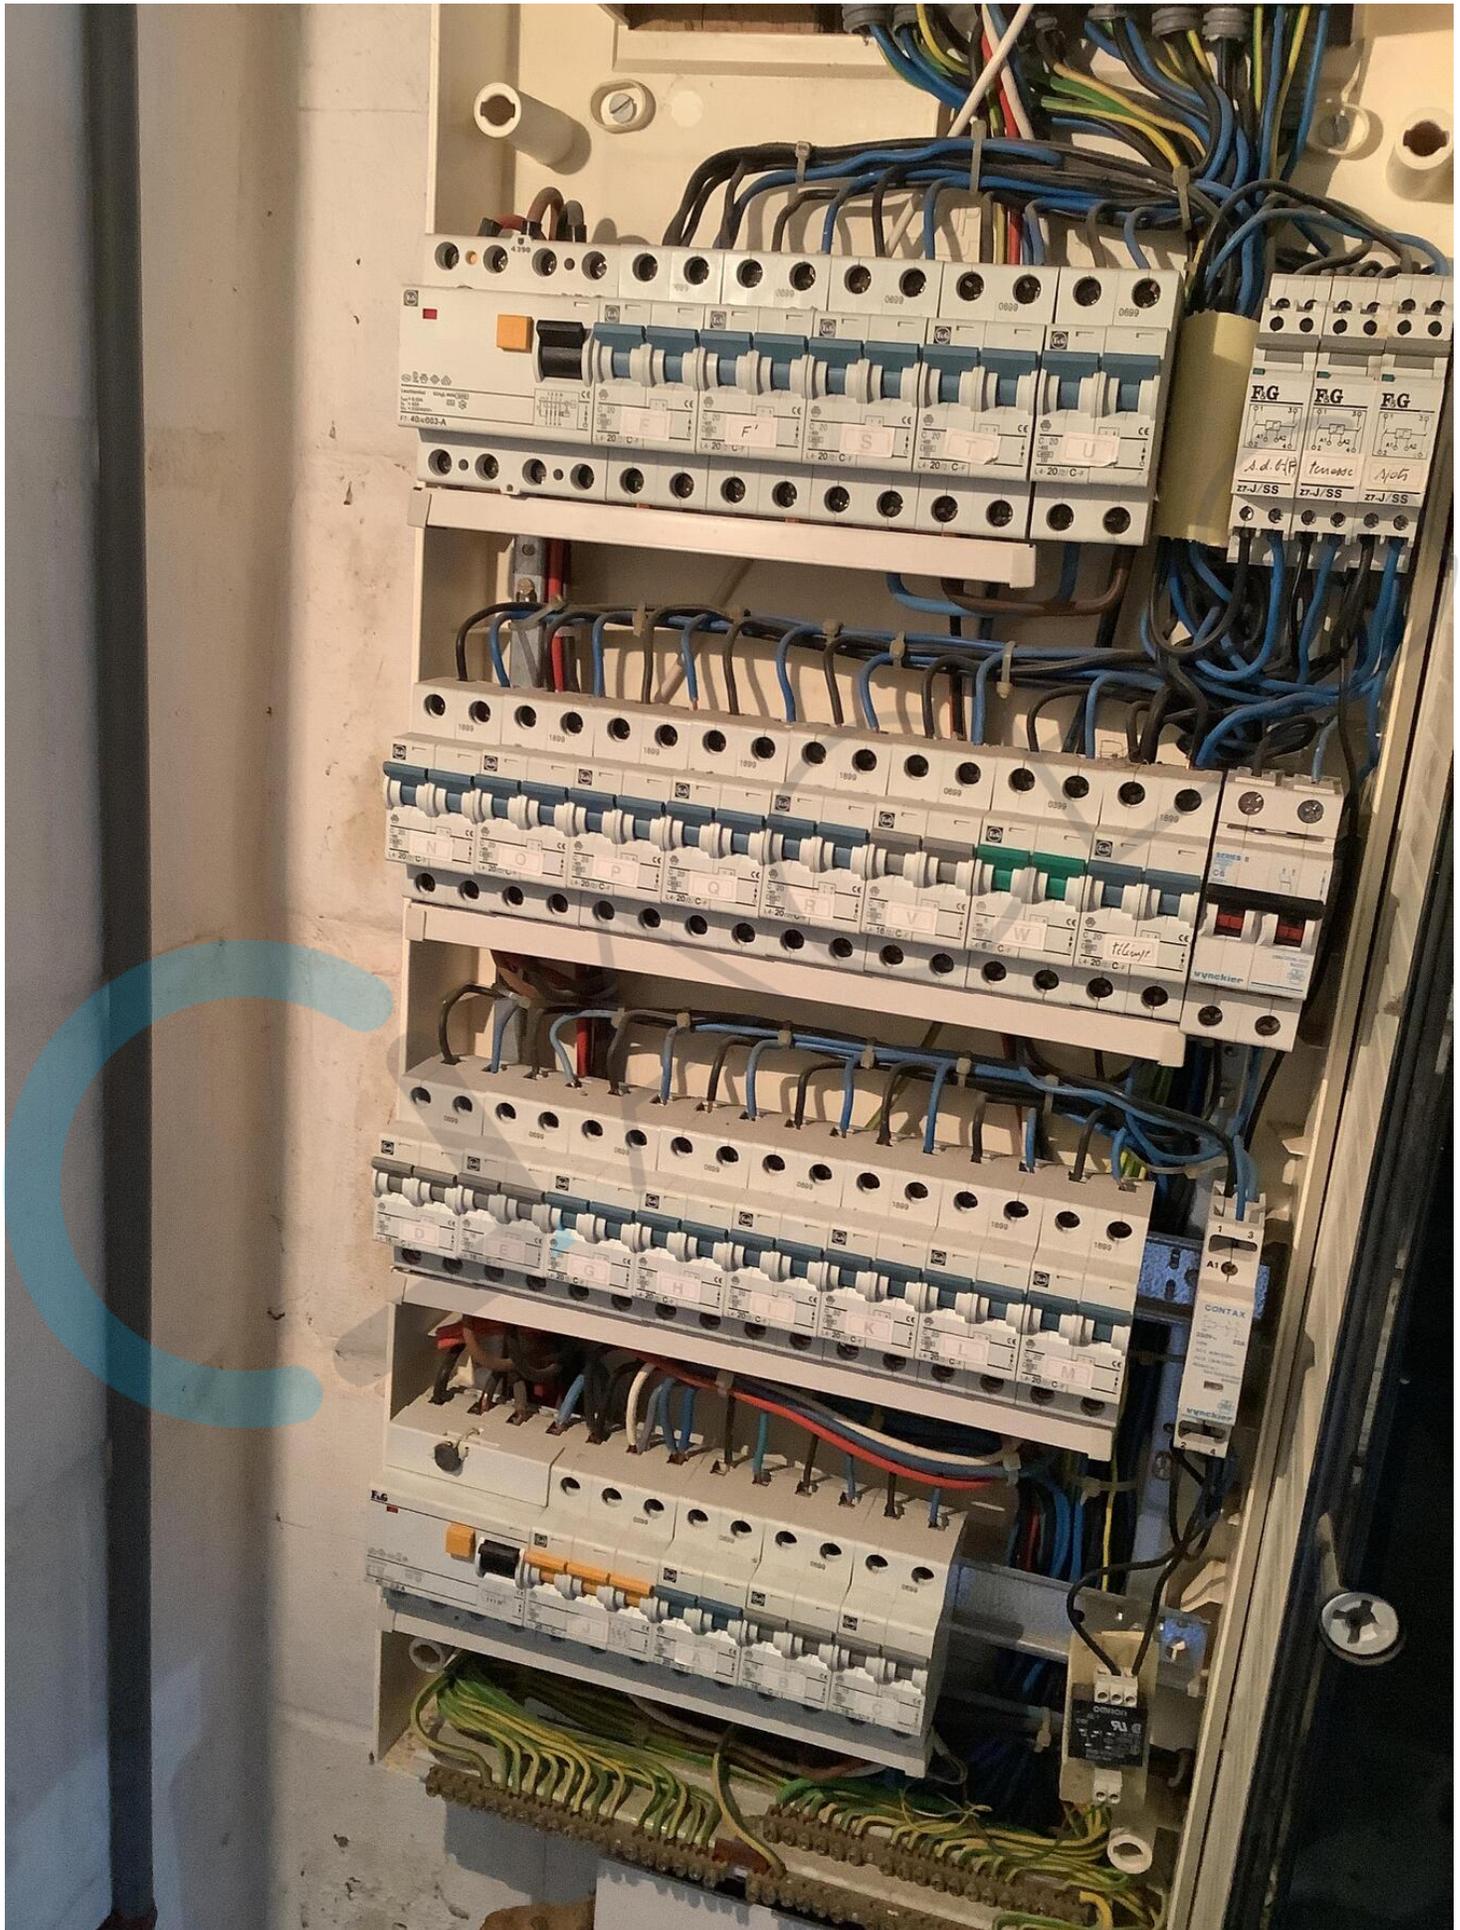

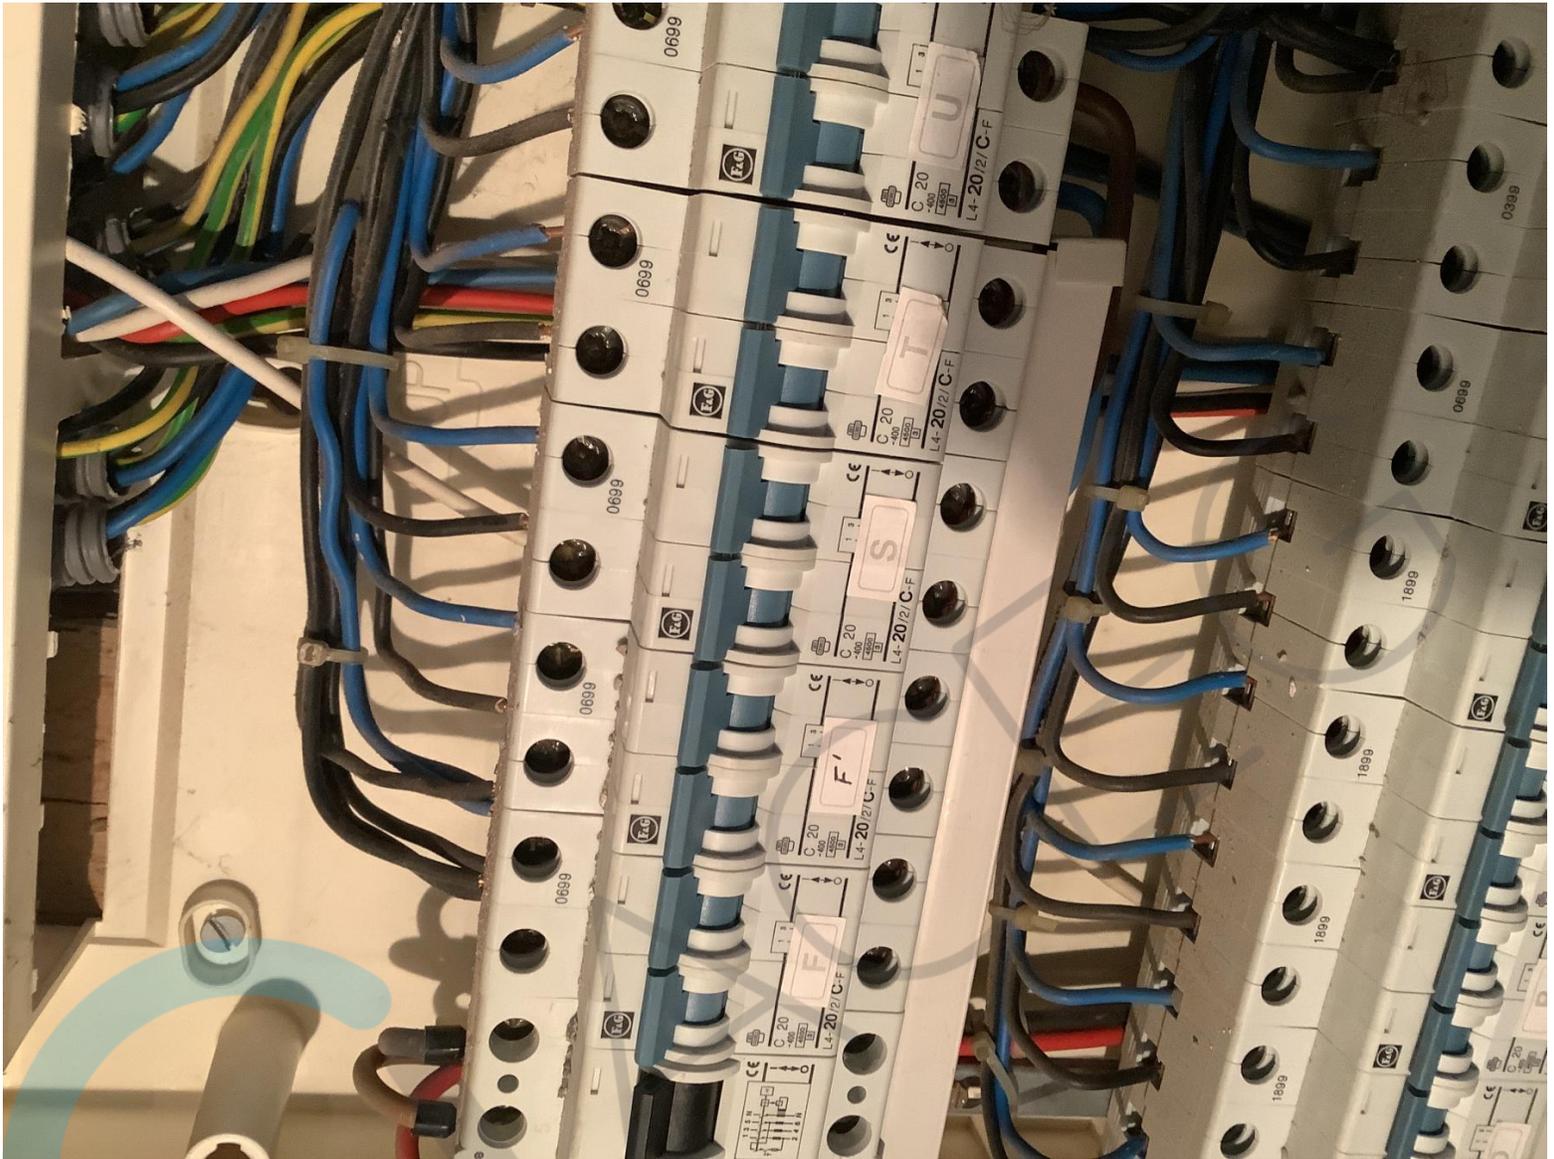


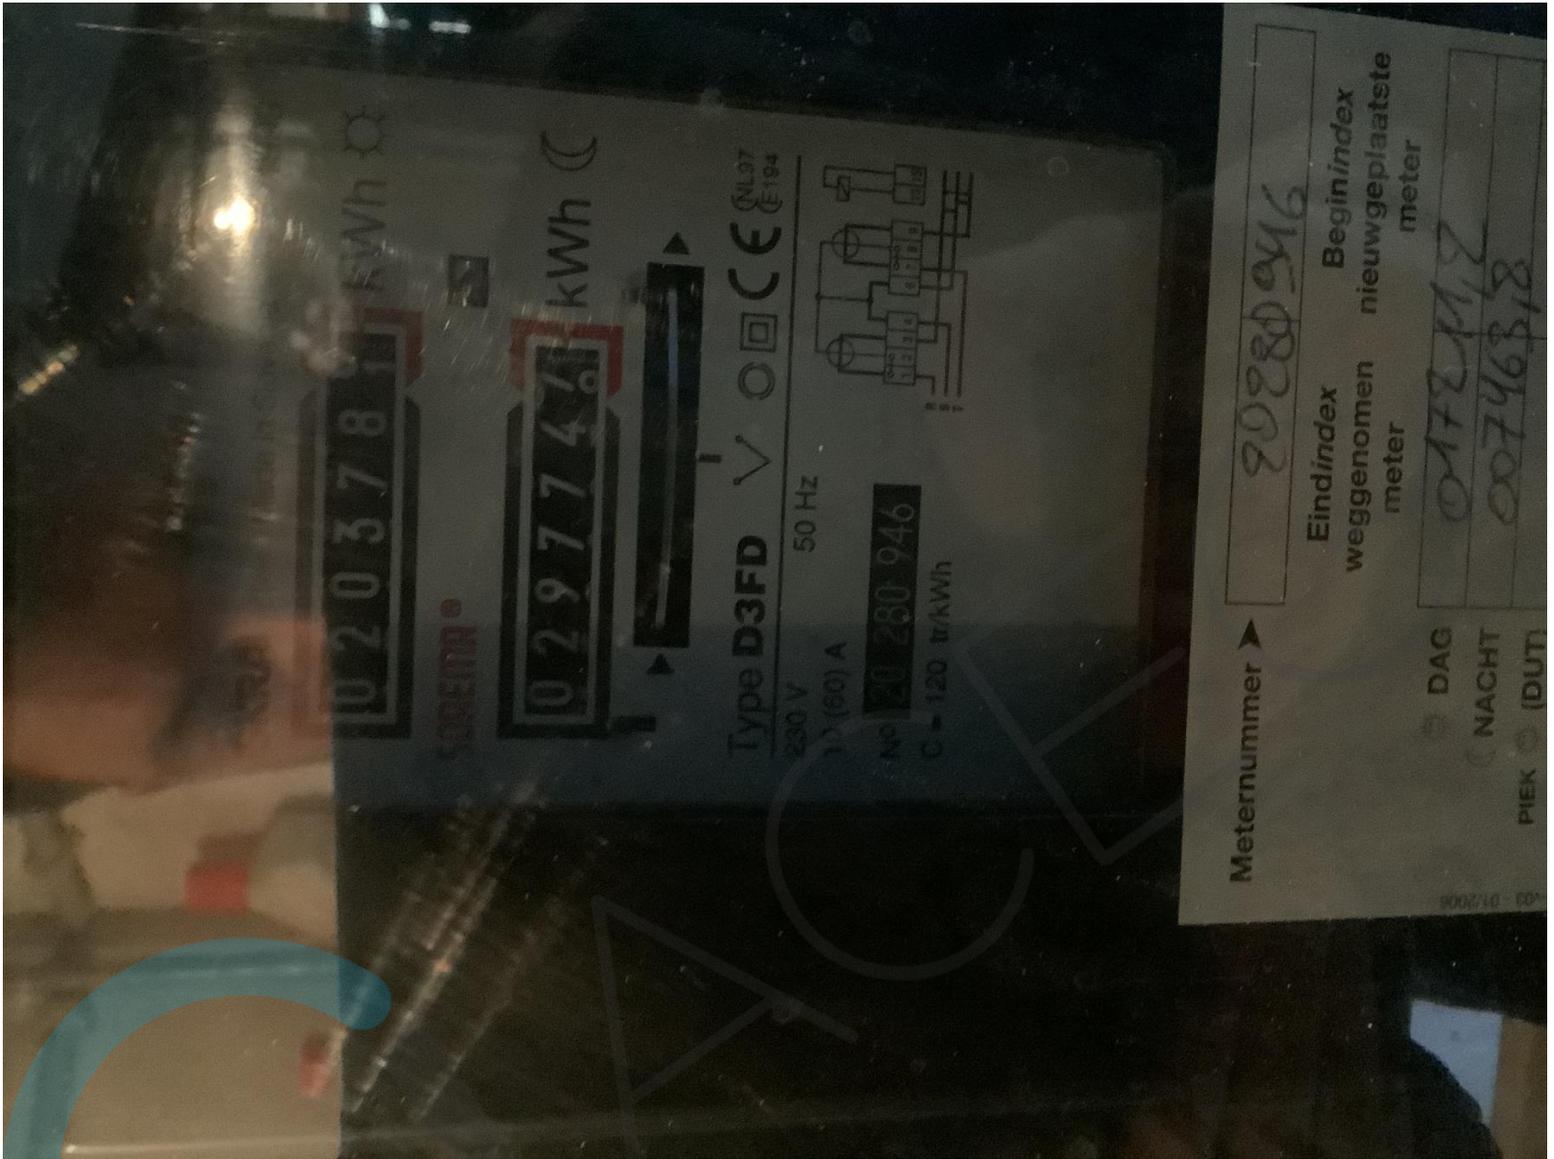




Signature ... / ... / 1999	Signature LIESSE ALAIN KASTEELSTRAAT 9	Signature ... / ... / 1999	Signature ... / ... / 1999


Groot-bijgardenstraat 302  
1601 Ruisbroek  
Tel: 02/378.05.05 Fax 02/378.01.94  
BTW: BE 405.589.068

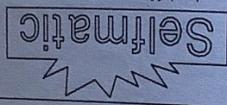


CONCEPTION ROBERT ELOY 1 888

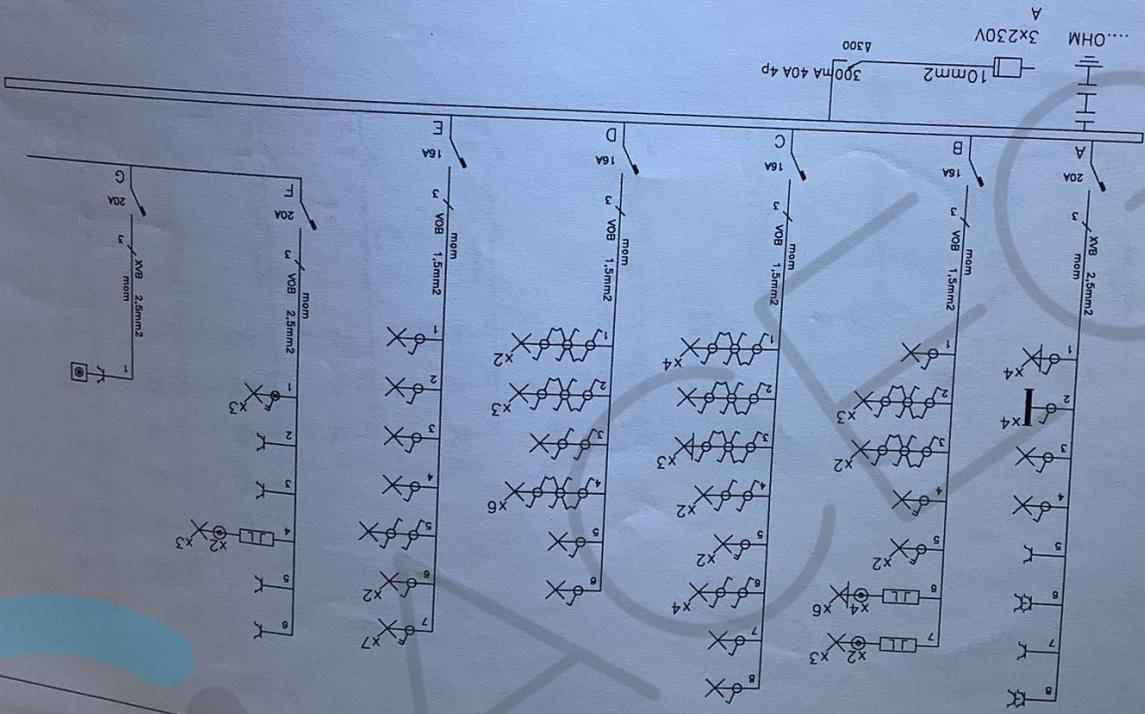


Signature	Signature	Signature
Organisme agréé	LIESSE ALAIN KASTEELSTRAT 9 1650 BEERSEL	.. / .. / 1999
Le responsable	.. / .. / 1999	Groot-bijgaardenstraat 302 1601 Ruisbroek Tel: 02/378.05.05 Fax 02/378.01.94 BTW: BE 405.589.068

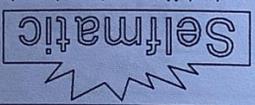

CONCEPTION ROOSE EDDY 1988

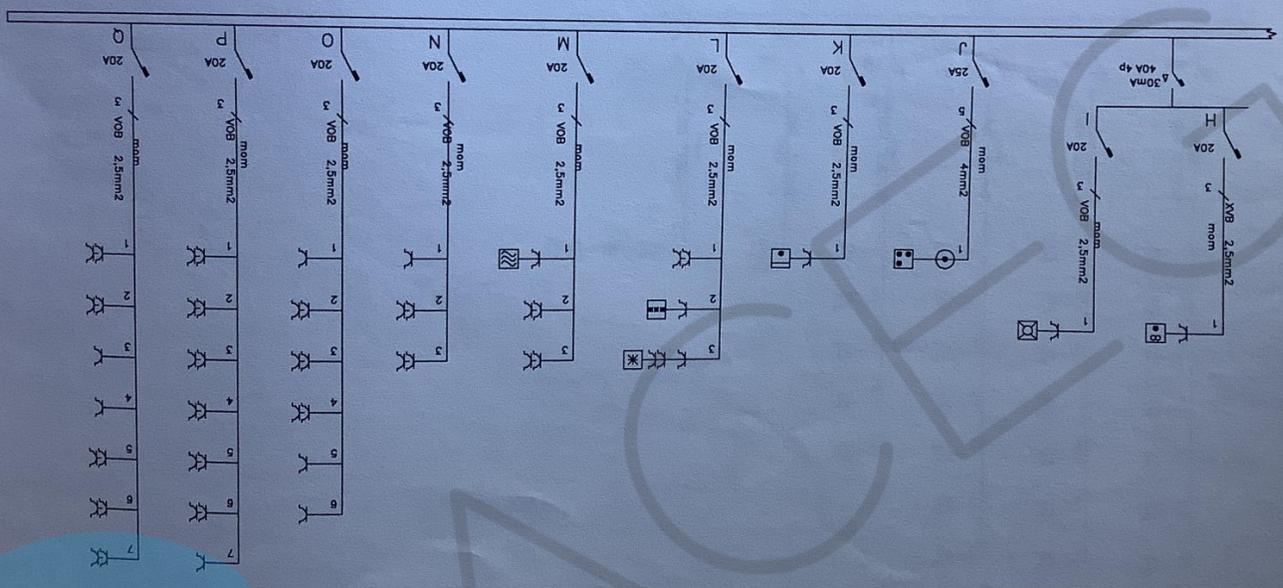


Signature	Signature	Signature
Organisme agréé .. / .. / 1999	LIESSE ALAIN KASTEELSTRAAT 9 1650 BEERSEL	Le responsable .. / .. / 1999

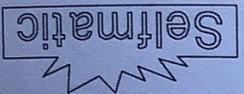



Groot-bijgardenstraat 302  
1601 Ruisbroek  
Tel: 02/378.05.05 Fax 02/378.01.94  
BTW: BE 405.589.068

CONCEPTION ROOSE EDY 1988

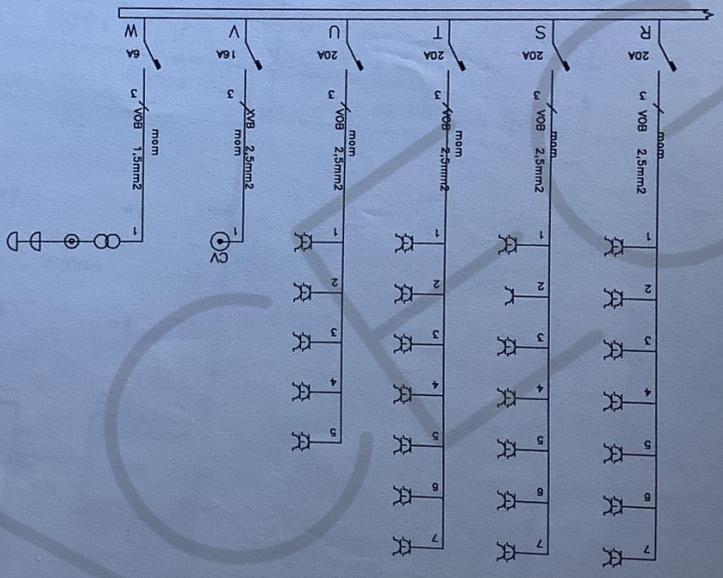


Groot-bijgaardenstraat 302 1601 Ruisbroek Tel: 02/378.05.05 Fax 02/378.01.94 BTW: BE 405.589.068	Signature .. / .. / 1999	Signature .. / .. / 1999	Signature .. / .. / 1999
<b>Selfmatic</b>	Le responsable	Propriétaire	Organisme agréé

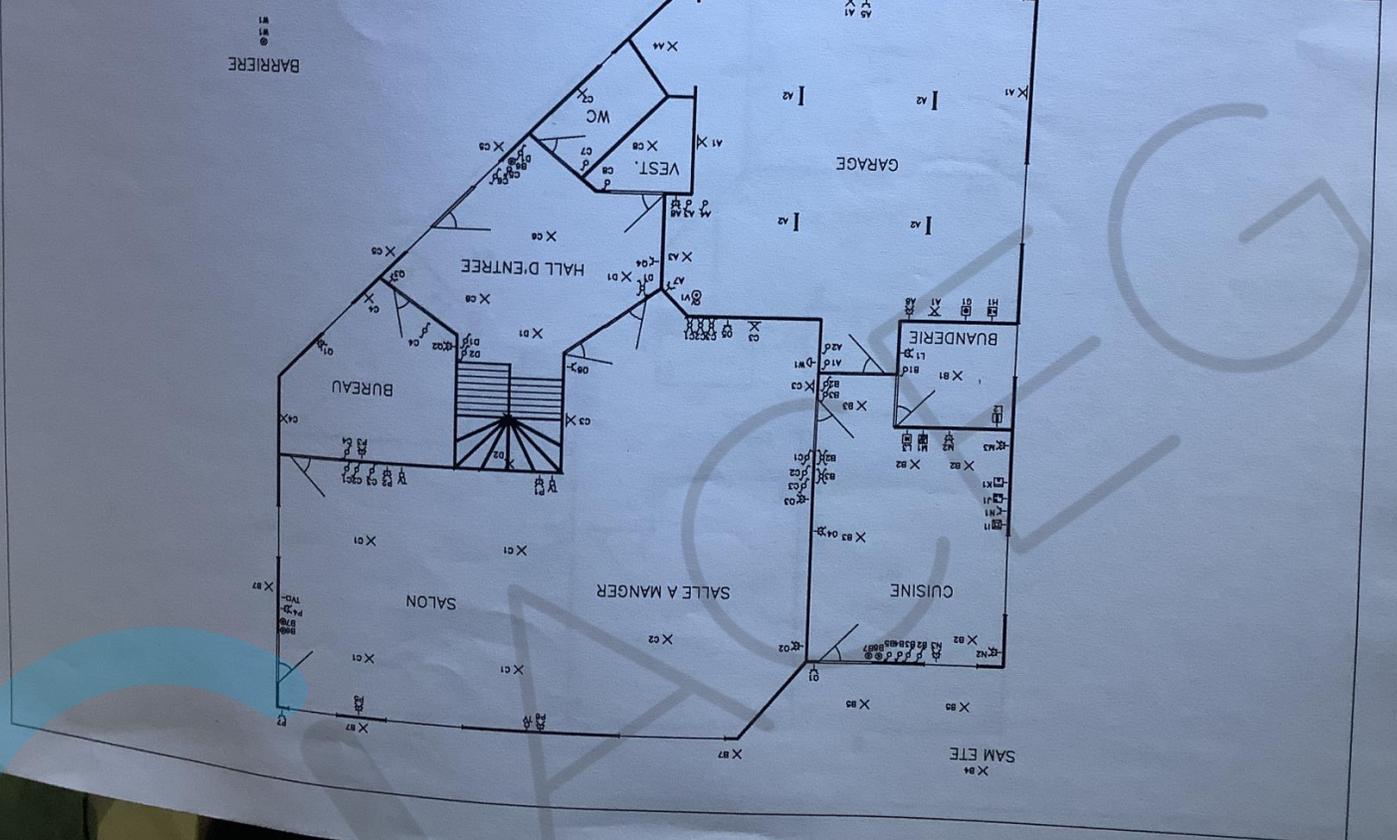

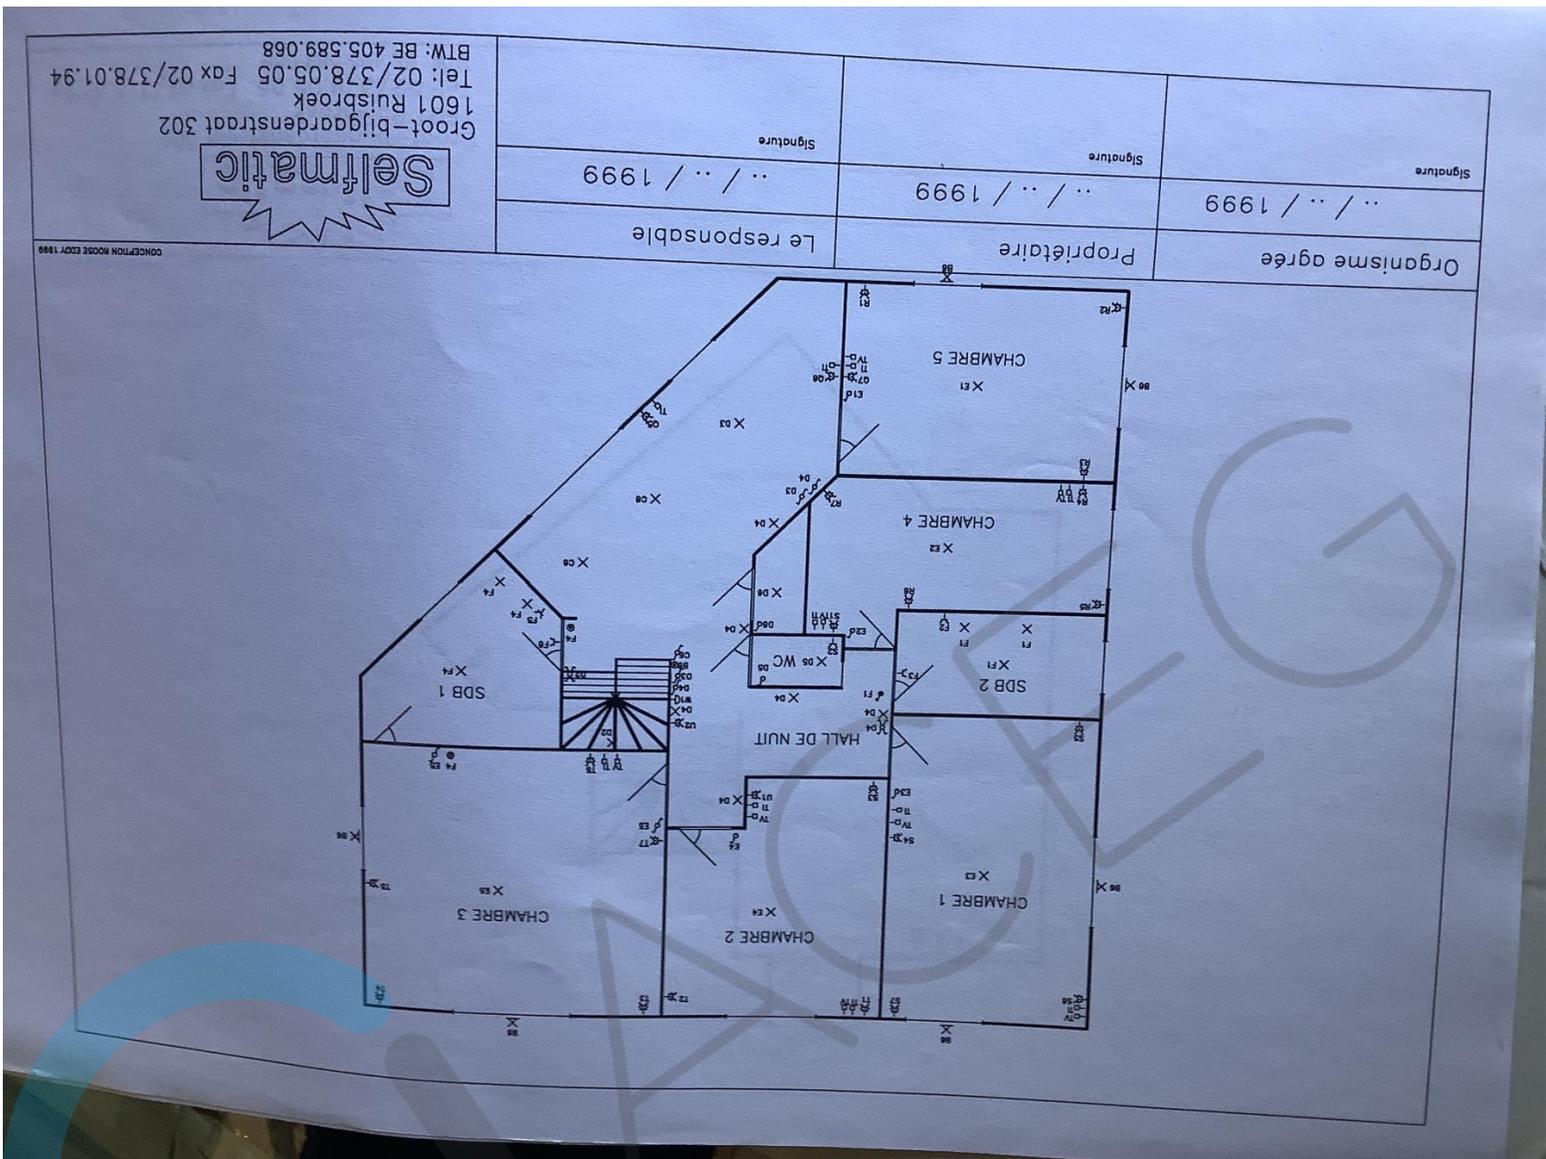


Signature .. / .. / 1999 Organisme agréé	Signature .. / .. / 1999 Propriétaire	Signature .. / .. / 1999 Le responsable	BTW: BE 405.589.068 Tel: 02/378.05.05 Fax 02/378.01.94 Groot-bijgaardenstraat 302 1601 Ruisbroek <b>Selfmatic</b> CONCEPTION ROOSE EDDY 1988
--	---	---	---

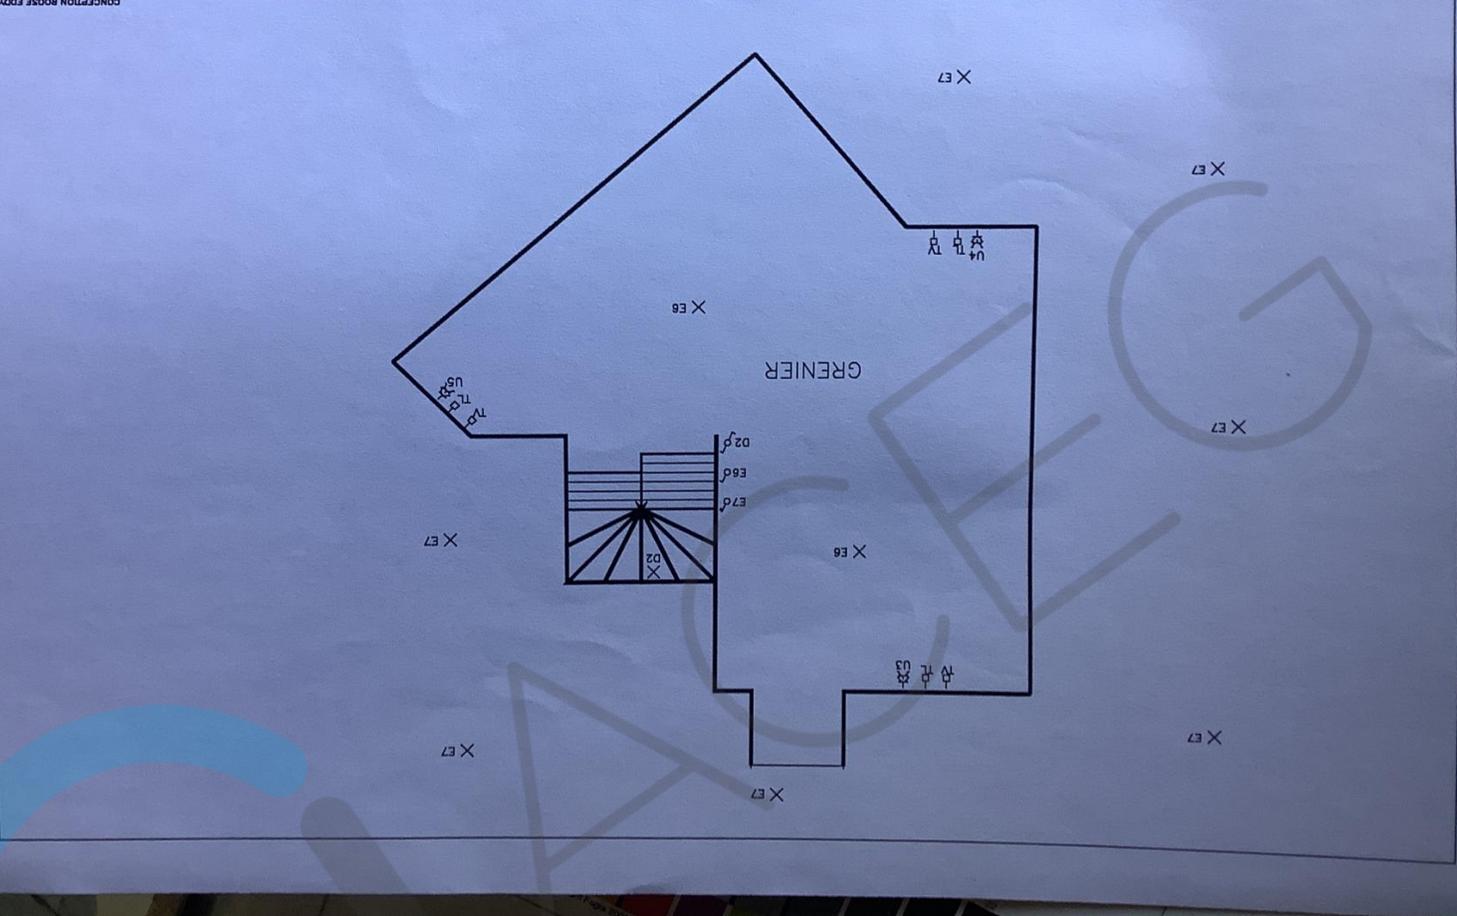








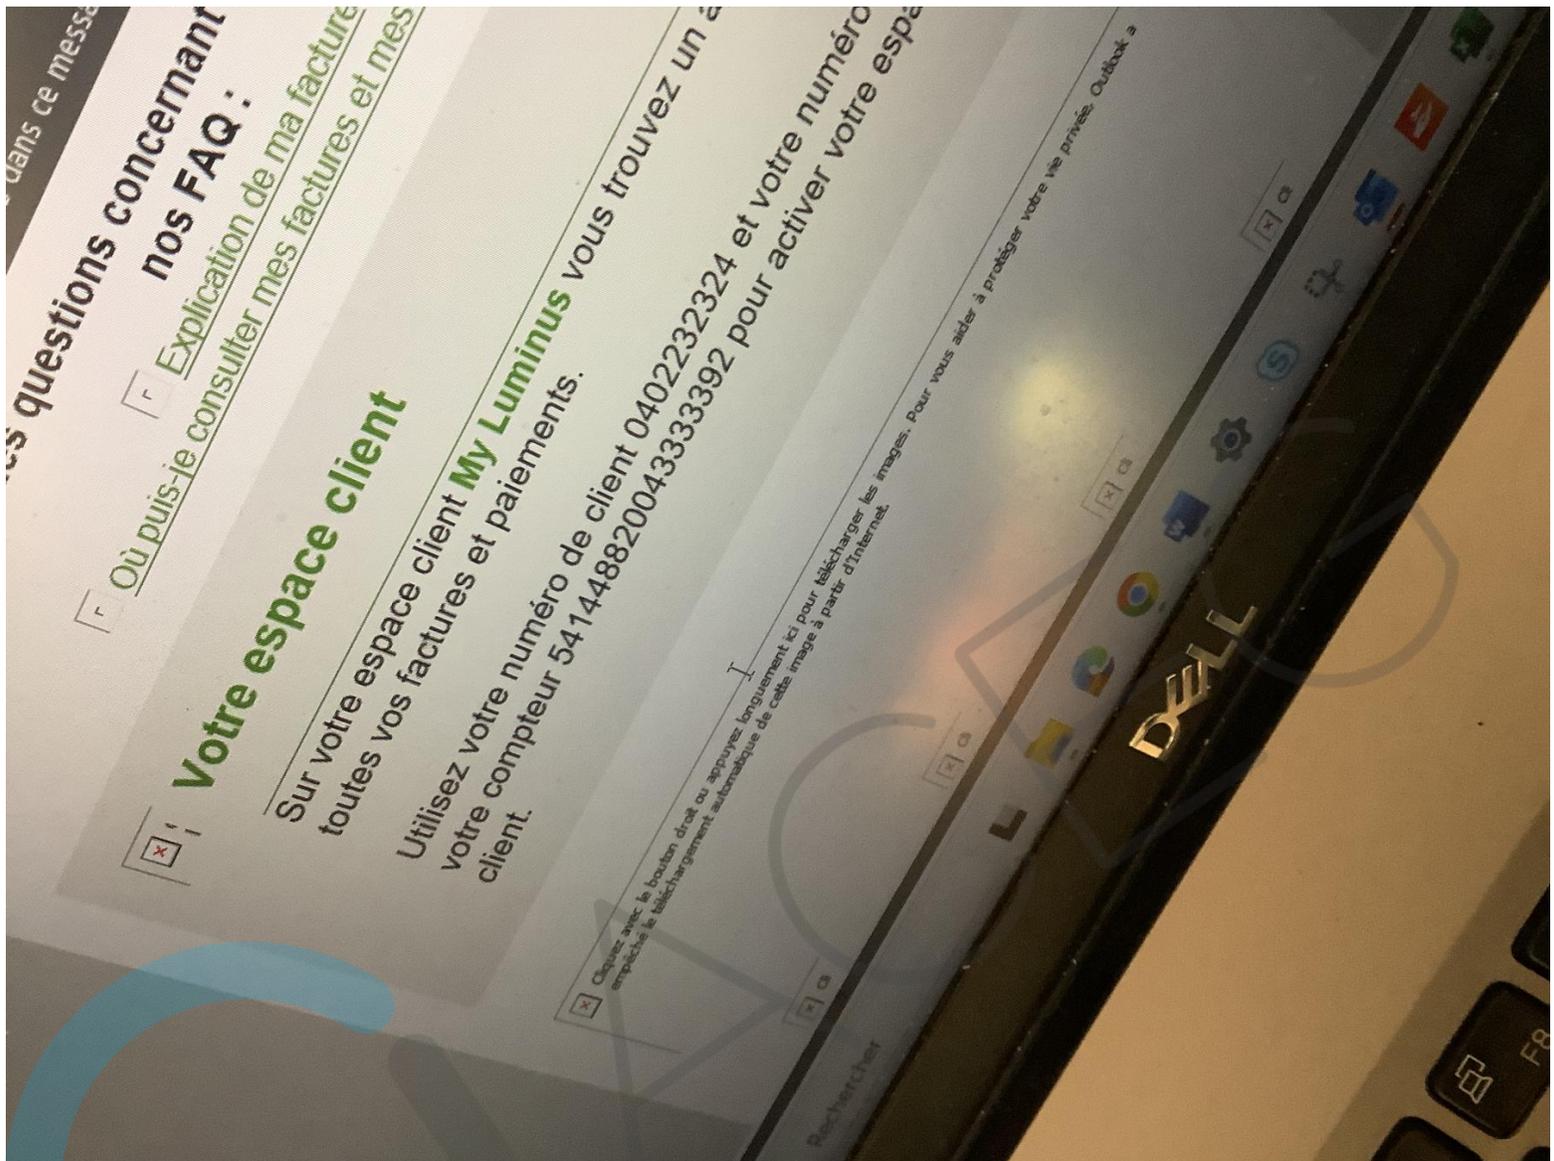



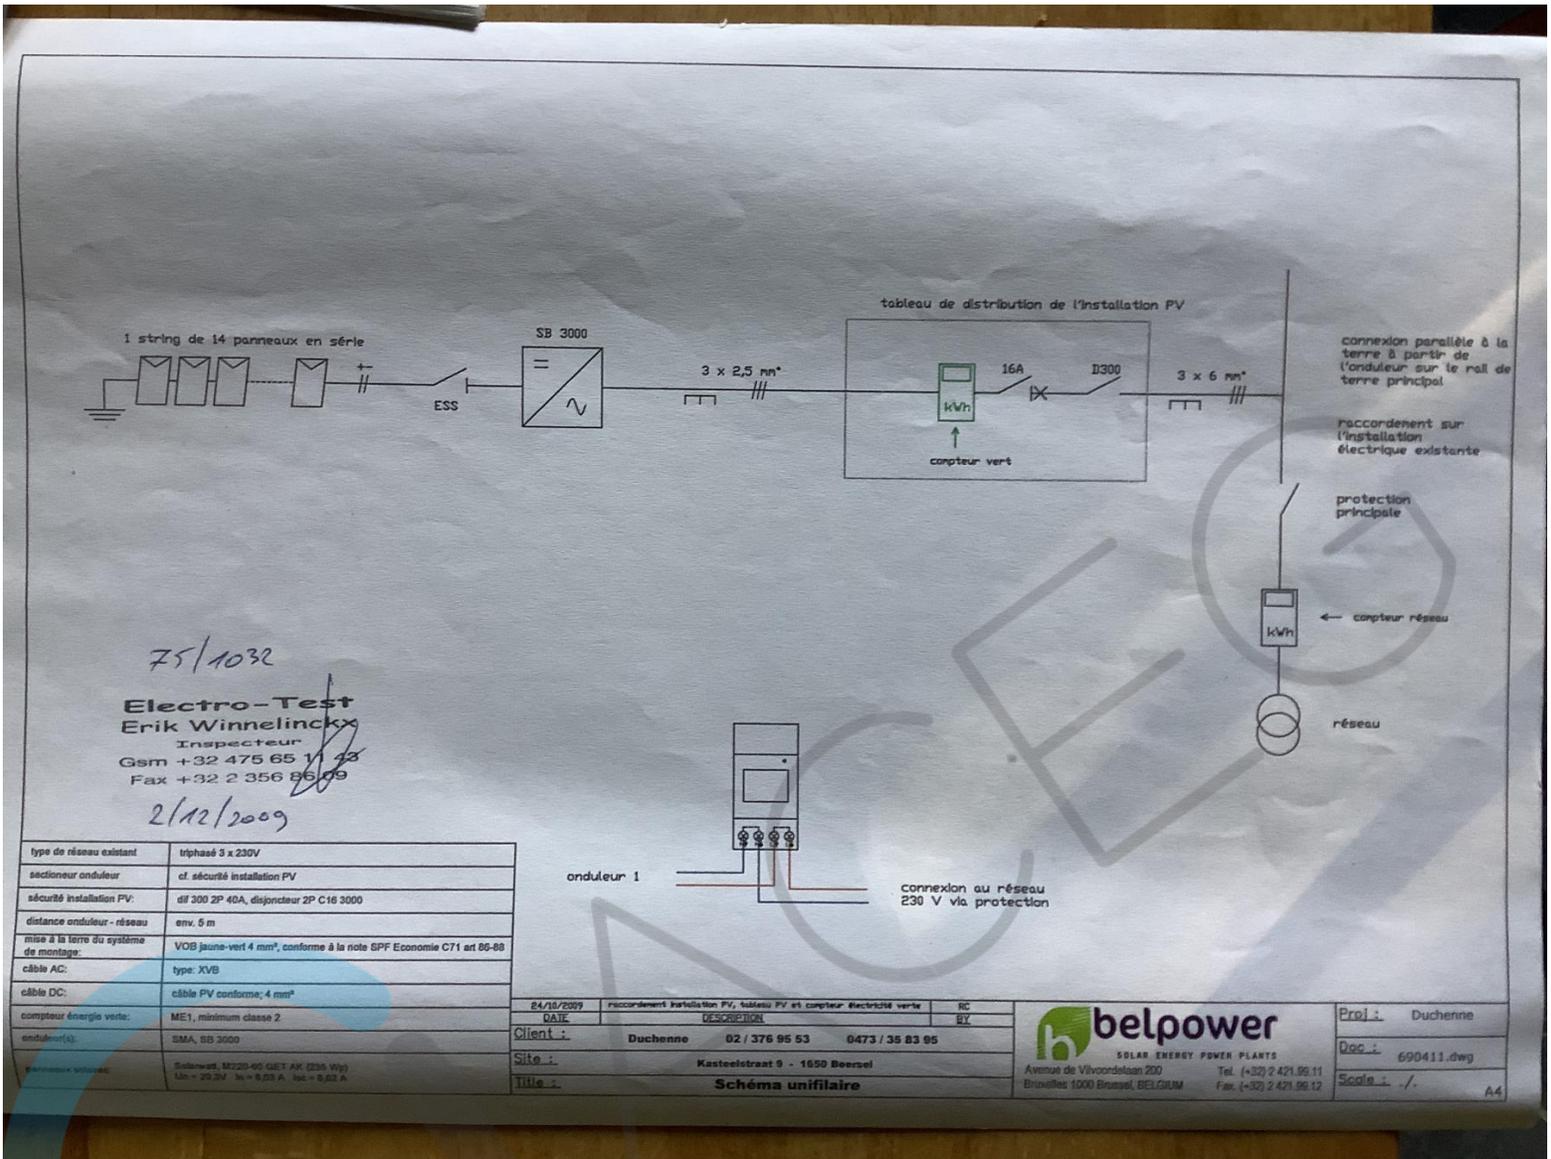

75/1032

**Electro-Test**  
**Erik Winnelinckx**  
 Inspecteur  
 Gsm +32 475 65 11 43  
 Fax +32 2 356 86 09

2/12/2009

type de réseau existant	triphase 3 x 230V
sectionneur onduleur	cf. sécurité installation PV
sécurité installation PV:	dif 300 2P 40A, disjoncteur 2P C16 3000
distance onduleur - réseau	env. 6 m
mise à la terre du système de montage:	VOB jaune-vert 4 mm², conforme à la note SPF Economie C71 art 86-88
câble AC:	type: XVB
câble DC:	câble PV conforme; 4 mm²
compteur énergie verte:	ME1, minimum classe 2
onduleur(s):	SMA, SB 3000
Produit solaire:	Solarvat M225-40 GBT AK (230 Wp) Un = 29.2V In = 8.03 A Isc = 8.62 A

24/10/2009	raccordement installation PV, tableau PV et compteur électricité verte	RC
DATE	DESCRIPTION	BY
Cliant :	Duchenne 02 / 376 95 53 0473 / 35 83 95	
Site :	Kasteelstraat 9 - 1650 Boersel	
Titre :	<b>Schéma unifilaire</b>	

**belpower**  
 SOLAR ENERGY POWER PLANTS  
 Avenue de Vivvoordelaan 200  
 Bruxelles 1000 Brussels, BELGIUM  
 Tel. (+32) 2 421.99.11  
 Fax. (+32) 2 421.99.12

Proj. :	Duchenne
Doc. :	690411.dwg
Scale :	/.



