
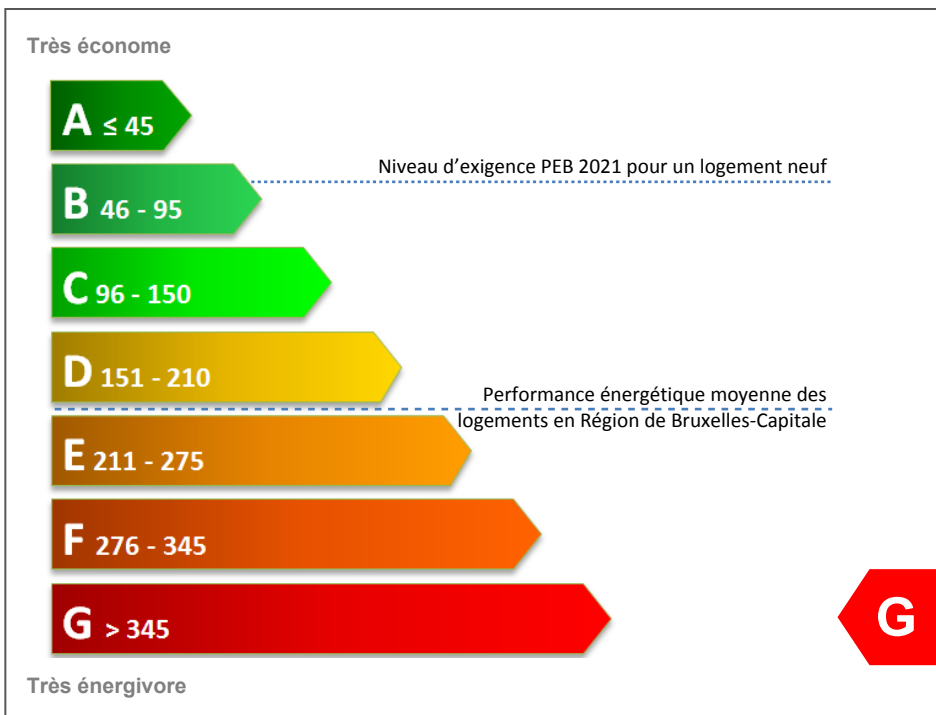


<b>IDENTIFICATION DE L'HABITATION</b>		
<b>Adresse</b>	Place Lehon, 11 1030 Schaerbeek	
<b>Maison unifamiliale</b>		
<b>Surface brute</b>	164 m <sup>2</sup>	


Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale.

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

#### Classe énergétique



#### Indicateurs spécifiques

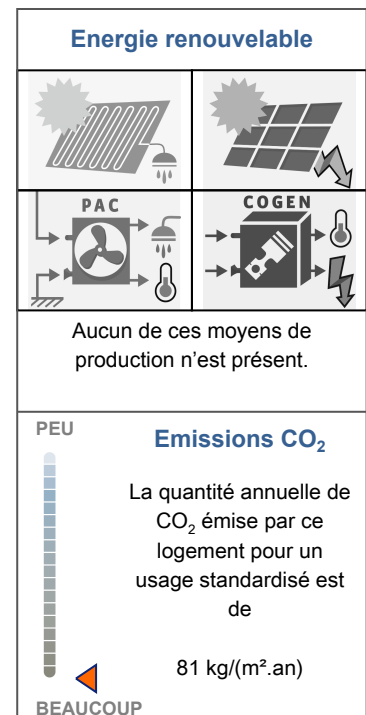

#### Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m <sup>2</sup>	405	[kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Consommation d'énergie primaire annuelle totale	66,334	[kWhEP/an]

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.







Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.

Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

### Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

N°	Cible	Recommandation	Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux	Diminution de la consommation annuelle d'énergie
1.		Isoler la façade		<b>-19%</b>
2.		Isoler la façade + Isoler le plancher		<b>-29%</b>
3.		Isoler la façade + Isoler le plancher + Isoler la toiture plate		<b>-38%</b>

### Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

### Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui règlent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

#### 1. Isoler la façade



*Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.*

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
	<b>70.66 m<sup>2</sup></b>	<b>77</b>
Façade avant	21.98 m <sup>2</sup>	24
Façade gauche	16.69 m <sup>2</sup>	19
Façade droite	1.74 m <sup>2</sup>	3
Façade arrière	30.25 m <sup>2</sup>	32



urbanisme

### 2. Isoler le plancher



*Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.*

Différentes solutions existent pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre ou un vide sanitaire mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini. La meilleure solution pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
	<b>62.13 m<sup>2</sup></b>	<b>40</b>
Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	50.60 m <sup>2</sup>	37
Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé	11.53 m <sup>2</sup>	3

### 3. Isoler la toiture plate



*Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.*

L'isolant doit être enfermé dans une structure étanche pour le protéger de l'humidité (pluie et condensation). Placez donc de préférence l'isolation sur la membrane d'étanchéité existante. Sinon, veillez à placer soigneusement un pare-vapeur sous l'isolant. Ce pare-vapeur et la membrane d'étanchéité de toiture sont deux composants importants de l'isolation.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
Toit plat	<b>14.31 m<sup>2</sup></b>	<b>38</b>

### 4. Améliorer/renforcer l'isolation de la toiture inclinée



*Cette toiture n'est pas assez isolée ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.*

Renforcer l'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Si la couverture est récente, la pose d'une couche supplémentaire d'isolant en plafond sera une solution plus économique que l'isolation par l'extérieur.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m <sup>2</sup> .an)]
	<b>57.74 m<sup>2</sup></b>	<b>21</b>
Versant avant	27.83 m <sup>2</sup>	10
Versant arrière	29.91 m <sup>2</sup>	11

### 5. Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

#### Objet de la recommandation

Châssis bois à double ou triple vitrage

Superficie à  
améliorer

25.37 m<sup>2</sup>

Economie  
d'énergie  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

16

### 6. Compléter la régulation par un thermostat d'ambiance



Le thermostat d'ambiance a une fonction complémentaire à celle des vannes thermostatique. Il permet d'adapter facilement la température ambiante en fonction des différentes occupations du logement: en cas de présence (température de confort), durant la nuit, en cas d'absence (le week-end ou pendant les vacances).

Mieux qu'un thermostat simple, placer un thermostat d'ambiance programmable permet de faire "monter" ou "baisser" le chauffage automatiquement, en fonction de nos habitudes. Aujourd'hui, des modèles 'connectés' permettent une gestion plus facile du thermostat. Réguler la température intérieure avec un thermostat d'ambiance programmable permet d'économiser 15 à 25% sur la consommation d'énergie consacrée au chauffage. Si des vannes thermostatiques équipent les radiateurs de la pièce où sera placé le thermostat, elles devront être ouvertes au maximum pour ne pas contrarier l'effet du thermostat sur la régulation du chauffage.

#### Objet de la recommandation

Système de chauffage 1

Economie  
d'énergie  
[kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

6

### 7. Compléter le système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.

Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

### Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : <https://environnement.brussels/professionnels-chauffage>.

sans objet

Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudiere](http://www.environnement.brussels/chaudiere).

### Informations diverses

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables. Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficiés des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.


Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

#### Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



#### Classe énergétique

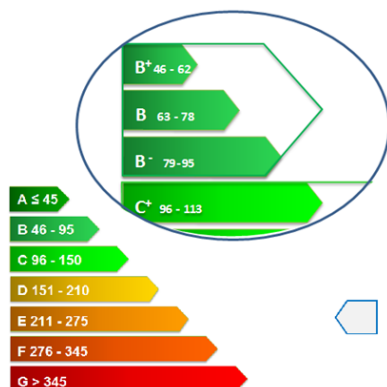

La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2021 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2021. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur [www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc' Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur' Ainsi :

- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP

### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

### Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

### Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB. Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB.

Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur [www.environnement.brussels/certificatPEB](http://www.environnement.brussels/certificatPEB).

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail ([plaintes-certibru@environnement.brussels](mailto:plaintes-certibru@environnement.brussels)) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: [www.environnement.brussels](http://www.environnement.brussels)

**Certificat établi par :**

**Nom :** ROELS Jonathan

**Version de la méthode de calcul :** V 01/2017

**Numéro d'agrément :** 001097547

**Version du logiciel de calcul :** 1.0.7

## Rapport d'encodage

### PRESENTATION

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

#### Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole

c

### DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

**Date de la visite** 09/02/2021

**Description** La cave est exclue du volume protégé et de la superficie brute.  
Les mansardes n'ayant pas 2,10m de hauteur sous plafond sont exclues de la superficie brute.  
Les toitures plates sont considérées comme non isolées (faute de preuve).  
La façade avant au niveau du RDC est isolée par le mur creux.

#### Données générales

<b>Type de maison</b> : Mitoyenne	<b>Année de construction</b> : inconnue	1
<b>Volume protégé</b> : 621 m <sup>3</sup>	<b>Orientation du bâtiment</b> : Sud-Est	
<b>Surface brute</b> : 164 m <sup>2</sup>	<b>Masse thermique</b> : Mi-lourd ou peu lourd	

L'année de construction est inconnue mais d'avant 1930.

### LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Photos	1	09/02/2021	Reportage photo
Cahier spécial des charges	2	09/02/1988	Métré
Documentation technique	3	31/12/1991	Fiche VELUX
Attestation de contrôle périodique PEB	4	15/02/2021	Contrôle périodique chaudière

## Rapport d'encodage

## COMPOSANTES DES PAROIS

## I. Composantes opaques avec isolant connu

Toitures/plafonds sous grenier

R (m<sup>2</sup>.K/W)

## 1. Toitures inclinées

TIIC01	Toiture à versant	Paroi rénovée en 1988	2	1.17	c
	Type de construction : Standard Lame d'air : inconnue	Isolant 1 : 5 cm de Laine minérale	2	1.11	c

Murs

R (m<sup>2</sup>.K/W)

MUIC01	Mur creux iso+	Paroi rénovée en 1988	2	1.15	c
	Type de construction : e>30cm+ finition extérieure Lame d'air : présente	Isolant 1 : 5 cm de Inconnu	2	0.56	c

## II. Composantes opaques sans isolant identifié

Toitures/plafonds sous grenier

R (m<sup>2</sup>.K/W)

## 1. Toitures plates

TPSI01	Toiture plate			0.11	c
	Type de construction : Standard Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée			

Murs

R (m<sup>2</sup>.K/W)

MUSI01	Mur + fin.			0.42	c
	Type de construction : e>30cm+ finition extérieure Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée			
MUSI02	Mur			0.20	c
	Type de construction : Mur standard Lame d'air : inconnue	Pas d'isolation constatée			

Planchers

R (m<sup>2</sup>.K/W)

PLSI01	Plancher1			0.15	c
	Type de construction : Standard	Pas d'isolation constatée			

## III. Composantes châssis

Portes

U<sub>D</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

## 1. Portes vitrées

PO01	Porte d'entrée			U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	g	4.45	c
	Non métallique non isolée	25% Simple vitrage		5.80	0.85		
PO02	porte cuisine			U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	g	3.63	c
	Non métallique non isolée	50% Double vitrage classique		2.90	0.76		

## Rapport d'encodage

### Fenêtres

$U_w$  (W/m<sup>2</sup>.K)

#### 1. Fenêtres entièrement vitrées

Code	Châssis	Profilés	Double vitrage	$U_g$ (W/m <sup>2</sup> .K)	g	$U_w$ (W/m <sup>2</sup> .K)
FE01	Châssis Bois DV	Profilés en bois	Double vitrage classique	2.90	0.76	2.94
FE03	VELUX	Profilés en bois	Double vitrage classique	2.90	0.76	2.50

#### 2. Fenêtres partiellement vitrées

Code	Châssis	Profilés	Configuration	$U_g$ (W/m <sup>2</sup> .K)	g	$U_w$ (W/m <sup>2</sup> .K)
FE02	Châssis bois DV + panneau	Profilés en bois	25% Panneau non isolé 75% Double vitrage classique	2.90	0.76	2.90

## PAROIS DE DEPERDITION

### I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Versant avant	31.75 m <sup>2</sup>		3.92 m <sup>2</sup>		27.83 m <sup>2</sup>
Versant arrière	31.60 m <sup>2</sup>		1.69 m <sup>2</sup>		29.91 m <sup>2</sup>
Toiture plates	14.31 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		14.31 m <sup>2</sup>

#### 1. Toitures inclinées

Versant avant		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	$U$ (W/m <sup>2</sup> .K)
4	Toit1	TIIC01	27.83 m <sup>2</sup>	45 °	Sud-Est	0.76
Ouvertures						
	Annexe 1	A01	1.96 m <sup>2</sup>			
	Annexe 2	A02	1.96 m <sup>2</sup>			
Versant arrière		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	$U$ (W/m <sup>2</sup> .K)
4	Toit1	TIIC01	29.91 m <sup>2</sup>	45 °	Nord-Ouest	0.76
Ouvertures						
5	Fenêtre	FE03	1.69 m <sup>2</sup>	sans protection solaire		2.50

#### 2. Toitures plates

Toiture plates		Composante	Surface nette	$U$ (W/m <sup>2</sup> .K)
3	Toit1	TPSI01	5.87 m <sup>2</sup>	4.00
3	Toit2	TPSI01	5.66 m <sup>2</sup>	4.00
3	Toit1	TPSI01	1.39 m <sup>2</sup>	4.00
3	Toit1	TPSI01	1.39 m <sup>2</sup>	4.00

## Rapport d'encodage

### II. FACADES



	Surface totale paroi	- Surface ouvertures	= Surface nette
Façade avant	49.68 m <sup>2</sup>	18.20 m <sup>2</sup>	31.48 m <sup>2</sup>
Façade arrière	38.79 m <sup>2</sup>	8.54 m <sup>2</sup>	30.25 m <sup>2</sup>
Façade gauche	22.37 m <sup>2</sup>	5.68 m <sup>2</sup>	16.69 m <sup>2</sup>
Façade droite	1.74 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	1.74 m <sup>2</sup>

Façade avant		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI01	21.10 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	1.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
	Fenêtre	FE02	3.21 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.72 c
5	Fenêtre	FE01	2.45 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
5	Fenêtre	FE01	2.45 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
	Mur2	MUIC01	9.50 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	0.76 c
		<b>Ouvertures</b>					
	Porte	PO01	3.29 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			4.45 c
5	Fenêtre	FE01	2.45 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
5	Fenêtre	FE01	2.45 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
1	Mur1	MUSI02	0.44 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	2.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
5	Fenêtre	FE01	0.95 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94 c
1	Mur1	MUSI02	0.44 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Est	2.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
5	Fenêtre	FE01	0.95 m <sup>2</sup>	sans protection solaire			2.94 c
Façade arrière		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI01	30.25 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Ouest	1.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
5	Fenêtre	FE01	3.23 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
5	Fenêtre	FE01	3.39 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
5	Fenêtre	FE01	1.92 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
Façade gauche		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI01	14.95 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Ouest	1.70 c
		<b>Ouvertures</b>					
	Porte	PO02	2.24 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			3.63 c
5	Fenêtre	FE01	2.37 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
5	Fenêtre	FE01	1.07 m <sup>2</sup>	avec volets commandés par l'intérieur			2.75 c
1	Mur1	MUSI02	0.87 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Ouest	2.70 c
1	Mur1	MUSI02	0.87 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Sud-Ouest	2.70 c
Façade droite		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUSI02	0.87 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70 c
1	Mur1	MUSI02	0.87 m <sup>2</sup>	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70 c

## Rapport d'encodage

### III. PLANCHERS




	Surface totale paroi
<b>Plancher - Etage1</b>	62.13 m <sup>2</sup>

	Plancher - Etage1	Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m <sup>2</sup> .K)
2	Plancher1	PLSI01	50.60 m <sup>2</sup>	Cave	1.33 c
2	Plancher2	PLSI01	11.53 m <sup>2</sup>	Terre	0.76 c

## INSTALLATIONS TECHNIQUES

### I. LE CHAUFFAGE

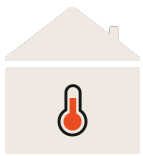

	Type de chauffage	Part de l'habitation
<b>Système de chauffage 1</b>	Chauffage central individuel	100 %

#### Système de chauffage 1      Secteur énergétique SE1

#### Producteur

##### 1. Chaudière

PROD1 FERROLI IMA34

Energie	gaz	Attestation de contrôle périodique	présente	4
Technologie	atmosphérique sans ventilateur	Rapport de diagnostic	absent	
Année de fabrication	1987	Rendement à 30% de charge	inconnu	
Puissance nominale	inconnue	Rendement de combustion	inconnu	


#### Système de production

L'ensemble des producteurs est situé dans le volume protégé.	Attestation de réception	absente
La production de chaleur est régulée par aquastat.	Nombre d'appareils avec veilleuse	0
Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.		

#### Système d'émission

- 6 Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Aucun thermostat d'ambiance n'est présent.
- La longueur des conduites de distribution non isolées en dehors du volume protégé est entre 2 et 10 m.
- La pompe de circulation n'est pas régulée.





<p><b>IDENTIFICATIE VAN DE WONING</b></p> <p><b>Adres</b>                    Lehonplein, 11                                   1030 Schaarbeek</p> <p><b>Eengezinswoning</b></p> <p><b>Vloeroppervlakte</b>    164 m<sup>2</sup></p>	
---	---

Dit EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Ze kan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde energieprestatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

### Energieprestatie-indicatoren van de woning

#### Energieklasse

#### Specifieke indicatoren

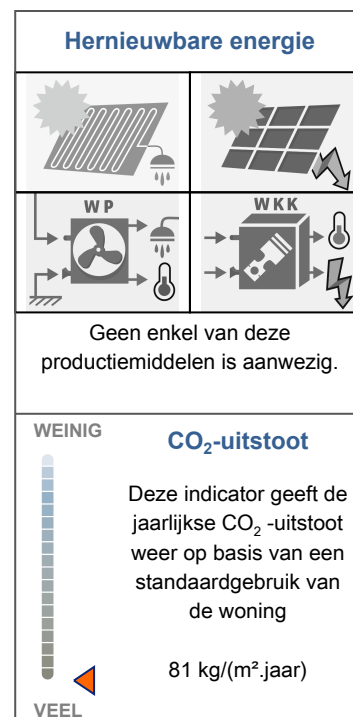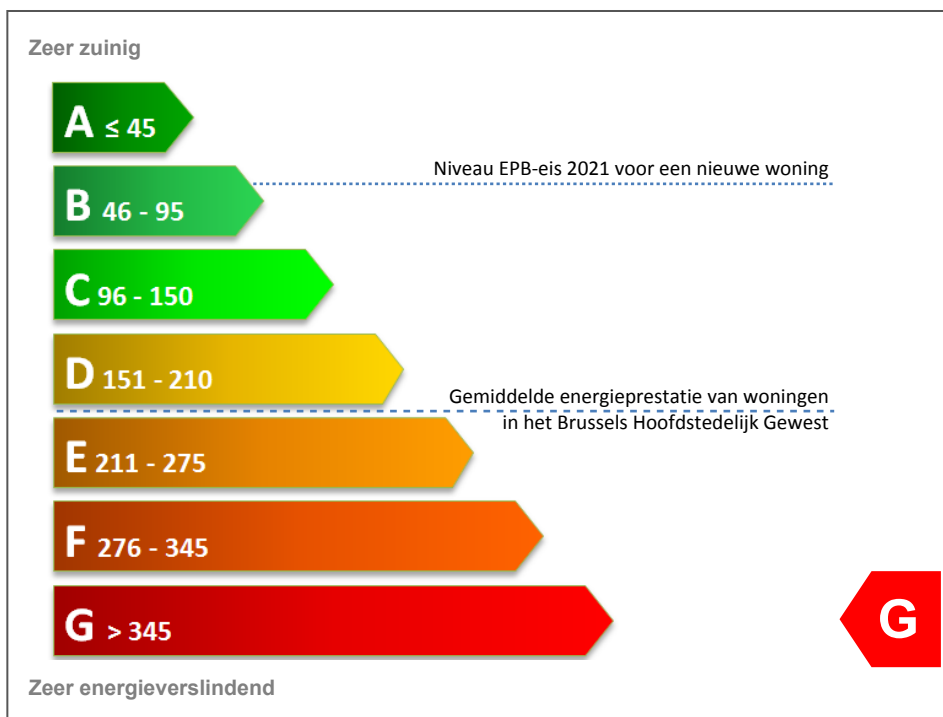

#### Primair energieverbruik

Jaarlijks primair energieverbruik per m <sup>2</sup>	405	[kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
Totaal primair energieverbruik per jaar	66,334	[kWhPE/jaar]

### Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit document gegenereerd op basis van de door de certificeerder ingevoerde gegevens.







Om deze gegevens op te meten, baseert de certificeerder zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in de door de eigenaar overhandigde documenten.

Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.

Hoe meer precieze gegevens er door de certificeerder konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen zijn.

### De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen

De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

Nr	Doel	Aanbeveling	Evolutie van de energieklasse dankzij de werken	Daling van het jaarlijks energieverbruik
1.		De gevel isoleren		-19%
2.		De gevel isoleren + De vloer isoleren		-29%
3.		De gevel isoleren + De vloer isoleren + Het plat dak isoleren		-38%

### Hulp bij de uitvoering van de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!

Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige informatie te geven over de kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren.

U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te besparen en als u besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u begeleiden bij elke fase van de werken. [www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

### Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning

De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van de energiebesparing die ze mogelijk maken.

De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staan twee icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voorwaarden voor uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandelighedsregels.

#### Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

#### Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

#### Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

In de bijlage bij het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

#### 1. De gevel isoleren



*Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudebrugeffect worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.*

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de spouw (als er een is) of langs de binnenkant.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
	<b>70.66 m<sup>2</sup></b>	<b>77</b>
 Voorgevel	21.98 m <sup>2</sup>	24
Linkergevel	16.69 m <sup>2</sup>	19
Rechtergevel	1.74 m <sup>2</sup>	3
 stedenbouw Achtergevel	30.25 m <sup>2</sup>	32

### 2. De vloer isoleren




*Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.*

Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen via een met de grond of een kruipkelder in contact staande vloer te vermijden. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en de verhoging van de vloerplas.

De beste oplossing om warmteverliezen via een met een kelder of de buitenlucht in contact staande vloer te vermijden, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
	<b>62.13 m<sup>2</sup></b>	<b>40</b>
Vloer in contact buiten of een kelder	50.60 m <sup>2</sup>	37
Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruimte	11.53 m <sup>2</sup>	3

### 3. Het plat dak isoleren



*Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.*

Het isolatiemateriaal moet in een waterdichte structuur worden gestopt om het tegen vocht (regen en condensatie) te beschermen. Plaats de isolatie dus bij voorkeur op het bestaande dichtingsmembraan. Anders dient u onder de isolatie een damp scherm aan te brengen. Dit damp scherm en het dichtingsmembraan van het dak zijn twee belangrijke onderdelen van de isolatie.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
	<b>14.31 m<sup>2</sup></b>	<b>38</b>
Plat dak		

### 4. De isolatie van het hellend dak verbeteren/versterken



*Dit dak is onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.*

Het versterken van de isolatie kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordelen en nadelen. Als de bedekking recent is, zal de plaatsing van een bijkomende isolatielaag in het plafond een meer economische oplossing zijn dan het isoleren langs de buitenkant.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m <sup>2</sup> .jaar)]
	<b>57.74 m<sup>2</sup></b>	<b>21</b>
Hellend dak voor	27.83 m <sup>2</sup>	10
Hellend dak achter	29.91 m <sup>2</sup>	11

### 5. Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



*De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.*

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

#### Object van de aanbeveling

Houten raam met dubbele of driedubbele beglazing

**Te verbeteren oppervlakte**

**25.37 m<sup>2</sup>**

**Energiewinst**  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

**16**

### 6. De regeling vervolledigen door een kamerthermostaat



*De kamerthermostaat vult de functie van de thermostatische kranen aan. Met een kamerthermostaat kan de omgevingstemperatuur gemakkelijk worden aangepast aan het gebruik van de woning: bij aanwezigheid (comfortabele temperatuur), 's nachts, bij afwezigheid (tijdens het weekend of tijdens de vakantie).*

Door het plaatsen van een programmeerbare kamerthermostaat kan er een programma worden ingesteld, dat de verwarming automatisch "hoger zet" of "lager zet" afhankelijk van onze gewoonten, wat beter is dan een gewone kamerthermostaat. Hiermee kan er 15 tot 25% verwarmingsenergieverbruik worden bespaard. Vandaag bestaan er "verbonden" modellen die een gemakkelijker beheer van de thermostaat mogelijk maken. Als de radiatoren van de ruimte waar de thermostaat is geplaatst zijn uitgerust met thermostatische kranen, dienen ze maximaal te worden geopend om het effect van de thermostaat op de regeling van de verwarming niet in het gedrang te brengen.

#### Object van de aanbeveling

Verwarmingssysteem 1

**Energiewinst**  
[kWhPE/(m<sup>2</sup>.jaar)]

**6**

### 7. Het ventilatiesysteem vervolledigen



*Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede binnenluchtkwaliteit en comfortabele binnentemperaturen te garanderen.*

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de woning.

Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.

### EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** in het kader van EPB die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de performantie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

<https://leefmilieu.brussels/professionals-verwarming>.

zonder onderwerp

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op [www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel](http://www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel).

### Diverse informatie

#### Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De certificateur voert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificateur gedaan heeft tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht. Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificateur te bezorgen.

Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur, gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de gebouwschil (oppervlakten van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke of private technische installaties (soort verwarmingsketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ...) van de woning.

Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde berekening maakt het mogelijk woningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklassen.


Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is van uw gedrag. Bij een even grote oppervlakte en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echter wel energiezuiniger zijn dan een woning in klasse D.

#### Hernieuwbare energie

"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.



#### Energieklasse

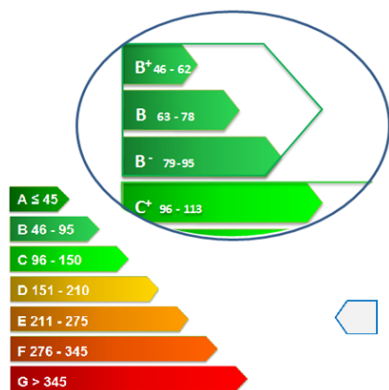

Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippelijntje die het "Niveau EPB-eis 2021 voor een nieuwe woning" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2021 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover via Homegrade of op [www.leefmilieu.brussels/EPBwerken](http://www.leefmilieu.brussels/EPBwerken).

Dankzij de energieklassen kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklassen die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

#### Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas, aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :

- 1 kWh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE

### Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

### Wie heeft dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van erkende certificateurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de woning waarvoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de certificateur die dit certificaat heeft opgesteld onderaan deze pagina.

### Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen. Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1. Neem contact op met uw certificateur

In eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hij zal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit resultaat steunt. Indien u ondanks zijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwijfelt, kan u hem vragen u de bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de woning in kwestie. Als de certificateur fouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EPB-certificaat toesturen. Verklarende infofiches opgesteld door Leefmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EPB-certificaat en de door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op [www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat](http://www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat).

2. Dien een klacht in bij Leefmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certificaat vermeldt, het adres van het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail ([klachten-certibru@leefmilieu.brussels](mailto:klachten-certibru@leefmilieu.brussels)) of per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve voor alle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of de website te raadplegen: [www.leefmilieu.brussels](http://www.leefmilieu.brussels)

**Certificaat opgesteld door :** **Naam :** ROELS Jonathan

**Rekenmethodeversie :** V 01/2017

**Erkenningsnummer :** 001097547

**Softwareversie :** 1.0.7

## Coderingsverslag

### PRESENTATIE

Het energieprestatieniveau van de woning werd op basis van de gegevens berekend die in dit coderingsverslag worden beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele vaststelling die tijdens zijn bezoek worden uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn.

#### Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven. x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond. x

De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid c

### BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

**Datum bezoek** 09/02/2021

**Omschrijving** La cave est exclue du volume protégé et de la superficie brute.  
Les mansardes n'ayant pas 2,10m de hauteur sous plafond sont exclues de la superficie brute.  
Les toitures plates sont considérées comme non isolées (faute de preuve).  
La façade avant au niveau du RDC est isolée par le mur creux.

#### Algemene gegevens

<b>Huistype</b> : Gesloten bebouwing	<b>Bouwjaar</b> : onbekend <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">1</span>
<b>Beschermd volume</b> : 621 m <sup>3</sup>	<b>Oriëntatie voorgevel</b> : Zuid-Oost
<b>Bruto vloeroppervlakte</b> : 164 m <sup>2</sup>	<b>Thermische massa</b> : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is onbekend, maar voor 1930.

### LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Foto's	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">1</span>	09/02/2021	Reportage photo
Bestek	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">2</span>	09/02/1988	Metre
Technische documentatie	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">3</span>	31/12/1991	Fiche VELUX
Attest van EPB-periodieke controle	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">4</span>	15/02/2021	Contrôle périodique chaudière

## Coderingsverslag

### COMPONENTEN VAN DE WANDEN

#### I. Opake componenten met geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren R (m<sup>2</sup>.K/W)

##### 1. Hellende daken

<b>DVIG01</b>	Toiture à versant	Wand vernieuwed in	2	1.17	c				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hoofdtype : Standaard</td> <td style="width: 50%;">Isolatie 1 : 5 cm Minerale wol</td> </tr> <tr> <td>Luchtspouw : onbekend</td> <td></td> </tr> </table>	Hoofdtype : Standaard	Isolatie 1 : 5 cm Minerale wol	Luchtspouw : onbekend			2	1.11	c
Hoofdtype : Standaard	Isolatie 1 : 5 cm Minerale wol								
Luchtspouw : onbekend									

Muren R (m<sup>2</sup>.K/W)

<b>MUIG01</b>	Mur creux iso+	Wand vernieuwed in	2	1.15	c				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hoofdtype : e&gt;30cm+buitenafwerking</td> <td style="width: 50%;">Isolatie 1 : 5 cm Onbekend</td> </tr> <tr> <td>Luchtspouw : aanwezig</td> <td></td> </tr> </table>	Hoofdtype : e>30cm+buitenafwerking	Isolatie 1 : 5 cm Onbekend	Luchtspouw : aanwezig			2	0.56	c
Hoofdtype : e>30cm+buitenafwerking	Isolatie 1 : 5 cm Onbekend								
Luchtspouw : aanwezig									

#### II. Opake componenten zonder geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren R (m<sup>2</sup>.K/W)

##### 1. Platte daken

<b>PDZI01</b>	Toiture plate			0.11	c				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hoofdtype : Standaard</td> <td style="width: 50%;">Geen isolatie vastgesteld</td> </tr> <tr> <td>Luchtspouw : onbekend</td> <td></td> </tr> </table>	Hoofdtype : Standaard	Geen isolatie vastgesteld	Luchtspouw : onbekend					
Hoofdtype : Standaard	Geen isolatie vastgesteld								
Luchtspouw : onbekend									

Muren R (m<sup>2</sup>.K/W)

<b>MUZI01</b>	Mur + fin.			0.42	c				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hoofdtype : e&gt;30cm+buitenafwerking</td> <td style="width: 50%;">Geen isolatie vastgesteld</td> </tr> <tr> <td>Luchtspouw : onbekend</td> <td></td> </tr> </table>	Hoofdtype : e>30cm+buitenafwerking	Geen isolatie vastgesteld	Luchtspouw : onbekend					
Hoofdtype : e>30cm+buitenafwerking	Geen isolatie vastgesteld								
Luchtspouw : onbekend									
<b>MUZI02</b>	Mur			0.20	c				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hoofdtype : Muur standard</td> <td style="width: 50%;">Geen isolatie vastgesteld</td> </tr> <tr> <td>Luchtspouw : onbekend</td> <td></td> </tr> </table>	Hoofdtype : Muur standard	Geen isolatie vastgesteld	Luchtspouw : onbekend					
Hoofdtype : Muur standard	Geen isolatie vastgesteld								
Luchtspouw : onbekend									

Vloeren R (m<sup>2</sup>.K/W)

<b>VLZI01</b>	Plancher1			0.15	c		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hoofdtype : Standaard</td> <td style="width: 50%;">Geen isolatie vastgesteld</td> </tr> </table>	Hoofdtype : Standaard	Geen isolatie vastgesteld				
Hoofdtype : Standaard	Geen isolatie vastgesteld						

#### III. Componenten openingen

Deuren U<sub>D</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)

##### 1. Deuren met beglazing

<b>DE01</b>	Porte d'entrée			4.45	c				
	Ongeïsoleerd niet metaal	25% Enkelvoudige beglazing	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)</td> <td style="width: 50%; text-align: left;">g</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5.80</td> <td style="text-align: left;">0.85</td> </tr> </table>	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	g	5.80	0.85		
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	g								
5.80	0.85								
<b>DE02</b>	porte cuisine			3.63	c				
	Ongeïsoleerd niet metaal	50% Gewone dubbele beglazing	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>.K)</td> <td style="width: 50%; text-align: left;">g</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.90</td> <td style="text-align: left;">0.76</td> </tr> </table>	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	g	2.90	0.76		
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	g								
2.90	0.76								



## Coderingsverslag

### II. GEVELS



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
<b>Voorgevel</b>	49.68 m <sup>2</sup>		18.20 m <sup>2</sup>		31.48 m <sup>2</sup>
<b>Achteregevel</b>	38.79 m <sup>2</sup>		8.54 m <sup>2</sup>		30.25 m <sup>2</sup>
<b>Linkergevel</b>	22.37 m <sup>2</sup>		5.68 m <sup>2</sup>		16.69 m <sup>2</sup>
<b>Rechteregevel</b>	1.74 m <sup>2</sup>		0.00 m <sup>2</sup>		1.74 m <sup>2</sup>

Voorgevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUZI01	21.10 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	1.70 c
		<b>Openingen</b>					
	Raam	RA02	3.21 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.72 c
5	Raam	RA01	2.45 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
5	Raam	RA01	2.45 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
Mur2		MUIG01	9.50 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	0.76 c
		<b>Openingen</b>					
	Deur	DE01	3.29 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			4.45 c
5	Raam	RA01	2.45 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
5	Raam	RA01	2.45 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
Mur1		MUZI02	0.44 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	2.70 c
		<b>Openingen</b>					
5	Raam	RA01	0.95 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94 c
Mur1		MUZI02	0.44 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-Oost	2.70 c
		<b>Openingen</b>					
5	Raam	RA01	0.95 m <sup>2</sup>	zonder zonwering			2.94 c
<b>Achteregevel</b>							
Achteregevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUZI01	30.25 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-West	1.70 c
		<b>Openingen</b>					
5	Raam	RA01	3.23 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
5	Raam	RA01	3.39 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
5	Raam	RA01	1.92 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
<b>Linkergevel</b>							
Linkergevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Mur1	MUZI01	14.95 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-West	1.70 c
		<b>Openingen</b>					
	Deur	DE02	2.24 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			3.63 c
5	Raam	RA01	2.37 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
5	Raam	RA01	1.07 m <sup>2</sup>	met luiken vanaf binnenzijde bediend			2.75 c
1	Muur1	MUZI02	0.87 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-West	2.70 c
1	Muur1	MUZI02	0.87 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Zuid-West	2.70 c
<b>Rechteregevel</b>							
Rechteregevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m <sup>2</sup> .K)
1	Muur1	MUZI02	0.87 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-Oost	2.70 c
1	Muur1	MUZI02	0.87 m <sup>2</sup>	Buiten	Privatief	Noord-Oost	2.70 c

## Coderingsverslag

### III. VLOEREN




	Totale oppervlakte
Vloer - Etage1	62.13 m <sup>2</sup>

Vloer - Etage1		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m <sup>2</sup> .K)
2	Plancher1	VLZI01	50.60 m <sup>2</sup>	Kelder	1.33 c
2	Plancher2	VLZI01	11.53 m <sup>2</sup>	Grond	0.76 c

## TECHNISCHE INSTALLATIES

### I. VERWARMING

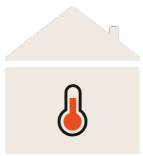

	Verwarmingstype	Deel woning
Verwarmingssysteem 1	Individuele centrale verwarming	100 %

#### Verwarmingssysteem 1

##### Generator

##### 1. Ketel

GEN1 FERROLI IMA34

Brandstof	gas	Attest van periodieke controle	aanwezig	4
Technologie	atmosferisch zonder ventilator	Diagnoseverslag	afwezig	
Fabricagejaar	1987	Rendement 30% deellast	onbekend	
Nominaal vermogen	onbekend	Rookgasrendement	onbekend	

##### Productiesysteem

Alle generatoren in het beschermd volume.	Opleveringsattest	afwezig
De warmteopwekking wordt door een aquastat gereguleerd.	Aantal toestellen met waakvlam	0
Geen buffervat		

##### Emissiesysteem

- 6 De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is geen kamerthermostaat aanwezig.  
 De ongeïsoleerde leidinglengte buiten het beschermd volume is tussen 2 en 10 m.  
 De circulatiepomp wordt niet gereguleerd.

## Coderingsverslag

### II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedane lokalen
<b>Installatie SWW1</b>	Individuele installatie	Keuken en badkamer

#### Installatie SWW1

##### Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

##### Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig.

Volume voorraadvat

100-200 liter

##### Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 5 en 15 m.

Er is geen distributiekring aanwezig.

### III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
	Woonkamer	Nee	
	Woonkamer	Nee	
	Kamer	Nee	
	Kamer	Nee	
	Kamer	Ja	Natuurlijk
	Kamer	Nee	
	Kamer	Nee	

Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
	Keuken	Nee	
	Toilet	Nee	
	Badkamer	Nee	
	Badkamer	Ja	Natuurlijk
	Badkamer	Nee	
	Toilet	Ja	Natuurlijk

7 Het ventilatiesysteem is onvolledig.